

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

# بازپیچی الکتروموتورها

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق و رایانه

رشته مهارتی: ماشین‌های الکتریکی

نام استاندارد مهارتی مبنا: تعمیر ماشین‌های الکتریکی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۸-۵۳/۴۷/۲/۴

برقی - سیم پیچی . الف. عنوان.	۱۳۹۵
متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی ماشین‌های الکتریکی.	۱۳۹۵
برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ۱. موتورهای	۱۴۹۴/ع
متون درسی شاخه کاردانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته مهارتی ماشین‌های الکتریکی.	۱۴۶
بازپیچی الکتروموتورها / مؤلف: علی عراقی. - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۵.	۶۲۱

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادات و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی  
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵۰/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و  
حرفه‌ای و کارداش، ارسال فرمایند.

[tvoccd@roshd.ir](mailto:tvoccd@roshd.ir)

بیام نگار(ایمیل)

[www.tvoccd.medu.ir](http://www.tvoccd.medu.ir)

وبگاه(وب سایت)

## وزارت آموزش و پرورش

### سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

نام کتاب : بازیچی الکتروموتورها - دوره دوم متوسطه - ۳۱۰۱۷۴

مؤلف : علی عراقی

ویراستار فنی : فریدون علومی

ویراستار ادبی : جعفر رباعی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن : ۰۹۲۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۰۹۲۶۶-۸۸۳۰-۹۲۶۶، کدپستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت : [www.chap.sch.ir](http://www.chap.sch.ir)

رسم : محمد سیاحی

صفحه‌آرا : صغیری عابدی

طراح جلد : علیرضا رضائی گُر

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپختن)

تلفن : ۰۹۱۳۷۵۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار : ۰۹۱۳۷۵۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹


چاپخانه : خجستگان

سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ اول ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

ISBN 964-05-1218-4

شابک ۹۶۴-۰۵-۱۲۱۸-۴

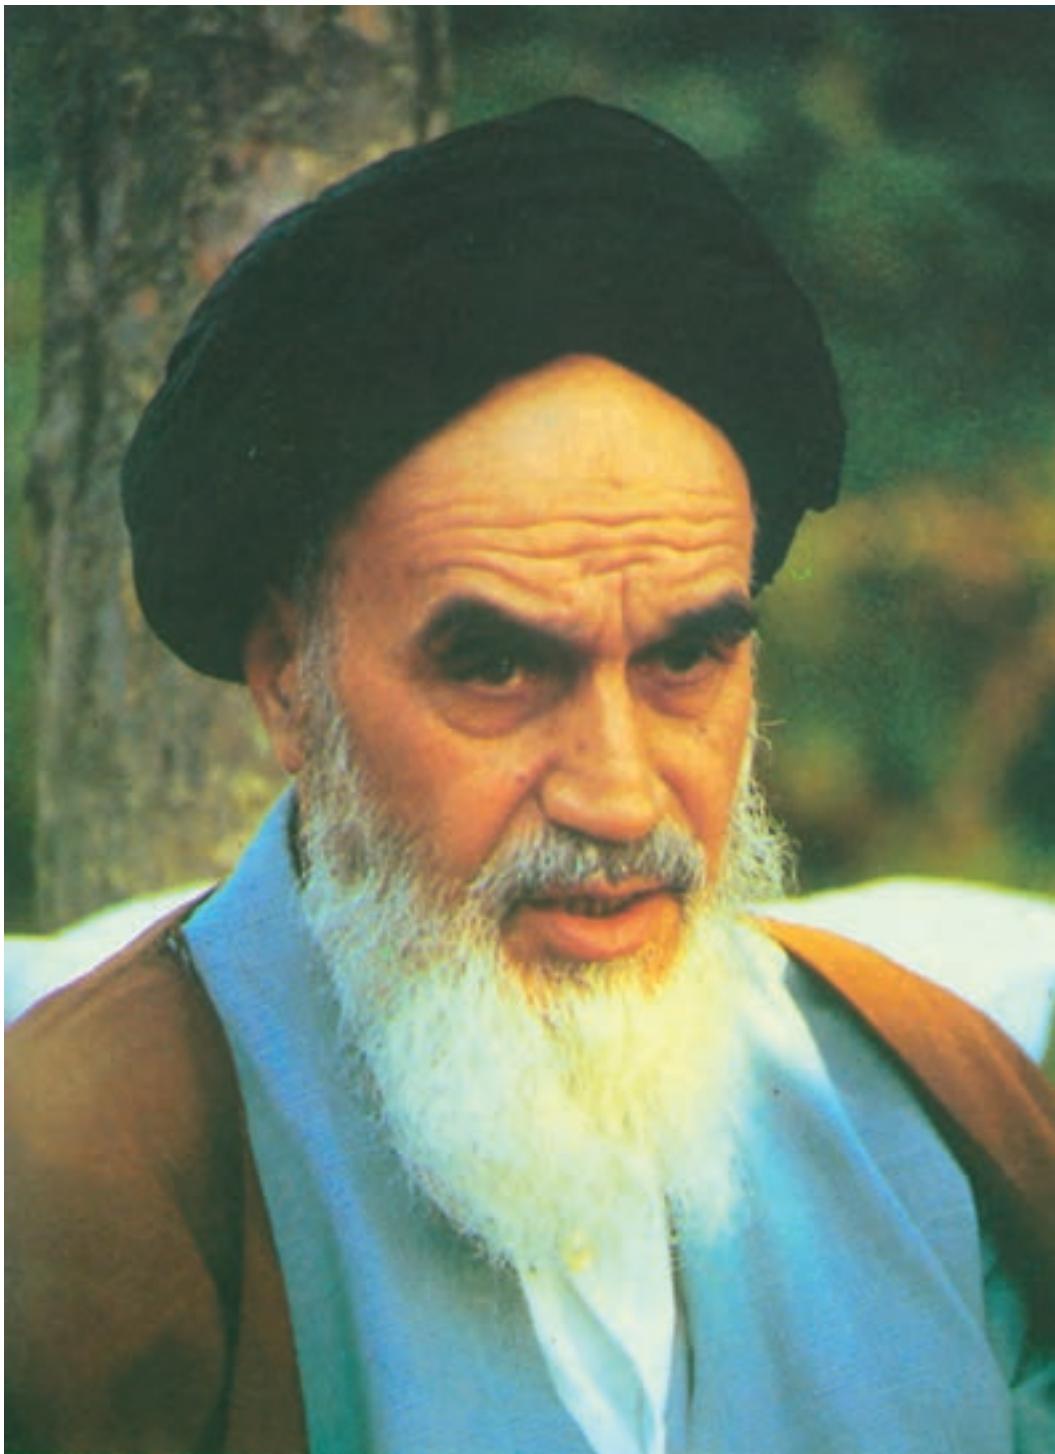

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور  
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای  
به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (ره)



## مقدمه ای بر چگونگی برنامه ریزی کتاب های پو دمانی

برنامه ریزی تأليف «پو دمان های مهارت» یا «کتاب های تخصصی شاخه کار دانش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه های درسی رشته های مهارتی شاخه کار دانش، مجموعه هشتم» صورت گرفته است. براین اساس، ابتدا توانایی های هم خانواده (Power Harmonic) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت های هم خانواده به صورت واحد های کار تحت عنوان (Unit) دسته بندی می شوند. در نهایت واحد های کار هم خانواده با هم مجدداً دسته بندی شده و پو دمان مهارتی (Module) را شکل می دهد.

دسته بندی «توانایی ها» و «واحد های کار» توسط کمیسیون های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه ای که یک سیستم پویا بر برنامه ریزی و تأليف پو دمان های مهارت نظارت دائمی دارد.

با روش مذکور یک «پو دمان» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه کار دانش» چاپ سپاری می شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پو دمان مهارت ( $M_1$  و  $M_2$  و ...) و هر پو دمان نیز به تعدادی واحد کار ( $U_1$  و  $U_2$  و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی ویژه ( $P_1$  و  $P_2$  و ...) تقسیم می شوند. به طوری که هنرجویان در پایان آموزش واحد های کار (مجموع توانایی های استاندارد مربوطه) و کلیه پو دمان های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند.

بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه کار دانش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش های مهارتی فعالیت دارند، می توانند ما را در غنای کیفی پو دمان ها که برای توسعه آموزش های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  
دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

## مقدمه

بیشتر کارهای مکانیکی در کارخانه‌ها توسط الکتروموتورهای سه‌فاز انجام می‌شود و اکثر وسایل خانگی از قبیل جاروبرقی، پیچال، کول، ماشین‌های آب‌میوه‌گیری، خردکن‌ها و ... با استفاده از موتورهای تک فاز کار می‌کنند و موجبات رفاه انسان را در محیط خانه فراهم می‌کنند. موتورهای الکتریکی که طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند از نظر کارکرد بسیار حساس هستند. کوچک‌ترین سهول انگاری در راه اندازی یا سرویس آن‌ها و نیز نوسانات ولتاژ تعزیزه باعث می‌شود که موتورهای الکتریکی آسیب دیده و بسوزند. بنابراین لازم است افرادی که به عنوان برق‌کار با این وسایل سروکار دارند، اصول اولیه‌ی سرویس‌های مربوط و در نهایت تعمیرات مربوط را بدانند. براساس این اهداف کتاب بازیچی الکتروموتورها تألیف گردیده است. برق‌کاران عزیز با مطالعه‌ی این مجموعه و اجرای کامل کارهای عملی آن قادر خواهند شد قسمت اعظم کارهای مربوط به سیم‌پیچی الکتروموتور را انجام دهند. در این مجموعه قطعات کامل موتورهای سه‌فاز و تک فاز معرفی می‌شود و اصول باز و بسته کردن موتورها و هم‌چنین الگوی‌داری از سیم‌پیچ موجود در داخل موتور دنبال می‌گردد. هم‌چنین روش عایق‌کاری شیارها، جا زدن کلاف‌ها، سریندی، نواریچی، لحیم کاری، قرار دادن عایق‌های الکتریکی (وارنیش) و شارلاک زدن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در ادامه راه اندازی موتورهای سه‌فاز و تک فاز، به وسیله‌ی کلیدهای دستی، تعقیب می‌شود.

از همکاران محترم خواهشمند است به کارهای عملی این مجموعه بیشتر عنایت فرمایند و اجرای کامل آن‌ها از هنرجویان خود بخواهند تا به خواست پروردگار و همت همکاران و تلاش هنرجویان مجموعه‌ی ارائه شده متمرث مر واقع گردد. ضمناً چون این مجموعه کاملاً بدون نقص نمی‌باشد از همکاران و صاحب‌نظران انتظار داریم تا در بهبود کیفیت و رفع نواقص و نارسانی‌ها ما را یاری فرمایند و نظرات اصلاحی خودشان را به شرکت صنایع آموزشی ارسال نمایند. قبل از حسن نظر شما کمال تشکر را داریم.

مؤلفان

# فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	واحد کار اول .....
۳	پیش آزمون (۱)
۵	الف - توانایی باز و بسته کردن الکتروموتورها .....
۵	۱- آشنایی با قطعات اصلی الکتروموتورها .....
۸	۲- آشنایی با ابزار کار در موتوریچی .....
۱۰	۳- اصول کار ماشین های الکتریکی القایی سه فاز و تک فاز .....
۱۲	۴- اصول باز کردن و بستن الکتروموتورها .....
۱۳	۵- کار عملی .....
۱۹	آزمون پایانی (۱-الف) .....
۲۰	ب - توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها .....
۲۰	۶- مقدمه .....
۲۱	۷- ۱- شست و شوی موتورها .....
۲۱	۸- ۱- روغن کاری .....
۲۱	۹- ۱- کار عملی .....
۲۵	آزمون پایانی (۱-ب) .....
۲۶	ج - توانایی عیب یابی و تعویض قطعات مکانیکی الکتروموتورها .....
۲۶	۱۰- مقدمه .....
۲۶	۱۱- ۱- بلبرینگ .....
۲۷	۱۲- ۱- بوش و کاسه نمد .....
۲۸	۱۳- ۱- پیچ - مهره - واشر .....
۲۹	۱۴- ۱- کلید گریز از مرکز .....
۲۹	۱۵- ۱- کار عملی .....
۳۲	آزمون پایانی (۱-ج) .....
۳۳	واحد کار دوم .....
۳۵	پیش آزمون (۲) .....
۳۷	الف - توانایی الگوبرداری از سیم پیچی استاتور الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته‌ی یک طبقه .....
۳۷	۱- مقدمه .....
۳۷	۲- ۲- تعاریف .....
۲۸	۳- انواع سیم پیچی الکتروموتورها و روش های ترسیم دیاگرام آن ها .....
۴۰	۴- سربندی کلاف ها .....
۴۱	۵- ۲- تخته کلم یا جعبه‌ی اتصالات الکتروموتورها .....
۴۱	۶- ۲- کار عملی .....
۴۶	آزمون پایانی (۲-الف) .....

۴۷	.....	ب - توانایی خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور
۴۷	.....	۲-۷ - کلیات.
۴۸	.....	۲-۸ - کار عملی
۵۱	.....	آزمون پایانی (۲-ب)
۵۲	.....	ج - توانایی ساختن عایق‌های شیار و عایق کاری روی کلاف‌ها در شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها
۵۲	.....	۲-۹ - مقدمه
۵۳	.....	۲-۱۰ - عایق‌بندی شیارها
۵۵	.....	۲-۱۱ - کار عملی
۵۸	.....	آزمون پایانی (۲-ج)
۵۹	.....	<b>واحد کار سوم</b>
۶۰	.....	پیش آزمون (۳)
۶۱	.....	الف - توانایی ساختن قالب کلاف
۶۱	.....	۳-۱ - کلیات
۶۲	.....	۳-۲ - تعیین محیط قالب
۶۳	.....	۳-۳ - کار عملی
۶۶	.....	آزمون پایانی (۳-الف)
۶۷	.....	ب - توانایی آماده کردن کلاف‌های سیم‌بندی
۶۷	.....	۴-۳ - دستگاه کلاف پیچ
۶۸	.....	۳-۵ - کار عملی
۷۰	.....	آزمون پایانی (۳-ب)
۷۱	.....	<b>واحد کار چهارم</b>
۷۳	.....	پیش آزمون (۴)
۷۴	.....	الف - توانایی عایق کاری سیم‌ها با وارنیش و نوار روغنی
۷۴	.....	۴-۱ - مقدمه
۷۴	.....	۴-۲ - پاک کردن لак سیم‌ها
۷۶	.....	۴-۳ - وارنیش (ماکارونی)
۷۶	.....	۴-۴ - نوارهای عایق کاری
۷۶	.....	۴-۵ - کار عملی
۷۹	.....	آزمون پایانی (۴-الف)
۸۰	.....	ب - توانایی مهار کردن کلافها
۸۰	.....	۴-۶ - کلیات
۸۱	.....	۴-۷ - کار عملی
۸۳	.....	آزمون پایانی (۴-ب)
۸۴	.....	ج - توانایی شارلاک زدن و خشک کردن کلافها

۸۴	.....	۴-۸ مقدمه .....
۸۴	.....	۹-۴ روش شارلاک زنی .....
۸۵	.....	۱۰-۴ خشک کردن لاک استاتور .....
۸۵	.....	۱۱-۴ کار عملی .....
۸۷	.....	آزمون پایانی (۴-ج) .....
۸۸	.....	<b>واحد کار پنجم : توانایی انتخاب سیم معادل (یک سیم به چند لا سیم و بالعکس)</b> .....
۸۹	.....	پیش آزمون (۵) .....
۹۰	.....	۱-۵ مقدمه .....
۹۱	.....	۲-۵ تعیین معادل یک سیم از سیم های هم قطر و هم جنس .....
۹۱	.....	۳-۵ تعیین معادل یک سیم از سیم های با قطر متفاوت ولی هم جنس .....
۹۲	.....	۴-۵ تعیین معادل مسی سیم آلومینیومی و بر عکس .....
۹۳	.....	۵-۵ کار عملی .....
۹۴	.....	آزمون پایانی (۵) .....
۹۵	.....	<b>واحد کار ششم</b> .....
۹۶	.....	پیش آزمون (۶) .....
۹۷	.....	الف - توانایی آزمایش سیم پیچ های الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز .....
۹۷	.....	۱-۶ کلیات .....
۹۸	.....	۲-۶ کار عملی .....
۱۰۲	.....	آزمون پایانی (۶-الف) .....
۱۰۳	.....	ب - توانایی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز یک طبقه‌ی یک سرعته توسط کلیدهای دستی .....
۱۰۳	.....	۳-۶ مقدمه .....
۱۰۳	.....	۴-۶ کلیدهای ساده‌ی دستی .....
۱۰۴	.....	۵-۶ کلیدهای چپ گرد - راست گرد دستی .....
۱۰۶	.....	۶-۶ کلید ستاره مثلث دستی .....
۱۰۷	.....	۷-۶ کار عملی شماره‌ی ۱ .....
۱۰۸	.....	۸-۶ کار عملی شماره‌ی ۲ .....
۱۰۹	.....	۹-۶ کار عملی شماره‌ی ۳ .....
۱۱۰	.....	۱۰-۶ کار عملی شماره‌ی ۴ .....
۱۱۱	.....	۱۱-۶ کار عملی شماره‌ی ۵ .....
۱۱۲	.....	آزمون پایانی (۶-ب) .....
۱۱۵	.....	پاسخ پیش آزمون ها .....
۱۱۷	.....	<b>منابع و مأخذ</b> .....

## هدف کلی پودمان

بازپیچی الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز القابی

ساعت			عنوان توانایی	شماره توانایی	عنوان واحد (یونیت)	شماره واحد
جمع	عملی	نظری				
۱۶	۱۲	۴	توانایی باز و بسته کردن الکتروموتورها	۱۴	عیب یابی مکانیکی	۱
۸	۶	۲	توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها	۱۵	الکتروموتورها	
۱۴	۸	۶	توانایی عیب یابی و تعویض قطعات مکانیکی الکتروموتورها	۱۶		
۱۱	۸	۳	توانایی الگوبرداری از سیم پیچ استاتور الکتروموتور سه فاز یک سرعته یک طبقه	۱۸	آماده سازی استاتور	
۱۴	۱۲	۲	توانایی خارج کردن سیم های سوخته از داخل استاتور	۱۹		۲
۳۱	۲۹	۲	توانایی ساختن عایق های روی شیار و عایق کاری روی کلاف ها در شیارهای استاتور و پیشانی کلاف ها	۲۰		
۱۰	۸	۲	توانایی ساختن قالب کلاف	۲۱	کلاف پیچی	۳
۱۴	۱۲	۲	توانایی آماده کردن کلاف های سیم بندی	۲۲		
۴	۲	۲	توانایی عایق کاری سیم ها با وارنیش و نوار روغنی	۲۴	نخ بندی و	
۳	۲	۱	توانایی مهار کردن کلاف ها	۲۵	شارلاک زنی	۴
۴	۲	۱	توانایی شارلاک زدن و خشک کردن کلاف ها	۲۲		
۵	۱	۴	توانایی انتخاب سیم معادل	۲۷	انتخاب سیم معادل	۵
۷	۵	۲	توانایی آزمایش سیم پیچ های الکتروموتورهای یک فاز و سه فاز	۳۱	راه اندازی	
۲۱	۲۰	۱	توانایی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز یک طبقه یک سرعته با کلیدهای دستی	۳۳	الکتروموتورهای سه فاز و یک فاز	۶
۱۶۲	۱۲۸	۳۴	جمع			

# واحد کار اول

الف - توانایی باز و بسته کردن الکتروموتورها  
ب - توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها  
ج - توانایی عیبیابی و تعویض قطعات مکانیکی  
**الکتروموتورها**

هدف کلی

عیبیابی مکانیکی و رفع عیب الکتروموتورها



هدف‌های رفتاری: فرآگیر، پس از پایان این واحد کار می‌تواند:

- ۱- قطعات اصلی یک الکتروموتور سه‌فاز و تک‌فاز را نام بيرد.
- ۲- انواع آچارهای موردنیاز در بازیچی الکتروموتورها را نام بيرد و کاربرد هریک را شرح دهد.
- ۳- انواع چکش را نام برد و کاربرد هریک را بیان کند.
- ۴- کاربرد پولی‌کش را شرح دهد.
- ۵- اصول کار موتورهای تک‌فاز و سه‌فاز را شرح دهد.
- ۶- نکات ایمنی را در بازیچی موتورها به کار بيرد.
- ۷- قطعات اصلی موتور را بیاده و دوباره سوار کند.
- ۸- انواع حلال‌های چربی (جهت شستشو) را نام بيرد.
- ۹- کاربرد روغن گریس را بیان کند و گریس کاری بلبرینگ‌ها را انجام دهد.
- ۱۰- کاربرد روغن والوالین را بیان کند و روغن کاری چرخ‌دنده‌ها (گیربکس) را انجام دهد.
- ۱۱- موتورهای الکتریکی را شستشو دهد و سرویس کند.
- ۱۲- نقش بلبرینگ‌ها را در الکتروموتورها بیان کند و عیوب آن‌ها را تشخیص دهد.
- ۱۳- نقش بوش‌ها را در الکتروموتورها بیان کند و مکان‌های استفاده‌ی آن‌ها را نام بيرد و عیوب آن‌ها را تشخیص دهد.

- 
- ۱۴- بلبرینگ‌های خراب را با بلبرینگ کش بیرون آورده و بلبرینگ سالم را جایگزین آن‌ها کند.
  - ۱۵- لنگی روتور ناشی از خرابی بوش‌ها و بلبرینگ‌ها را تشخیص دهد و آن را رفع‌عیب نماید.
  - ۱۶- عیوب کلید گریز از مرکز را تشخیص دهد.
  - ۱۷- نقش کاسه نمد را شرح دهد و طرز کار آن را بیان کند.
  - ۱۸- نقش پیچ و مهره‌های مورد استفاده در موتورها را شرح دهد.

ساعت‌آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳۸	۲۶	۱۲

## پیش آزمون (۱)

۱- کدام ابزار برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌های یک موتور مناسب نیست؟

- الف) آچار تخت      (ب) آچار بوکس      (ج) انبردست

۲- از کدام ابزار برای علامت‌گذاری روی قطعات جدا شونده در الکتروموتورها استفاده می‌شود؟

- الف) قلم      (ب) سمبه‌ی نشان      (ج) پیچ‌گوشتی      (د) دمباریک

۳- وظیفه‌ی استاتور موتورهای القابی چیست؟

- الف) پوشش‌دهنده‌ی سیم‌های لاکی      (ب) کاهش تلفات موتور

        (ج) تولید میدان مغناطیسی دوار      (د) کاهش جریان مفتول‌های روتور

۴- برای باز و بسته کردن پیچ مهره‌هایی که در عمق بیش‌تری قرار دارند از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

- الف) انبردست      (ب) دمباریک      (ج) آچار بوکس      (د) آچار تخت

۵- در موتورهای تک فاز نقش کلید گریز از مرکز چیست؟

- الف) قطع سیم‌پیچ استارت در دور نامی از شبکه‌ی برق

        (ب) قطع سیم‌پیچ اصلی در دور نامی از شبکه‌ی برق

        (ج) قطع سیم‌پیچ استارت در ۷۵٪ دور نامی از شبکه‌ی برق

        (د) ممانعت از دور شدن قطعات متحرک درون موتور

۶- براساس تئوری دو میدان، مقدار مؤثر گشتاور در محور موتورهای تک فاز چند برابر گشتاور ماکریم

است؟

- الف) نصف      (ب) یک سوم      (ج) دو سوم      (د) صفر

۷- در پلاک یک الکتروموتور Type M نوشته شده است تنظیم این موتور چگونه است؟

- الف) دستی      (ب) اتوماتیک      (ج) دستی یا اتوماتیک      (د) قابل تنظیم نمی‌باشد

۸- در پلاک الکتروموتورها شاخص محوطه کاری کدام است؟

- الف) Serial      (ب) Housing      (ج) Hours      (د) S.f

۹- مناسب‌ترین مواد برای شست و شوی الکتروموتورها کدام مواد است؟

- الف) گازوئیل      (ب) آب گرم      (ج) مواد شوینده      (د) آب گرم و مواد شوینده

۱۰- روغن مناسب برای یاتاقان‌ها در دمای زیاد کدام است؟

- الف) گرس      (ب) روغن موتور      (ج) والوالین      (د) گرس یا روغن موتور

۱۱- اثرات انجام سرویس‌های توصیه شده برای الکتروموتورها کدام است؟

- الف) افزایش عمر      (ب) افزایش توان

        (ج) کاهش جریان نامی      (د) کاهش جریان و افزایش توان

۱۲- موارد کاربرد روغن گرس کدام است؟

الف) روغن کاری یاتاقان های استوانه ای (بوش ها)

ب) روغن کاری یاتاقان های بلبرینگی با دمای پایین

ج) روغن کاری یاتاقان های بلبرینگی با دمای بالا

د) روغن کاری یاتاقان های بوش با دمای بالا

۱۳- والالین را ..... نیز می گویند.

الف) گرس نسوز      ب) روغن ترمز      ج) روغن موتور نسوز      د) روغن ترانسفورماتور

۱۴- بلبرینگ ها بیشتر برای ..... در الکتروموتورها به کار می رود.

ب) کاهش اصطکاک      الف) افزایش سرعت

ج) افزایش سرعت و کاهش اصطکاک      د) کاهش اصطکاک و تلفات مکانیکی

۱۵- با قرار دادن بلبرینگ در یاتاقان های الکتروموتورها چه هدفی دنبال می شود؟

الف) کاهش سطح تماس روتور با استاتور      ب) افزایش سطح تماس روتور با استاتور

ج) جلوگیری از سایش محور روتور      د) جلوگیری از سایش محور روتور و استاتور

۱۶- کاربرد بوش ها بیشتر در کدام موارد مناسب است؟

الف) محیط های گرم و خشک      ب) محیط های گرم و مرطوب

ج) محیط های سرد و خشک      د) محیط های سرد و مرطوب

۱۷- معیار شناسایی پیچ ها کدام است؟

الف) سطح مقطع پیچ      ب) ارتفاع پیچ      ج) قطر دنده پیچ      د) ضخامت پیچ

۱۸- روغن کاری بلبرینگ ها بیشتر با چه هدفی صورت می گیرد؟

الف) کاهش اصطکاک      ب) افزایش دور ماشین      ج) افزایش عمر بلبرینگ      د) کاهش سروصدای

## الف - توانایی باز کردن و بستن الکتروموتورها



شکل ۱-۱ - موتور سه فاز کامل

### ۱-۱- آشنایی با قطعات اصلی الکتروموتورها

موتورهای جریان متناوب به صورت موتورهای تک فاز و سه فاز ساخته می شوند. موتورهای تک فاز اغلب مصارف خانگی دارند و معمولاً در توانهای کمتر از یک اسب بخار ساخته می شوند، ولی موتورهای سه فاز بیشتر کاربرد صنعتی دارند و در توانهای کم تا چند صد کیلووات ساخته می شوند (شکل ۱-۱). ساختمان داخلی موتورهای تک فاز و سه فاز تقریباً یکسان است. با این تفاوت که در موتورهای تک فاز گاهی از کلید گریز از مرکز استفاده می شود که در موتورهای سه فاز کاربرد ندارد.



(الف)



(ب)


شکل ۱-۲ - موتور تک فاز

موتورها معمولاً از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند، یک قسمت ثابت که استاتور نامیده می شود و دوم قسمت متحرک که روتور نام دارد (شکل ۱-۲).

موتورهای تک فاز به سبب داشتن تجهیزات اضافی از موتورهای سه فاز حجمی‌تر و گران‌تر می‌باشند و مقدار توان آن‌ها در مقایسه با موتورهای سه فاز مشابه کم‌تر است و ضریب توان کم‌تر از موتورهای سه فاز دارند، به دلایل فوق، در صنعت از موتورهای تک فاز خیلی کم استفاده می‌شود.


یک الکتروموتور سه فاز از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. این قسمت‌ها در شکل ۱-۳ نشان داده شده‌اند.

### حلقه‌ی حمل و نقل موتور توسط جرثقیل

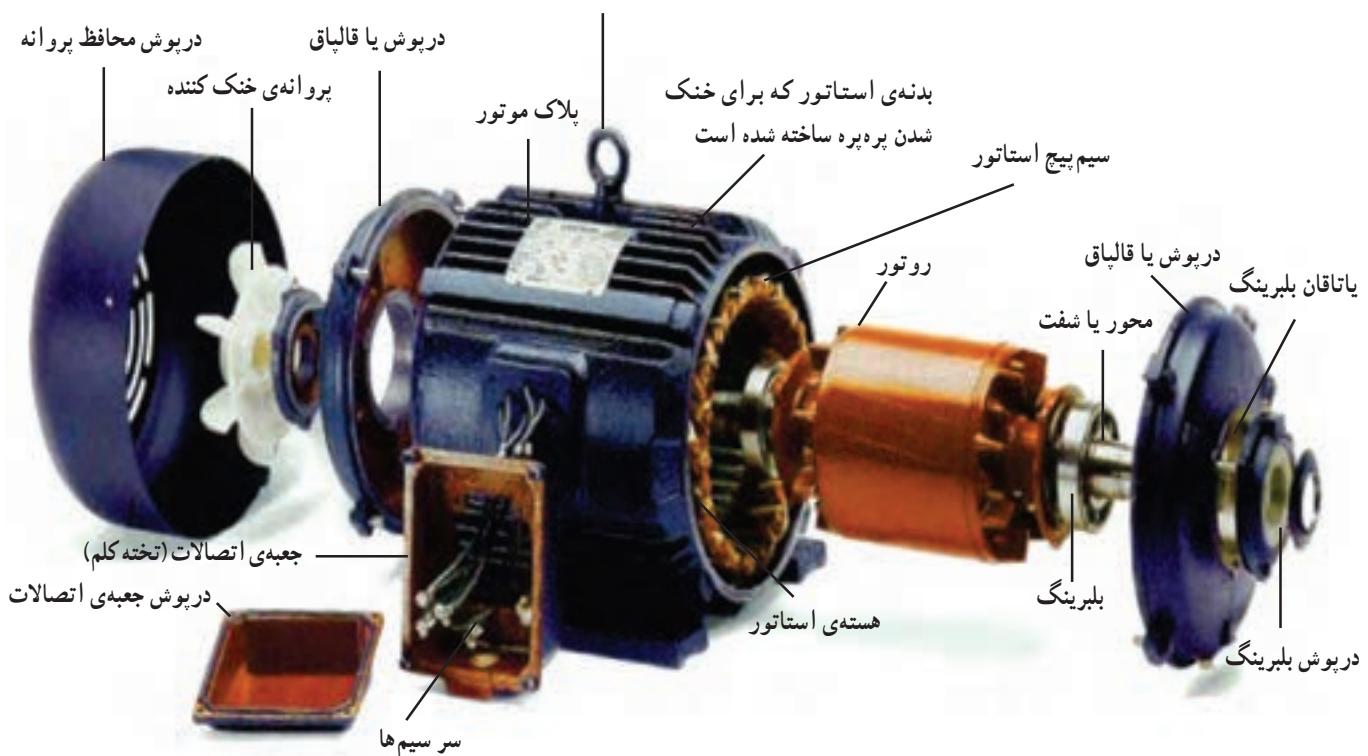

شکل ۱-۳- اجزای اصلی موتور سه‌فاز

یک الکتروموتور تک فاز از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. این قسمت ها در شکل ۱-۴ مشاهده می شود.

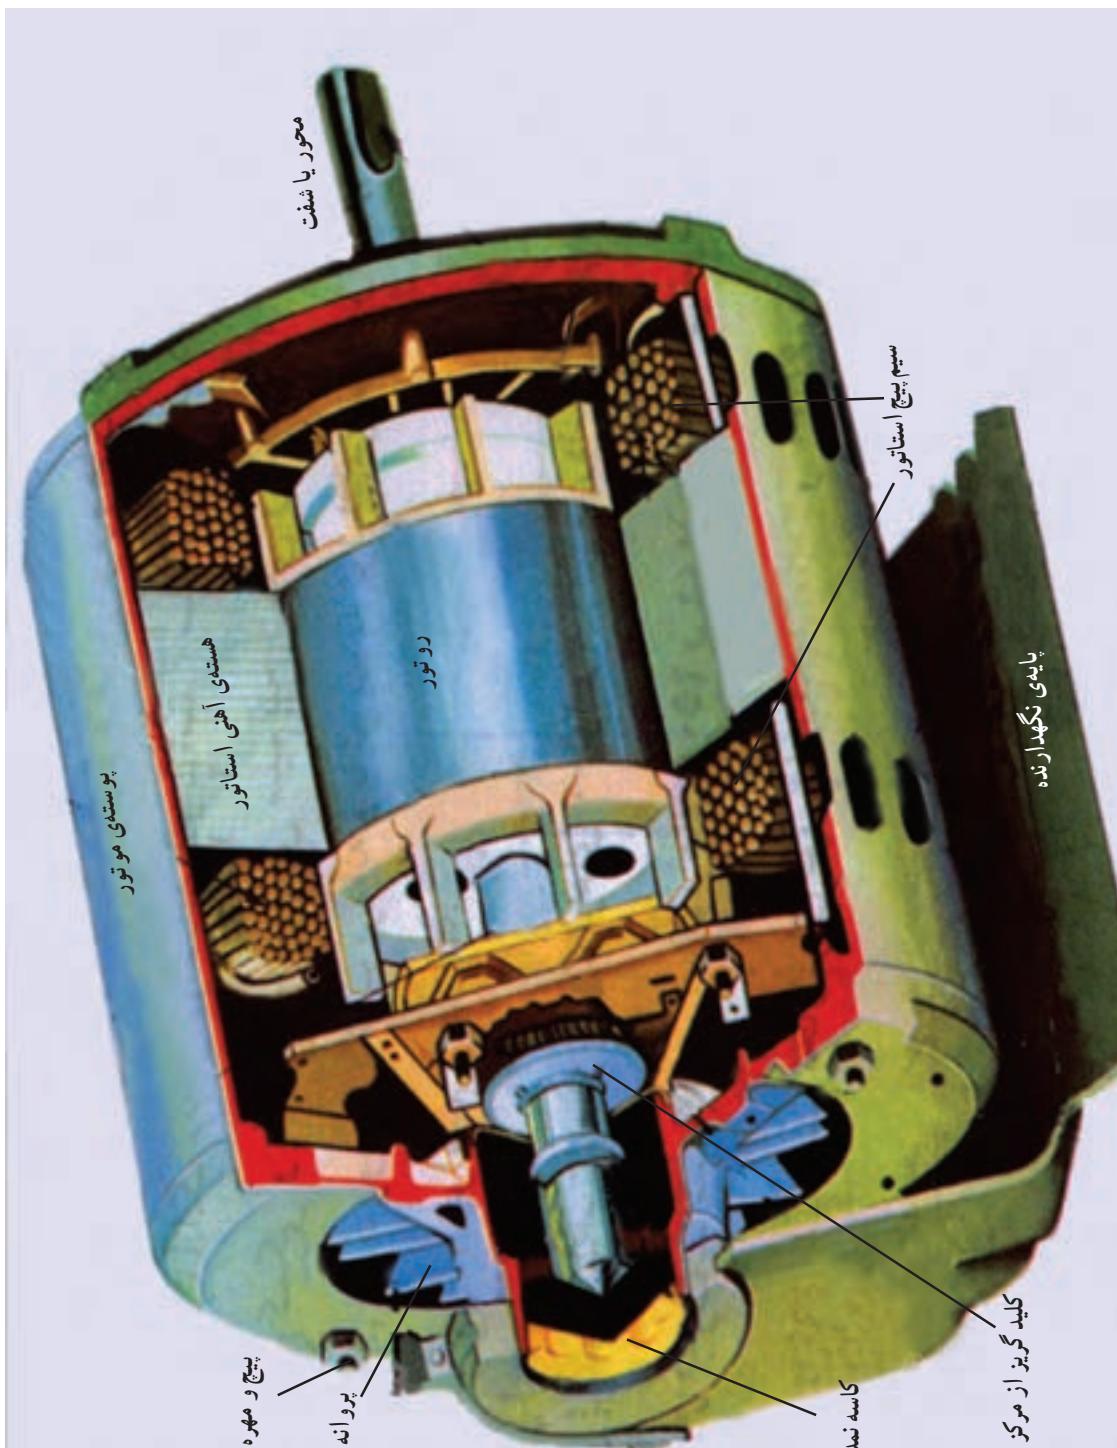

شکل ۱-۴- اجزای یک موتور تک فاز

## ۱-۲- آشنایی با ابزار کار در موتور پیچی

### ۱-۲-۱- انواع آچار: برای باز کردن و سوار کردن

اجزای موتورهای الکتریکی اغلب از آچارهای تخت، آچار بوکس و آچار رینگی استفاده می‌شود. از آچارهای تخت برای باز و بسته کردن پیچ و مهره‌هایی که در سطح کار قرار دارند و فضای کافی برای گردش دسته آچار موجود باشد استفاده می‌شود (شکل ۱-۵).



شکل ۱-۵- آچارهای تخت



شکل ۱-۶- آچار رینگی



شکل ۱-۷- آچار بوکس

در مواقعی که پیچ یا مهره در سطح کار دستگاه نباشد و نسبت به سطح، عمق کمی داشته باشد به‌گونه‌ای که فک‌های آچارهای تخت نتوانند پیچ یا مهره را بگیرند از آچارهای رینگی استفاده می‌شود. آچارهای رینگی، نظیر آچارهای تخت، به فضای کافی جهت گردش دسته‌ی خود نیاز دارند (شکل ۱-۶).

در بعضی مواقع، پیچ و مهره‌ها در عمق زیادتری قطعات داخلی را به هم دیگر ارتباط می‌دهند لذا آچارهای تخت و رینگی قادر به باز و بسته کردن پیچ و مهره‌ها نخواهند بود که در این صورت از آچار بوکس استفاده می‌شود (شکل ۱-۷).



شکل ۱-۸- چکش پلاستیکی



شکل ۱-۹- چکش فلزی



شکل ۱-۱۰- استفاده از چکش فلزی برای علامت‌گذاری در باز کردن قطعات موتور


۱-۲- چکش: در سیم‌پیچی الکتروموتورها از دو نوع چکش استفاده می‌شود. بدنه‌ی موتورهای الکتریکی اغلب از آلومینیوم یا از آلیاژهای آن ساخته می‌شود، لذا بدنه‌ها تحمل ضربات چکش‌های سنگین فلزی را ندارند؛ بدین علت از چکش‌های پلاستیکی یا چکش‌های فلزی کوچک در سیم‌پیچی موتورها استفاده می‌شود.

از چکش‌های پلاستیکی، بیشتر در جمع کردن قطعات موتور یا کوبیدن سیم‌پیچ‌های استاتور استفاده می‌شود؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت در ضربه‌های طریف از چکش‌های پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل ۱-۸).


در بریدن سیم‌های استاتور از قلم و برای درآوردن درپوش‌ها از چکش‌های فلزی استفاده می‌شود (شکل‌های ۱-۹ و ۱-۱۰).



شکل ۱-۱۱- پولی کش

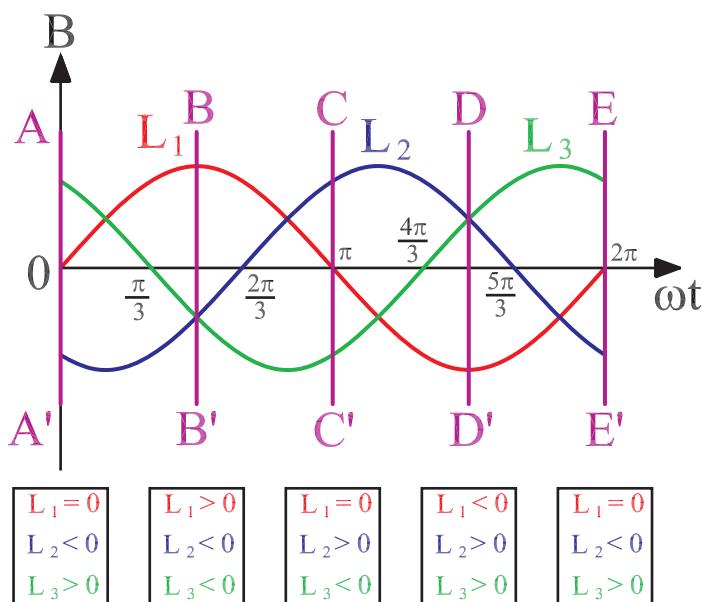

شکل ۱-۱۲- منحنی جریان متناوب سه فاز

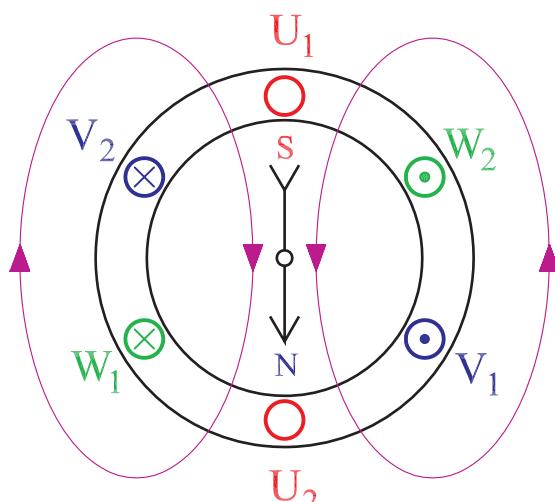

شکل ۱-۱۳- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت AA'

۱-۲-۳- پولی کش: برای انتقال حرکت و تبدیل سرعت الکتروموتورها از بولی استفاده می شود. پولی ممکن است یک، دو یا چند شیار داشته باشد. عموماً ارتباط پولی با محور موتور از طریق خاری که بین شیار محور موتور و شیار پولی وجود دارد و یا توسط پیچ پولی به محور متصل می گردد برقرار می شود. برای جدا کردن پولی ها از محور موتورها از پولی کش استفاده می شود (شکل ۱-۱۱).

۱-۲-۴- بلبرینگ کش: برای درآوردن بلبرینگ ها از محور ماشین های الکتریکی، از بلبرینگ کش استفاده می شود. ساختمان و عملکرد بلبرینگ کش نظیر پولی کش می باشد.


### ۱-۱-۳- اصول کار ماشین های الکتریکی القایی سه فاز و تک فاز

۱-۱-۱- اصول کار موتورهای القایی سه فاز: با عبور جریان متناوب سه فاز از داخل سیم پیچ های استاتور، یک حوزه دوار در سطح استاتور به وجود می آید. این حوزه دوار مفتوح های رotor را قطع می کند و براساس قانون فاراده، در آن ها جریان القایی ایجاد می کند. در نتیجه، مفتوح ها در میدان دوار استاتور، ایجاد گشتاور می کنند و رotor را در جهت گردش میدان، حول محور خود به گردش درمی آورند.

برای تجسم چگونگی تشکیل حوزه دوار در سطح استاتور، منحنی سه فاز شکل ۱-۱۲ را در نظر می گیریم و چنین فرض می کنیم که وقتی فازها در موقعیت دامنه مثبت قرار می گیرند در ورودی به سیم پیچ های استاتور، جریان درون سو داشته باشند. هم چنین فرض می کنیم که فاز  $L_1$  سیم پیچ  $U_1$  و  $U_2$ ، فاز  $L_2$  سیم پیچ  $V_1$  و  $V_2$  و فاز  $L_3$  سیم پیچ  $W_1$ ،  $W_2$  را تغذیه می کند.


موقعیت تشکیل قطب ها در وضعیت 'AA' در لحظه  $t=0$  مطابق شکل ۱-۱۳ می باشد. در این موقعیت  $L_2 < 0$  و  $L_1 = 0$  می باشد بنابراین ورودی  $V_1$  منفی و ورودی  $W_1$  مثبت می باشد.

با توجه به قانون دست راست و جریان سیم ها، جهت میدان مغناطیسی تعیین می شود. اگر انگشت شست دست راست در

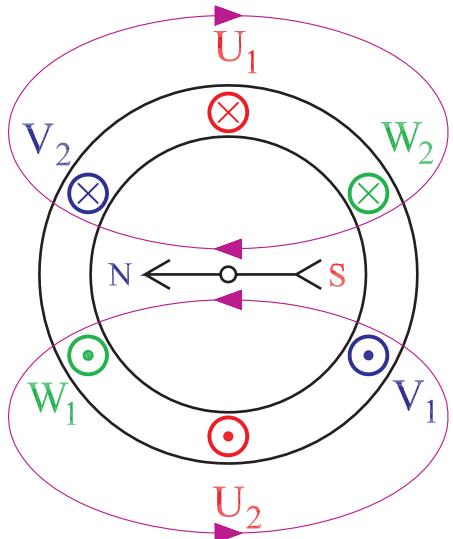

شکل ۱۴-۱- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت 'BB'

جهت جریان الکتریکی قرار گیرد و انگشتان نیم باز دست راست  
جهت میدان مغناطیسی را نشان خواهد داد.  
موقعیت تشکیل قطبها در وضعیت 'BB' در لحظه  $t = \frac{\pi}{2}$  مطابق شکل ۱-۱۴ می باشد. در این موقعیت  $L_1 > 0$  و  $L_2 < 0$  می باشد؛ بنابراین ورودی  $U_1$  مثبت و ورودی های  $V_1$  و  $W_1$  منفی می باشد.

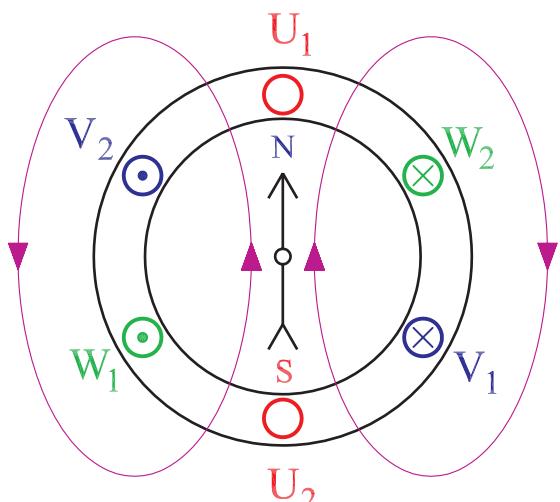

شکل ۱۴-۱- موقعیت میدان مغناطیسی سیم پیچ ها در استاتور در وضعیت 'CC'

موقعیت تشکیل قطبها در وضعیت 'CC' در لحظه  $t = \pi$  مطابق شکل ۱-۱۵ است. در این موقعیت  $L_1 < 0$  و  $L_2 > 0$  می باشد بنابراین ورودی  $V_1$  مثبت و ورودی  $W_1$  منفی می باشند.

با توجه به وضعیت میدان مغناطیسی در زمان های مختلف ملاحظه می شود که این میدان در حال گردش است. سرعت گردش با فرکانس جریان برق رابطه ای مستقیم و با تعداد قطب های مغناطیسی موتور رابطه ای عکس دارد. یعنی اگر تعداد قطب ها دو برابر شود سرعت نصف می شود.


**۱-۳-۲- اصول کار موتورهای تک فاز:** در موتورهای تک فاز با یک سیم پیچ، در زمان استارت، برخلاف موتورهای سه فاز مقدار مؤثر گستاور حوزه دوّار، روی محور روتور صفر می شود، بدین علت موتورهای تک فاز راه اندازی نمی شوند. علت راه اندازی نشدن موتورهای تک فاز را براساس تئوری لبلان (تئوری دو میدان) توجیه می کنند.

**تئوری دو میدان:** براساس این تئوری شار مغناطیسی سیم پیچ های استاتور ( $\Phi_m$ ) به دو قسمت مساوی تقسیم می شود و هر دو قسمت با سرعت زاویه ای یکسان ولی در خلاف جهت همدیگر در سطح استاتور می چرخند. در نتیجه گستاورهای حاصل از این دو میدان همدیگر را خنثی می کنند و موتور راه اندازی


نمی شود. اگر به طریقی، یکی از این دو میدان را تقویت کنیم موتور در جهت میدان تقویت شده شروع به گردش می کند و گشتاور در جهت گردش تقویت می شود و به تدریج گشتاور جهت مخالف خنثی شده و از بین می رود.

برای راه اندازی موتورهای تک فاز، از سیم پیچ های کمکی یا سیم پیچ استارت استفاده می شود. جریان سیم پیچ های کمکی یا استارت با جریان سیم پیچ اصلی  $90^\circ$  درجه‌ی الکتریکی اختلاف فاز دارند. اختلاف فاز در سیم پیچ های اصلی و کمکی را به روش های مختلف، از جمله استفاده از خازن ها، تهیه می کنند (شکل ۱-۱۶). علاوه بر آن سیم پیچ های راه انداز از نظر مکانی نیز به اندازه‌ی  $90^\circ$  الکتریکی با سیم پیچ های اصلی اختلاف مکانی دارند.


سیم پیچ های استارت پس از راه اندازی موتور توسط کلیدهای گریز از مرکز یا رله از مدار الکتریکی برداشته می شود (شکل ۱-۱۷). کلید گریز از مرکز در  $75\%$  دور نامی موتور وارد عمل شده و سیم پیچ استارت را از مسیر جریان برق بر می دارد. موتورهای تک فاز به دلیل تجهیزات اضافی نسبت به موتورهای سه فاز ساختمان پیچیده‌تری دارند و چون سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود لذا از کل هسته‌ی استاتور در تولید قدرت الکترومغناطیسی استفاده نمی شود به همین دلیل ضریب بهره‌ی این موتورها پایین می باشد. معمولاً در موتورهای تک فاز با سیم پیچ استارت موقت، دو سوم شیارهای استاتور را به سیم پیچ اصلی و یک سوم بقیه را به سیم پیچ استارت اختصاص می دهند. موتورهای تک فازی نیز ساخته می شوند که در آن ها سیم پیچ اصلی و کمکی مشابه بوده و سیم سیم پیچ کمکی از مدار خارج نمی شود. در این موتورها اختلاف فاز بین جریان سیم پیچ ها توسط خازن ایجاد می شود و به آن ها موتور تک فاز با خازن دائم کار گفته می شود (شکل ۱-۱۸).

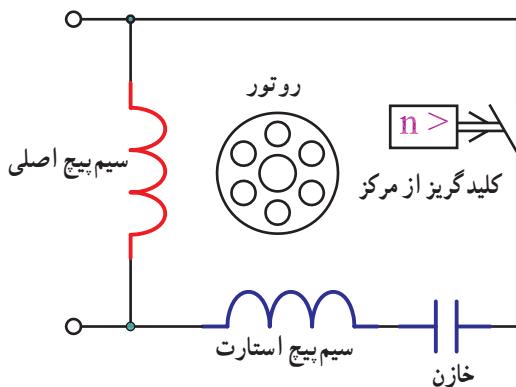

شکل ۱-۱۶- مدار موتور تک فاز با خازن راه انداز

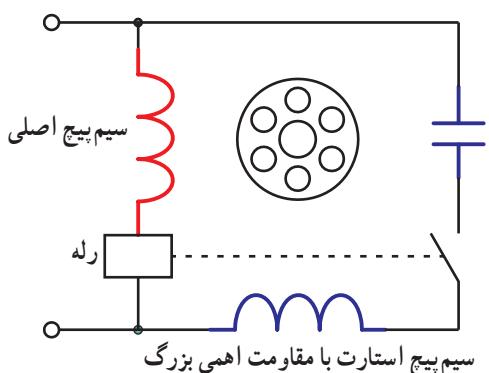

شکل ۱-۱۷- مدار موتور تک فاز با سیم پیچ راه انداز

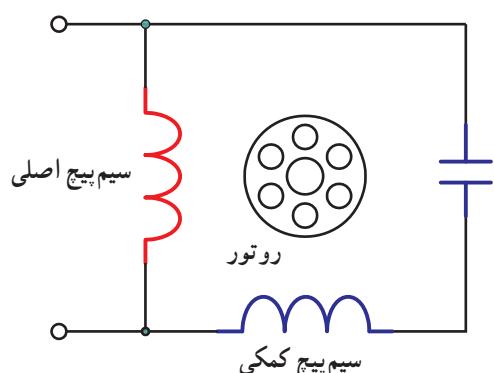

شکل ۱-۱۸- مدار موتور تک فاز با خازن دائم کار

#### ۴-۱- اصول باز کردن و بستن الکترو موتورها

برای باز کردن و بستن قطعات الکترو موتورها ضرورت دارد نکات فنی و ایمنی به طور توان انجام گیرد. عمدہ‌ی این نکات را به صورت زیر دسته بندی می کنیم :

- رعایت نکات ایمنی

- داشتن حوصله‌ی بیشتر
  - انتخاب ابزار مناسب
  - علامت‌گذاری قطعات جداشونده
- ۱-۴-۱- نکات ایمنی:** قبل از هر اقدام برای باز کردن و بستن موتورها، لازم است لباس کار، دستکش و کفش ایمنی پوشیم، سپس بدنه‌ی موتور را کاملاً از مواد چربی پاک کنیم تا مانع از سُرخوردن آن به هنگام حمل و نقل شود.
- حمل و نقل موتورهای سنگین با دست مجاز نیست و لازم است آن‌ها را با جرثقیل جایه‌جا کنند تا از تأثیر سوء آن برمهره‌ی ستون فقرات جلوگیری به عمل آید.



شكل ۱-۱۹- الکتروموتور سه فاز

## ۱-۵- کار عملی (زمان: ۴ ساعت)

**هدف:** باز کردن و بستن الکتروموتورها و آشنایی با قطعات آن

ابزار مورد نیاز

- الکتروموتور سه فاز و یک فاز از هر کدام یک دستگاه (شکل ۱-۱۹)

- آچار تخت

- آچار بوکس

- آچار رینگی

- انبردست

- سیم چین

- دم باریک

- پیچ گوشتی دو سو

- پیچ گوشتی چهارسو

- سنبه‌نشان

- چکش فنزی

- چکش پلاستیکی و لاستیکی

- یک موتور سه فاز در اختیار بگیرید و با توجه به پلاک آن (شکل ۱-۲۰) جدول شکل ۱-۲۱ را با مشخصات موجود در پلاک کامل کنید.



شكل ۱-۲۰- پلاک الکتروموتور سه فاز

شناختن موتور			
Style ...	frame ...	HP یا KW ...	Ph ...
R . P . M یا No. Poles	Cycles Hz C . P . S	Volts ... نوع اتصال / $\Delta$	Amps ...
Deg. EC Rise یا T	Hour Time	Code ...	S. F. (Amps) ...
Service factor ...	Housing ...	Type ...	Serial ...
type ...	Z. S.	...	...
تعداد دور هر کلاف (Turns)	(Pitch) تعداد مدارهای جریان و محیط هر کلاف (No. of circuit)	گام کلاف (Size of wires)	اندازه سیم ها (Size of wires)
			سیم پیچ اصلی
			سیم پیچ استارت
			سیم پیچ کمکی
			دیاگرام سیم پیچ اصلی
			دیاگرام سیم پیچ استارت

شکل ۱-۲۱

Style ...	frame ...
R . P . M یا No. Poles	Cycles Hz C . P . S

شکل ۱-۲۱-الف

Rise یا T Deg C° یا	Hours یا Time
------------------------	---------------

شکل ۱-۲۱-ب

Service factor ...	Housing ...
type ...	Z. S. یا

شکل ۱-۲۱-ج

شرح علائم موجود در این جدول در صفحات بعدی آمده است. این مشخصات کاربران را در چگونگی استفاده از موتور راهنمایی می کند.

### ۱-۵-۱-کارت شناسایی موتور: لازم است موتور پیچ

برای تمام موتورهایی که جهت تعمیر یا سرویس به وی تحويل می شود یک کارت شناسایی تهیه کند و مشخصات فنی هر موتور و در صورت نیاز دیاگرام سیم پیچی موتور را در کارت بنویسد. این عمل امکان سیم پیچی را برای بقیه تکنیسین ها فراهم می کند، در ضمن اگر موتور قابل سیم پیچی نباشد با مشخصات کارت شناسایی می توان موتور نو یا مشابه را به سازندگان موتور سفارش داد. باید سعی شود مشخصات موتور در کارت شناسایی با علائم استاندارد به صورت جدول جمع آوری شود (شکل ۱-۲۱). این مشخصات از سیم پیچ داخلی موتور و پلاک موتور قابل دریافت می باشد. مناسب است مشخصات زیر از پلاک و سیم پیچ داخل موتور دیده و در کارت شناسایی درج شود.

Style، کد مربوط به مشخصات الکتریکی و مکانیکی

موتور که توسط کارخانه سازنده در نظر گرفته می شود.

Frame، مشخصه ای است که موتور توسط آن به وسیله ای

انجمان ملی تولید کنندگان شناسایی می شود.

R.P.M، تعداد دور نامی موتور را در هر دقیقه بیان می کند.

ممکن است در این قسمت به جای تعداد دور، تعداد قطب های موتور داده شود (No. poles).

Cycles یا Hz، فرکانس کاری موتور را بیان می کند که واحد آن را با Hz یا C.p.S نشان می دهند (شکل ۱-۲۱-الف).

Deg C ; FRise، حداکثر دمای مجاز کار موتور را بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب). Time، حداکثر زمان کار موتور را بدون افزایش دمای بدنه موتور از دمای مجاز بیان می کند (شکل ۱-۲۱-ب).

Service Factor، ضریبی را بیان می کند که اگر در توان اسمی موتور ضرب شود حداکثر توان مجاز دریافتی از موتور را نشان خواهد داد (شکل ۱-۲۱-ج).

Housing، نوع محوطه کاری موتور را (سر باز یا سرپوشیده) نشان می دهد (شکل ۱-۲۱-ج).

*Type*، کد موجود در این قسمت ساختمان و نوع موتور را نشان می‌دهد؛ مثلاً موتور با خازن راهانداز یا ... (جدول ۲۱-۱-ج).

*Z* یا *S*، تعداد شیارهای استاتور را نشان می‌دهد.  
*Hp*، توان خروجی موتور را به اسب بخار (یا توان خروجی را به وات یا کیلووات) بیان می‌کند (شکل ۲۱-۱-د).

*Ph*، تعداد فازهای موتور را نشان می‌دهد.  
*Volts*، ولتاژ نامی موتور را نشان می‌دهد.  
*Amps*، مقدار جریانی که موتور در بارنامی و ولتاژ فرکانس نامی از شبکه‌ی الکتریکی دریافت می‌کند (شکل ۲۱-۱-د).

Code ...	S. F. (Amps)...
Type <input type="text"/>	Serial ...
△ / ▽	Cos φ

شکل ۲۱-۱-ه

*Code*، حروفی که در این قسمت نوشته می‌شود مشخص کننده‌ی KVA مصرفی برای هر اسب بخار در حالت تور قفل شده می‌باشد. مثلاً اگر حرف M نوشته شده باشد این موتور در حالت روتور قفل شده ۵/۵ الی ۱۰ کیلو ولت آمپر توان مصرف می‌کند (شکل ۲۱-۱-ه).

*(Amps)s.f*، جریان موتور را در بار کامل نشان می‌دهد.  
*Serial*، شماره‌ی توالی تولید موتور را نشان می‌دهد.  
*Type* ، حروف نوشته شده در داخل کادر نوع نگهداری و نصب موتور را نشان می‌دهد.

$\lambda/\Delta$ ، اتصال ستاره یا مثلث موتور را به شبکه نشان می‌دهد (شکل ۲۱-۱-ه).

$\text{Cos}\varphi$ ، ضریب توان موتور است (شکل ۲۱-۱-ه).  
**۱-۵-۱**- پیاده‌کردن قطعات موتور: قبل از بازکردن هر قطعه از موتور، لازم است بین قسمت‌های جداشونده، با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری شود تا بتوان به هنگام جمع‌آوری مجدد قطعات جداشده، با تطبیق علامت‌بین آن‌ها، قطعات را به طور صحیح به یک دیگر ارتباط داد.

**سمبه‌ی نشان:** ابزاری است با نوک تیزش، با ایجاد گودی‌های کوچک روی قطعات علامت‌گذاری می‌کند. علاوه بر سمبه‌نشان از سوزن خط‌کش یا مازیک ضد آب نیز می‌توان برای علامت‌گذاری استفاده کرد (شکل ۲۲-۱).



شکل ۲۲-۱- سمبه‌ی نشان




شکل ۱-۲۳- علامت‌گذاری روی پوسته و درپوش‌ها

در علامت‌گذاری روی قطعات مناسب است تعداد علامت‌ها در طرفین فرق کند، مثلاً اگر یک درپوش را در یک طرف با یک سنبه علامت‌گذاری کردیم درپوش طرف دوم را با دو سنبه علامت‌گذاری کنیم تا در مونتاژ قطعات، اشتباهی پیش نیاید (شکل ۱-۲۳).

برای پیاده‌کردن درپوش‌ها ابتدا روی درپوش‌ها و پوسته‌ی موتور را مطابق شکل با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری کنید.



پیچ‌ها را با آچار مناسب بازکرده و آن‌ها را از پوسته‌ی موتور خارج سازید. برای بازکردن پیچ‌ها هیچ وقت از انبردست یا دمباریک استفاده نکنید(شکل ۱-۲۴).

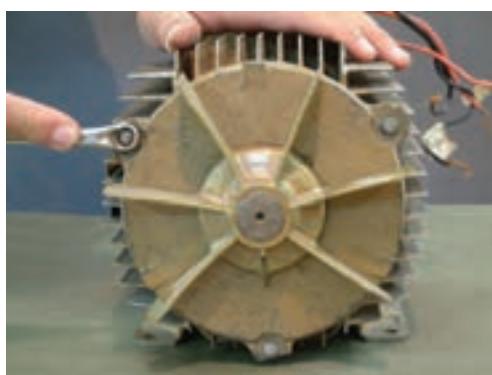

شکل ۱-۲۴- پیچ و مهره‌های باز شده از موتور



شکل ۱-۲۵—بازکردن پولی موتور

پس از بازکردن پیچ‌ها و درآوردن خار، با پولی‌کش پولی موتور را از محور آن جدا کنید. برای این منظور مطابق شکل ۱-۲۵، پولی‌کش را در محور موتور و پولی قرار دهید و با پیچاندن پیچ پولی‌کش (پیچ A) پولی را از محور موتور خارج سازید. توجه داشته باشید که اگر نیازی به تعویض پولی یا بلبرینگ نباشد لزومی ندارد آن‌ها را باز کنیم. در بعضی مواقع ارتباط پولی با محور، مانند موتورهای کولر، با پیچ برقرار می‌شود بنابراین، با بازکردن یا شل کردن پیچ می‌توان به راحتی پولی را از محور با دست خارج کرد (شکل ۱-۲۵).



شکل ۱-۲۶—بازکردن درپوش موتور

از جایگاه مهره‌ها، با چکش توسط قلم یا پیچ‌گوشتی چکش‌خور چند ضربه به درپوش وارد کنید تا درپوش از پوسته‌ی موتور جدا شود (شکل ۱-۲۶).

پس از خارج کردن پولی و درپوش، روتور را از داخل استاتور خارج کنید و در صورت وجود پروانه، درپوش آن را بیاده کرده و خود پروانه را باز کنید و در نهایت درپوش دومی را از پوسته‌ی موتور جدا کنید. برای جمع کردن قطعات بازشده، به طور معکوس عمل کنید، بدین منظور آخرین قطعه‌ی بازشده را سوار کنید و این ترتیب را از آخرین قطعات بازشده به اولین قطعات باز شده رعایت نمایید.

به هنگام جمع آوری قطعات از علائمی که با سمبونشان روی قطعات ایجاد شده است استفاده کنید تا قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گیرند. در شکل ۱-۲۷ ترتیب بازشدن و جمع کردن قطعات مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۷

## آزمون پایانی (۱-الف)

- ۱- قطعات اصلی یک الکتروموتور سه فاز را نام ببرید.
- ۲- تفاوت ساختمانی موتورهای تک فاز با سه فاز را بیان کنید.
- ۳- کاربرد آچارهای رینگی، بوکس و تخت را شرح دهید.
- ۴- انواع چکش‌ها را نام ببرید.
- ۵- طرز کار و کاربرد پولیکش‌ها را بیان کنید.
- ۶- چگونگی تشکیل حوزه‌ی دوار در موتورهای سه فاز را با رسم شکل شرح دهید.
- ۷- تئوری دو میدان (تئوری لبلان) را در موتورهای تک فاز توضیح دهید.
- ۸- چرا در باز کردن قطعات موتور، آن‌ها را با سمبه‌ی نشان علامت‌گذاری می‌کنیم؟
- ۹- چه ضرورتی دارد که اطلاعات پلاک موتور را یادداشت کنیم؟
- ۱۰- علامت موجود در پلاک موتور را بیان کنید و اطلاعاتی را که هر یک از این علامت‌شنان می‌دهد شرح دهید.
- ۱۱- ترتیب باز کردن و بستن قطعات موتورها را بیان کنید.
- ۱۲- تمرین عملی: یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید و مطابق دستورالعمل‌هایی که در متن واحد کار یادگرفته‌اید قطعات آن را پیاده کنید؛ سپس با توجه به علامت مربوط به هر قسمت، قطعات باز شده را جمع کنید.
- ۱۳- ترتیب جمع‌آوری قطعات موتور ..... ترتیب باز کردن قطعات آن است.
- ۱۴- برای درآوردن پولی‌هایی که با پیچ یا خار با محور موتور درگیر شده‌اند احتیاج به ..... نمی‌باشد و برای خارج کردن آن‌ها باید ..... باز کرد و ..... بیرون کشید.

## ب— توانایی تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

### ۶—۱— مقدمه

سیم پیچ های روتور و استاتور در الکتروموتورها دارای مقاومت اهمی هستند. به هنگام عبور جریان الکتریکی از سیم پیچ ها، مقداری از انرژی الکتریکی به صورت حرارت تلف می شود. از طرف دیگر هسته های آهنی و پوسته های فلزی موتور، همواره در میدان مغناطیسی قرار دارند، لذا مقداری از انرژی الکتریکی به صورت تلفات هیسترزیس و تلفات فوکو، که به تلفات هسته معروف است، از بین می رود.

تلفات اهمی و تلفات هسته باعث افزایش دمای موتور می شود. افزایش بیش از حد دمای موتور، کارکرد موتور را دچار اشکال می کند، از این رو لازم است حرارت تولید شده در درون الکتروموتور به فضای خارج از آن هدایت شده و موتور تهویه شود.

تهویه های الکتروموتورها اغلب توسط پروانه (فن) صورت می گیرد. بدین منظور روی محور روتور، فن هایی تعییه می شود که به هنگام کار موتور جریان هوا را در داخل موتور برقرار و آن را خنک می کنند (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸— پروانه های نصب شده روی محور روتور

وجود گرد و خاک و رطوبت هوا باعث می شود که قسمت های داخلی و خارجی موتور پس از مدتی کارکردن، جرم بگیرند. جرم هایی که در قسمت های مختلف الکتروموتورها می نشینند موجب خشک شدن یاتاقان ها شده و سبب می شود که موتور خوب خنک نشود، لذا سرویس هایی برای تمیز کردن و روغن کاری موتورها منظور می کنند که انجام به موقع آن ها عمر مفید موتور را افزایش می دهد.

در سرویس های روزانه، باید اولاً بدنی خارجی موتور را بازدید کرد، آن گاه قبل از راه اندازی، فن ها را حرکت داد و از سالم بودن فن ها و قسمت های خارجی الکتروموتور اطمینان حاصل نموده و پوسته را نیز تمیز کرد و پس از راه اندازی مقدار جریان و ولتاژ را کنترل نمود، سپس، در صورت مشاهده هی هر نوع عیب، بلا فاصله موتور را خاموش نموده و در صدد رفع عیب برآمد.

در سرویس های هفتگی ضمن بازدید قسمت های خارجی، باید یاتاقان ها، بوش ها و بلبرینگ ها را بازدید کرد و در صورت

**۱-۸-۳ روغن موتور: روغن موtor از مشتقات نفت است و به صورت مایع، با غلظت‌های مختلف، برای کاربردهای متفاوت ساخته می‌شود و از آن برای روغن کاری یاتاقان‌ها و بوش‌ها استفاده می‌کنند. روغن موتور را در ظروف لوله‌دار مخصوصی که روغن‌دان (شکل ۱-۲۹) نام دارد پر می‌کنند و بدین وسیله روغن را به محل مورد نیاز هدایت می‌کنند. با فشار دادن اهرم بالای روغن‌دان، روغن با فشار مناسب به محل‌های مورد نظر هدایت می‌شود.**



شکل ۱-۲۹- روغن‌دان

گشادی بیش از حد بوش‌ها یا مشاهده‌ی سروصدای کار بلبرینگ‌ها، آن‌ها را تعویض نموده و روغن کاری کرد. در سرویس‌های سالانه، موتور باید کاملاً شست و شو داده شود و براساس دستورالعمل‌های دفترچه‌ی راهنمای قطعات سفارش شده تعویض گردد و روغن کاری و گریس کاری کامل انجام شود.

## ۷-۱- شست و شوی موتورها

برای شست و شوی موتورها باید قطعات موتور را جدا کرده و با فشار باد (کمپرسور) گرد و خاک آن‌ها را گرفت سپس قطعات را در داخل یک تشت قرار داد و آن‌ها را با آب گرم شست. اگر قطعات بیش از حد چربی داشته باشند با حلال‌های چربی مانند مواد شوینده از مشتقات صابون (صابون سولفون یا مایع ظرف‌شویی...) شست و شو انجام می‌گیرد. در بعضی مواقع هم از گازویل برای شستن استفاده می‌کنند که در این صورت مواد لاستیکی به کار رفته در ساختمان موتورها نباید با گازویل تماس داشته باشند.

## ۸-۱- روغن کاری

برای کاهش اصطکاک در یاتاقان‌ها، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها بایستی الکتروموتور روغن کاری شود. بدین منظور معمولاً از روغن موتور والوالین و گریس استفاده می‌شود.

**۱-۸-۱- گریس:** گریس ماده‌ی جامد یا نیمه‌جامدی است که از روغن معدنی و صابون‌های صنعتی با مواد شیمیایی مختلف ترکیب یافته است.

گریس در موقعی که دمای کار زیاد نیست به کار می‌رود و برای روغن کاری بلبرینگ‌ها و یاتاقان‌ها از آن استفاده می‌شود گریس علاوه بر کاهش اصطکاک یاتاقان‌ها و بلبرینگ‌ها، آن‌ها را در مقابل زنگ‌زدگی، ضربات ناگهانی و فشار زیاد محافظت می‌کند.

**۱-۸-۲- والوالین:** والوالین نوعی گریس مقاوم است که در موقعی که گریس‌های معمولی نمی‌توانند از اثرات شدید آب و رطوبت و دما جلوگیری کنند به کار برد می‌شود. والوالین به رنگ سبز تمايل به مشکی است و تا دمای  $17^{\circ}\text{C}$  را تحمل می‌کند، از این رو به گریس نسوز نیز معروف است.

## ۹-۱- کار عملی (زمان: ۱۲ ساعت)

۱-۱- هدف: تمیز کردن و روغن کاری الکتروموتورها

۱-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، دستکش و

کفش ایمنی بپوشید و در هنگام شستشو از برس استفاده نکند.

از تماس دادن مستقیم دست خود به قطعات بدون دستکش و برس کار پرهیز دهند.

### ۳-۱- وسایل و ابزار مورد نیاز

- الکتروموتور سه فاز و تک فاز از هر کدام یک عدد

- آچار تخت

- آچار بوکس

- آچار رینگی

- پیچ گوشتی دو سو و چهارسو

- گریس پمپ

- روغن دان

- روغن موتور

- والوالین

- گریس

- تشت (وان) یک عدد

- آب گرم

- برس مویی یا سیمی یک عدد

- مواد شوینده (مایع ظرف شویی)

- کمپرسور باد

- میز کار

- استاتور نگهدار

- چکش فلزی و پلاستیکی

- سمبه



شکل ۱-۳۰— قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۱— بادگیری قطعات جدا شده



شکل ۱-۳۲— شست و شوی قطعات با آب گرم



شکل ۱-۳۳— گریس کاری بلبرینگ‌ها

#### ۴-۱-۹— مراحل کار

— قطعات موتور سه فاز را جدا کنید (شکل ۱-۳۰).

— در حالی که ماسک زده اید گرد و خاک قطعات جدا شده را با فشار هوا تمیز کنید (شکل ۱-۳۱).

— وان (تشت) را تا نیمه از آب گرم یا محلول آب گرم و شوینده تا حدود  $50^{\circ}\text{C}$  پر کنید.

— در پوشش‌ها و فن‌ها و تور و سایر اجزای جداسده را در داخل وان قرار دهید و آن‌ها را با برس بشویید. (شکل ۱-۳۲).


— پس از شستن قطعات آن‌ها را در مجاورت هوای گرم قرار دهید یا با استفاده از هوای فشرده آن‌ها را کاملاً خشک کنید.

— بلبرینگ‌ها را گریس کاری کنید. برای گریس کاری بلبرینگ‌ها از گریس پمپ استفاده می‌شود. مقداری گریس در داخل گریس پمپ قرار دهید و از جایگاه مخصوص گریس کاری، بلبرینگ‌ها را مطابق شکل گریس کاری نمایید (۱-۳۳).



شکل ۱-۳۴—روغن کاری یاتاقان ها

— بوش ها و یاتاقان ها را روغن کاری کنید. برای روغن کاری از روغن دان استفاده کنید. به مقدار کافی روغن در روغن دان بریزید، درپوش محل های مخصوص روغن کاری را بلند کرده با روغن دان به مقدار کافی روغن بریزید (شکل ۱-۳۴).

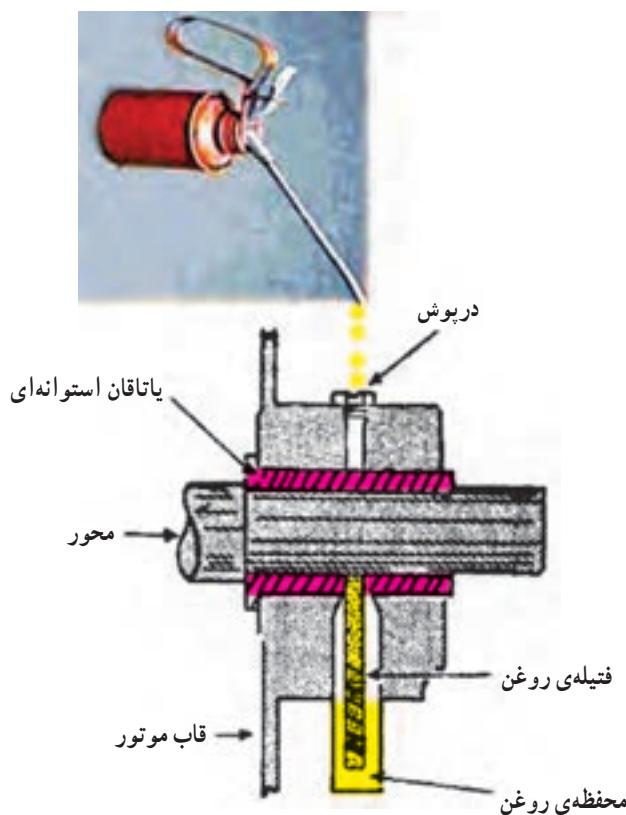

شکل ۱-۳۵—روغن کاری یاتاقان ها

بسیاری از یاتاقان ها که در مجاورت رطوبت بیشتر قرار دارند از طریق مخازن روغن تعییه شده در محل یاتاقان، روغن کاری می شوند. روغن از مخازن، توسط فتیله یا الیاف پارچه (نمد) با استفاده از خاصیت اسمزی، بالارفته و همواره یاتاقان ها را روغن کاری می کند.

پس از پایان روغن کاری و گرسنگاری قطعات بازشده را مطابق مطالب ۱-۵ جمع آوری کنید؛ بدین طریق سرویس کردن موتور کامل می شود. توصیه می شود هر شش ماه یک بار و حداقل سالی یک بار موتورها را به طور کامل سرویس نمایید.

— درپوش یاتاقان را باز کنید و مطابق شکل ۱-۳۵ با استفاده از روغن دان، مخزن روغن را پر کنید. سپس در درپوش را بیندید.

— مراحل روغن کاری را برای یک موتور تک فاز نیز به طور کامل انجام دهید.

## آزمون پایانی (ا-ب)

- ۱- سرویس‌های توصیه شده براساس دفترچه‌ی راهنمای کارکرد الکتروموتور می‌گذارد؟
- ۲- کاربرد روغن والوالین را توضیح دهید.
- ۳- گریس چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید.
- ۴- تجمع جرم در قسمت‌های داخلی موتور ناشی از چه عواملی است؟
- ۵- مراحل یک شستشوی کامل الکتروموتور را، با شرح کامل، بیان کنید.
- ۶- در سرویس‌های روزانه‌ی الکتروموتورها چه کارهایی انجام می‌شود؟
- ۷- از گریس در مواردی استفاده می‌شود که ..... محیط کار زیاد است و از ..... نمی‌توان استفاده کرد.
- ۸- عبارت صحیح کدام است?
  - الف) لزومی ندارد هر روز سرویس‌های روزانه را انجام داد.
  - ب) به جای والوالین از گریس استفاده می‌کنند.
  - ج) به جای روغن موتور از والوالین استفاده می‌کنند.
  - د) در بعضی موارد شستشوی موتور با نفت مجاز نمی‌باشد.

## ج - توانایی عیب‌یابی و تعویض قطعات مکانیکی الکتروموتورها

### ۱۰- مقدمه

قطعات مکانیکی الکتروموتورها را، پوسته‌ی استاتور و هسته‌ی رotor تشکیل می‌دهد. رotor (قسمت گردان الکتروموتور) در داخل استاتور گردش می‌کند. بنابراین به مجموعه قطعاتی نیاز است تا ارتباط بین رotor و استاتور را از نظر مکانیکی برقرار سازد. این وظیفه به عهده‌ی بلبرینگ‌ها و بوش‌ها و یاتاقان‌ها می‌باشد. بلبرینگ‌ها و بوش‌ها علاوه بر برقراری ارتباط بین رotor و استاتور وظیفه‌ی مهم دیگری ایفا می‌کنند. این وظیفه کاهش قابل ملاحظه‌ی اصطکاک در یاتاقان‌ها می‌باشد.



شکل ۱-۳۶- ساختمان بلبرینگ

### ۱۱- بلبرینگ


بلبرینگ‌ها قطعاتی از الکتروموتورها هستند که بین محور رotor و یاتاقان استاتور قرار می‌گیرند (شکل ۱-۳۶) هر بلبرینگ از دو طوقه تشکیل می‌شود. یکی از طوقه‌ها ثابت است که در سمت یاتاقان به قسمت ساکن موtor جفت می‌شود و طوقه‌ی دوم متحرک است که روی محور رotor قرار می‌گیرد و همراه آن گردش می‌کند. برای کاهش اصطکاک، در بین دو طوقه گلوله‌های کوچکی (ساقمه) قرار دارد، این گلوله‌ها ضمن حفظ فاصله‌ی بین دو طوقه سطح تماس آن‌ها را نیز به حداقل می‌رسانند. هر چه سطح تماس بین دو طوقه کمتر باشد اصطکاک نیز کمتر شده و راندمان موtor افزایش می‌یابد. کاهش سطح تماس محدودیتی دارد و اگر بیشتر از حد کاهش یابد، گلوله‌ها فشار وارد از طرف محور را تحمل نمی‌کنند و خرد می‌شوند.

طراحان بلبرینگ‌ها در صنعت، بین فشار محور و کاهش اصطکاک، یک حالت بهینه انتخاب می‌کنند و براساس آن بلبرینگ‌ها را می‌سازند. بدین علت بلبرینگ‌ها در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر چه فشار محور کمتر شود بلبرینگ‌ها در حجم کمتر و با تعداد ساقمه‌های کمتری ساخته می‌شوند.

در موتورهای بزرگ و پرقدرت ساقمه‌ها تحمل فشار زیاد را ندارند، لذا در بین طوقه‌ها از غلتک‌های کوچک (رول) استفاده می‌شود که به آن رولبرینگ می‌گویند (شکل ۱-۳۷).



شکل ۱-۳۷- ساختمان رولبرینگ

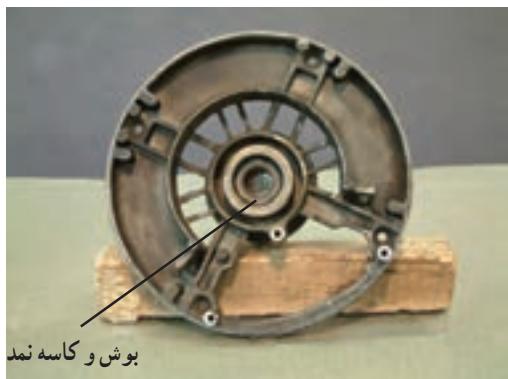

شکل ۱-۳۸— یاتاقان (بوش و کاسه نمد)

بلبرینگ‌ها از طریق ساچمه‌ها یا طوقه‌ها آسیب می‌بینند. فشار بیش از حد بر روی ساچمه‌ها باعث می‌شود ساچمه‌ها خرد شوند که این خردشدن دو اثر نامطلوب در گردش طوقه‌ها به جا می‌گذارد. یکی این که طوقه‌ها روی همدیگر روان گردش نمی‌کنند و دیگر این که به هنگام گردش طوقه‌ها سروصدا ایجاد می‌شود. قابل ذکر است که سروصدای بین طوقه‌ها از خشک بودن فضای بین ساچمه‌ها و طوقه‌ها نیز به وجود می‌آید که این مورد را با روغن کاری می‌توان برطرف نمود.

برای تشخیص شکستگی ساچمه‌ها، پس از روغن کاری، یکی از طوقه‌ها را با یک دست نگه می‌داریم و طوقه‌ی دیگر را با دست به گردش، در می‌آوریم. اگر گردش با سروصدا همراه باشد علامت آن است که ساچمه‌ها خرد شده‌اند و بلبرینگ خراب است و باید با یک بلبرینگ سالم مشابه تعویض شود.

فشار زیاد بر طوقه‌ها باعث می‌شود بلبرینگ‌ها حالت تقارن خود را از دست بدهند که در این حالت محور روتور متعادل کار نمی‌کند (به اصطلاح لنگ می‌زنند) و یا روتور قفل کرده به گردش در نمی‌آید (گیر پاچ می‌کند). در این موارد باید بلبرینگ را با یک بلبرینگ سالم تعویض کرد.

## ۱۲-۱— بوش و کاسه نمد

در مواردی که بار موتور سبک است و محیط کار از رطوبت نسبی برخوردار است به جای بلبرینگ از یاتاقان‌های استوانه‌ای که بوش نام دارند استفاده می‌شود. بوش‌ها را از مخلوط گرافیت و مس می‌سازند (شکل ۱-۳۸).

یک بوش خوب باید دو خاصیت اساسی زیر را داشته باشد :

- درجه‌ی سختی آن با درجه‌ی سختی محور روتور یکسان، یا کمی از درجه‌ی سختی آن پایین‌تر باشد تا محور روتور به هنگام گردش در درون بوش‌ها، خوردگی پیدا نکند.

- خاصیت اسفنجی داشته باشد، به گونه‌ای که اگر آن را در کف دست قرار دهیم و داخل آن را با روغن موتور برکیم و با کف دست دیگر به قسمت بالای آن فشار بیاوریم روغن از لابه‌لای درزهای آن به بیرون نشست کند.

برای بوش‌ها، داشتن سطح تماس بیشتر با محور روتور

نسبت به بلبرینگ‌ها، لازم است به طور دائم روغن کاری شوند. بدین علت بوش‌ها را در محفظه‌هایی قرار می‌دهند که به طریقی با روغن در تماس باشند. در این محفظه‌ها روغن از طریق فتیله یا الیاف پارچه یا نمد که قدرت جذب روغن بیشتری دارد، به بوش‌ها رسانده می‌شود. به این مجموعه که محور روتور، بوش‌ها، روغن موتور و الیاف پارچه یا نمد را در بر می‌گیرد کاسه نمک‌گفته می‌شود. تماس محور روتور با بوش‌ها موجب می‌شود بوش‌ها سایده شوند و فاصله‌ی هوایی بین آن‌ها و محور زیاد گردد. این افزایش فاصله تقارن روتور را در درون استاتور به هم می‌زند و راه اندازی و کار موتور را با مشکل رو به رو می‌سازد. بنابراین لازم است در سرویس‌های متداول فاصله‌ی هوایی بین محور و بوش‌ها کنترل شود. این فاصله معمولاً  $0.39$  میلی‌متر می‌باشد و اگر بیش از این شد لازم است بوش‌ها عوض شوند.



شکل ۱-۳۹- چند نمونه پیچ



شکل ۱-۴۰- چند نمونه مهره



شکل ۱-۴۱- انواع واشر


### ۱۳-۱- پیچ - مهره - واشر

برای برقراری ارتباط بین مجموعه‌ی قطعات موتور از پیچ و مهره استفاده می‌شود. این ارتباط موقت است لذا هرگاه سرویس یا تعمیری لازم باشد با باز کردن پیچ و مهره‌ها، قطعات را از هم جدا کرده و پس از سرویس یا تعمیر، مجددآآن‌ها را می‌بندند. پیچ و مهره‌ها براساس علامت مشخص کننده و در جداول خاص معرفی می‌شوند. این معرفی به دو صورت میلی‌متری یا اینچی و با دندنه‌های ریز یا درشت و بر حسب قطر پیچ صورت می‌گیرد (شکل‌های ۳۹ و ۴۰-۱).


برای جلوگیری از شل شدن اتصال پیچ و مهره‌ها یا آب بندی محل اتصال یا تنظیم قطعات بین یاتاقان‌ها، از واشرهای فنری و پلاستیکی استفاده می‌شود (شکل ۱-۴۱).



شکل ۱-۴۲- پیچ های بلند دو طرف رزوه شده

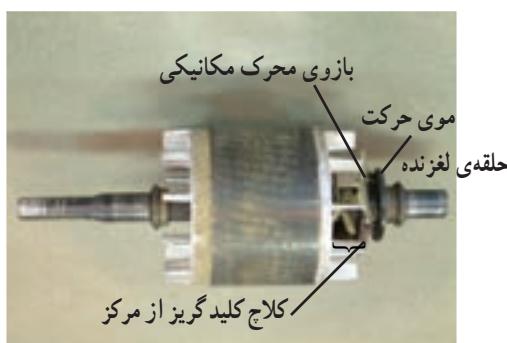

شکل ۱-۴۳- قسمت های مکانیکی کلید گریز از مرکز

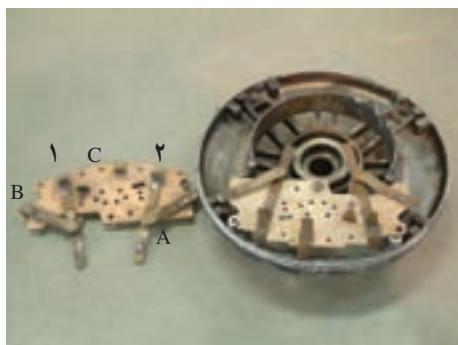

شکل ۱-۴۴- قسمت های الکتریکی کلید گریز از مرکز

در الکتروموتورها برای اتصال دربوش ها به پوسته ای موتور بیشتر از پیچ های بلند استفاده می شود. معمولاً هر دو سر پیچ رزوهدار است و هر دو سر با مهره بسته می شود (شکل ۱-۴۲) این انتخاب بیشتر به خاطر تنظیم موقعیت روتور و قالپاق ها از هر دو طرف موتور می باشد.

#### ۱-۱۴- کلید گریز از مرکز

کلیدهای گریز از مرکز که معمولاً در موتورهای تک فاز به کار گرفته می شوند براساس دور محور موتور کار می کنند و در طبقه بندی کلیدها جزء کلیدهای تابع دور می باشند. این کلیدها قادرند در دور معین، ارتباط الکتریکی کلیدی را قطع و یا برقرار کنند (شکل ۱-۴۳). محرک مکانیکی کلید گریز از مرکز، از چند بازو تشکیل شده است که این بازوها در حالت معمولی، توسط فرنهایی در حالت جمع شده می باشند و زمانی که دور محور زیاد می شود، با توجه به خاصیت نیروی گریز از مرکز، نیروی بازوی محرک بر نیروی فنرها غلبه کرده و بازوها باز می شوند و حلقه ای کشویی (لغزنده) را که روی محور قرار دارد به داخل می راند، این حلقه به هنگام جایه جایی می تواند کن tact هایی را وصل یا قطع کند. با حرکت حلقه ای لغزنده بازو های کلید الکتریکی به طرف عقب رانده می شود و کلید تغییر حالت می دهد. مثلاً در کلید تبدیل موتورهای کولر، با رانده شدن بازوها به عقب ارتباط بازو های ۱ و ۲ از کن tact A و B قطع و ارتباط بازوی ۱ با کن tact C برقرار می شود (شکل ۱-۴۴).

#### ۱-۱۵- کار عملی (زمان: ۱۰ ساعت)

##### ۱-۱۵-۱- هدف: تعویض قطعات مکانیکی

الکتروموتورها

۱-۱۵-۲- نکات ایمنی: لباس کار، کفش ایمنی و دستکش بپوشید، محیط کار را خلوت کنید و ابزار مزاحم را نیز از محیط کار دور کنید.

##### ۱-۱۵-۳- ابزار و وسایل مورد نیاز

- سنبه ای نشان

- چکش فلزی و پلاستیکی از هر کدام یک عدد

- الکتروموتور تک فاز یک دستگاه



شکل ۱-۴۵- بررسی لقی بوش ها



شکل ۱-۴۶- استقرار بلبرینگ کش روی محور روتور



شکل ۱-۴۷- بلبرینگ ها پس از جدا شدن از محور



شکل ۱-۴۸- ابزار درآوردن بوش و یاتاقان های استوانه ای

- الکتروموتور سه فاز یک دستگاه

- پولی کش

- بوش کش

#### ۴-۱۵- مراحل کار

- یک الکتروموتور سه فاز در اختیار بگیرید.

- محور روتور را با دست به طرف بالا و پایین حرکت دهید و از میزان مجاز حرکت محور اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۴۵). در مورد موتورهایی که یاتاقانهای آنها بوشی است، میزان جایه جایی تا  $\frac{39}{4}$  میلی متر مجاز است.

- قطعات موتور را پیاده کنید.


- روتور را در اختیار بگیرید و از طریق بلبرینگ کش یا بوش کش، بلبرینگ و بوش آن را از محور جدا کنید (شکل های ۱-۴۶ و ۱-۴۷).

- یک بوش یا بلبرینگ سالم جایگزین کنید.

- پس از اطمینان از نشستن بوش یا بلبرینگ در جایگاه خود قطعات بازشده را جمع کنید.

برای درآوردن بوش ها و یاتاقان های استوانه ای، از ابزاری که در شکل ۱-۴۸ مشاهده می کنید استفاده می شود. این ابزار دو فک قابل تنظیم دارد که در داخل بوش محکم می شود و با چرخیدن دستگیره‌ی پیچ، بوش به بیرون یاتاقان هدایت می شود.

برای خارج کردن بلبرینگ ها از داخل یاتاقان ها از بلبرینگ کش استفاده می شود. فک های این ابزار با طوفه‌ی بلبرینگ در گیر می شود و با پیچیدن پیچ بلبرینگ، پایه‌ی پیچ در محور قسمت گردان قرار می گیرد و فک ها بلبرینگ را به خارج از محور هدایت می کنند (شکل ۱-۴۹).

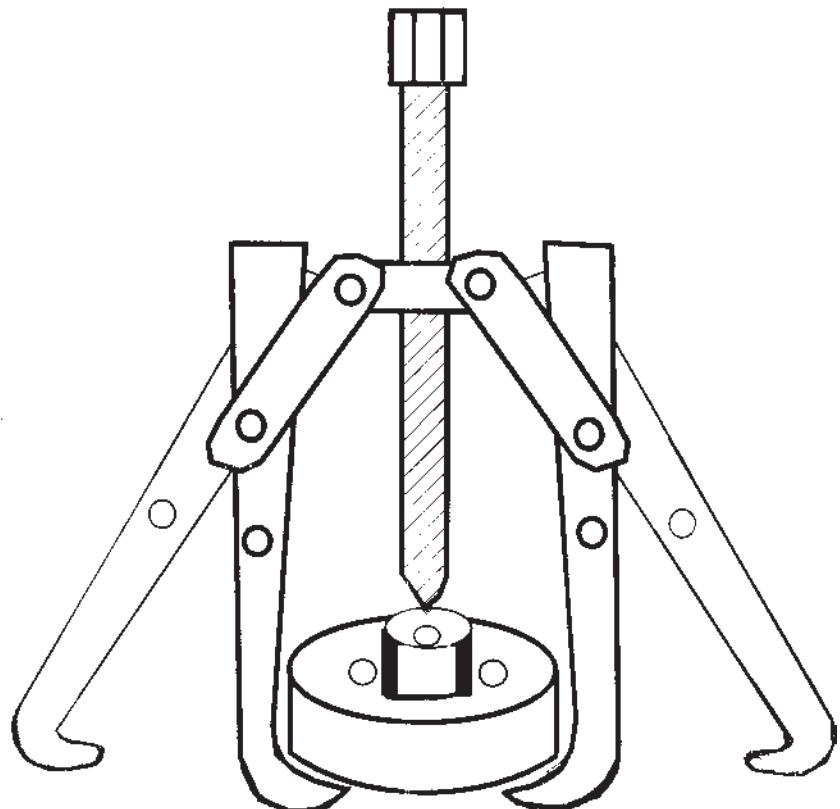

شکل ۱-۴۹ - بلبرینگ کش

## آزمون پایانی (۱-ج)

- ۱- نقش بلبرینگ‌ها در الکتروموتورها شرح دهید.
- ۲- هر قدر تعداد ساچمه‌ها در بلبرینگ‌ها کمتر شود سطح تماس روتور با یاتاقان‌ها کمتر است و راندمان بیشتر می‌شود ولی در عمل برای کاهش تعداد ساچمه‌ها محدودیتی وجود دارد. دلیل این محدودیت را بیان کنید.
- ۳- بهینه کردن تعداد ساچمه‌ها با کاهش اصطکاک را شرح دهید.
- ۴- موارد کاربرد بوش‌ها را شرح دهید.
- ۵- خرابی بلبرینگ‌ها را چگونه تشخیص می‌دهند؟ توضیح دهید.
- ۶- میزان لقی محور روتور در داخل بوش‌ها، چند میلی‌متر است؟
- ۷- روش تشخیص خرابی و ساییدگی بیش از حد بوش‌ها را بیان کنید.
- ۸- طرز استفاده از بلبرینگ کش‌ها و بوش‌کش را شرح دهید.
- ۹- طرز کار کلیدهای گریز از مرکز را توضیح دهید.
- ۱۰- در مواردی که ساچمه‌ها توانایی تحمل فشار مکانیکی را نداشته باشند از ..... در یاتاقان‌ها استفاده می‌شود.
- ۱۱- در فشارهای کم از یاتاقان‌های ..... و در فشارهای زیاد از ..... استفاده می‌شود.
- ۱۲- در بلبرینگ‌ها برای تحمل فشار تعداد ساچمه‌ها را ..... و برای کاهش اصطکاک تعداد آن‌ها را ..... می‌کنند.  
الف) کم - زیاد  
ب) زیاد - کم  
ج) زیاد - زیاد  
د) کم - کم

## واحد کار دوم

- الف - توانایی الگوبرداری از سیم پیچی استاتور الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته‌ی یک طبقه
- ب - توانایی خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور
- ج - توانایی ساختن عایق‌های شیار و عایق‌کاری روی کلاف‌ها در شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها

### هدف کلی

آماده‌سازی استاتور الکتروموتورها برای سیم پیچی

هدف‌های رفتاری : فراگیر پس از پایان این واحد کار می‌تواند :

- ۱ - پلاک موتور را بخواند.
- ۲ - شناسنامه‌ای برای موتور تهیه کند.
- ۳ - شناسنامه‌ی موتور را با مشخصات موجود در پلاک موتور کامل کند.
- ۴ - نوع سیم‌بندی موتور را از نظر کلاف مساوی و متحوالمرکز از سیم‌بندی موجود موتور تعیین کند.
- ۵ - سیم‌بندی یک طبقه و چند طبقه‌ی موتور را معلوم کند.
- ۶ - تعداد دور هر کلاف را از طریق شمارش به‌دست آورد.
- ۷ - قطر سیم‌ها را با استفاده از میکرومتر اندازه‌گیری و تعیین کند.
- ۸ - نقشه‌ی موتور را از طریق تعقیب سیم‌بندی موجود به‌دست آورد.

- 
- ۹- اصول اولیه‌ی درآوردن سیم‌ها را بیان کند.
- ۱۰- نرم کردن سیم‌ها را در کوره‌ی حرارتی شرح دهد.
- ۱۱- درجه حرارت مناسب را برای گرم کردن سیم‌ها بیان کند.
- ۱۲- با قلم یا اره سیم‌ها را بش دهد و سیم‌ها را از استاتور خارج کند.
- ۱۳- حلال لاک را نام ببرد و کاربرد آن را بیان کند.
- ۱۴- اثرات نامطلوب استفاده‌ی مستقیم از شعله را در خارج کردن سیم‌ها از استاتور بیان کند.
- ۱۵- انواع عایق‌ها را نام ببرد.
- ۱۶- انواع شیارها را نام ببرد.
- ۱۷- چگونگی کلاس‌بندی عایق‌ها را بیان کند.
- ۱۸- اصول عایق‌کاری شیارها را شرح دهد.
- ۱۹- عایق‌های شیارها را بسازد و روی کلاف‌ها و داخل شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها را عایق‌کاری کند.

ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۷	۴۹	۵۶

## پیش آزمون (۲)

۱- سیم پیچی الکتروموتورهای سه فاز بیشتر از کدام نوع است؟

الف) کلاف مساوی

ب) کلاف متعددالمرکز

ج) کلاف مساوی و کلاف متعددالمرکز

د) سیم پیچی موجی یا کلاف مساوی

۲- گام سیم پیچی را گام..... نیز می گویند.

الف) قطبی

ب) فازی

ج) کلاف

د) عقب


۳- در مورد سیم بندی شکل زیر می توان گفت که گام قطبی..... است.

ب) برابر یا بزرگ تر از ۴

الف) برابر یا کوچک تر از ۶

د) برابر یا بزرگ تر از ۵

ج) برابر یا کوچک تر از ۶

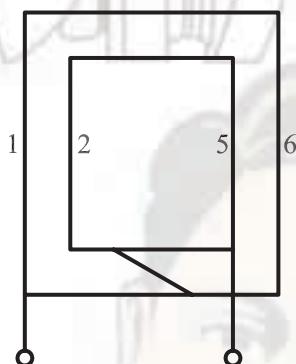

۴- بیشتر موتورهای یک فاز به صورت..... پیچیده می شوند.

الف) کلاف مساوی

ب) کلاف متعددالمرکز

ج) کلاف مساوی و کلاف متعددالمرکز

د) سیم پیچی حلقوی یا موجی

۵- از کدام مشخصه‌ی موتور می توان به گام سیم بندی رسید؟

الف) دور موتور

ب) ضریب توان موتور

ج) تعداد شیارهای موتور

د) تعداد دور و تعداد شیارها

۶- در سیم بندی یک طبقه با گام کامل گام..... با گام کلاف برابر است.

الف) قطبی

ب) فازی

ج) قطبی یا فازی

د) عقب

۷- برای درآوردن سیم های سوخته از درون استاتور کدام روش مناسب نمی باشد؟

الف) قرار دادن سیم ها در داخل حلال لای

ب) سوزاندن سیم ها با شعله‌ی مستقیم

ج) قرار دادن سیم ها در کوره، با دمای مناسب، به مدت چند ساعت

د) بریدن سیم ها و درآوردن آن ها

۸- دمای مناسب برای گرم کردن سیم‌ها، به منظور شل شدن آن‌ها، چند درجه‌ی سلسیوس است؟

- الف) ۵۰°      ب) ۱۰۰°      ج) ۱۵°      د) ۲۰°

۹- برای نرم کردن سیم‌های داخل استاتور به منظور درآوردن آن‌ها، از..... استفاده می‌کنند.

- الف) اشعه‌ی مادون قرمز      ب) اشعه‌ی فوق‌بنفس

د) امواج رادیویی یا اشعه‌ی ماورای بنفس

۱۰- روغن حلال لاک چه نام دارد؟

- الف) بنزین      ب) تیزتر      ج) تری‌کلرور اتیلن      د) پلی‌استر

۱۱- اثر استفاده از شعله‌ی مستقیم در خارج ساختم سیم‌های سوخته در استاتور کدام است؟

- الف) تقویت آثار مغناطیسی

ب) تاب برداشتن پوسته

ج) تقویت آثار الکتریکی

د) کاهش خاصیت مغناطیسی و افزایش مشخصه‌ی الکتریکی و تاب برداشتن پوسته.

۱۲- کدام نوع عایق در عایق‌کاری شیارها به کار می‌رود؟

- الف) کاغذ پرسپان (برشمان)      ب) پلاستیک

ج) مقوای معمولی

د) مخلوطی از کاغذ و پلاستیک

۱۳- استفاده از کدام نوع عایق در عایق‌کاری شیارهای استاتور مجاز نمی‌باشد؟

- الف) کاغذ برشمان

ج) مواد پلی‌استر

۱۴- در کدام موارد می‌توان از گذاشتن عایق بین دو بازو در یک شیار صرف نظر کرد؟

الف) وقتی بازوها در یک شیار مربوط به یک فاز باشند.

ب) بازوها در یک شیار مربوط به فازهای مختلف باشند.

ج) در موتورهای قدرت پایین.

د) گذاشتن عایق بین بازوها همواره ضروری است.

۱۵- انتخاب ضخامت عایق‌ها در عایق‌بندی الکتروموتورها بر چه اساسی است؟

- الف) قدرت موتورها

ب) ولتاژ تغذیه‌ی موتور

ج) جریان دریافتی موتور از شبکه

د) جنس کاغذ عایق

۱۶- ضخامت عایق مورد نیاز برای عایق‌کاری الکتروموتوری که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند چند میلی‌متر


است؟

- الف) ۰/۲      ب) ۰/۳      ج) ۰/۵      د) ۰/۶


## الف - توانایی الگوبرداری از سیم پیچی استاتور الکتروموتورهای سه فاز یک سرعته‌ی یک طبقه

### ۱-۲-۱ مقدمه


در تجدید سیم پیچی الکتروموتورها لازم است مشخصات سیم پیچی را از پلاک موتور و سیم پیچی آسیب دیده (سیم پیچ های سوخته) تعیین کرد. برای این منظور دانستن اصطلاحات عمومی و اولیه‌ی سیم پیچی الکتروموتورها ضروری است، لذا در این جا بعضی از این اصطلاحات را به‌طور مختصر بررسی می‌کنیم و شرح کامل آن‌ها را در محاسبات الکتروموتورها دنبال خواهیم کرد.

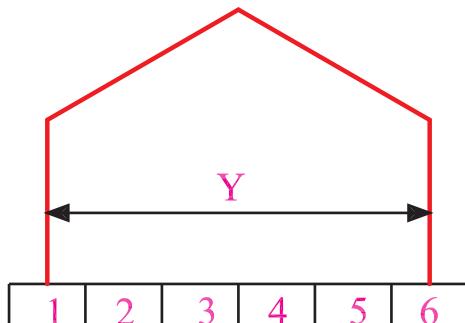

الف - گام کلاف

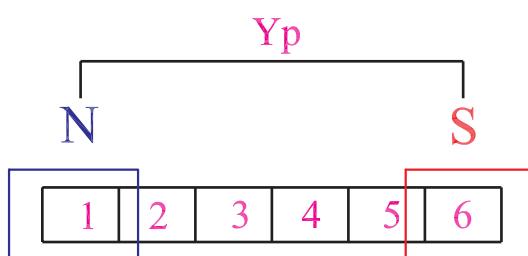

ب - گام قطبی

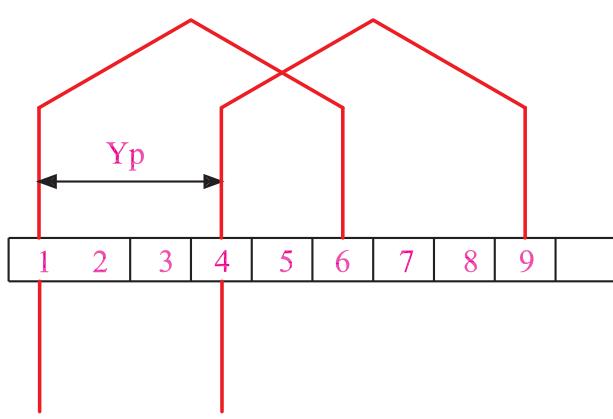

ج - گام فازی

شکل ۱-۲

### ۱-۲-۲ تعاریف

۱-۲-۲-۱ سیم پیچی یک طبقه: اگر در هر شیار استاتور یک بازوی کلاف قرار بگیرد سیم پیچی موتور را یک طبقه می‌گویند.

۱-۲-۲-۲ گام کلاف: تعداد شیارهای موجود بین دو بازوی یک کلاف را گام سیم پیچی یا گام کلاف می‌گویند (شکل ۱-۲-الف).

۱-۲-۲-۳ گام قطبی: تعداد شیارهای موجود بین دو قطب متوالی را گام قطبی می‌گویند که مقدار آن از تقسیم تعداد شیارها به تعداد قطب‌ها به‌دست می‌آید و آن را با  $Y_p$  نشان می‌دهند (شکل ۱-۲-ب).


$$\frac{\text{تعداد شیارها}}{\text{تعداد قطب‌ها}} \cdot \text{گام قطبی} = Y_p \cdot \frac{Z}{2P}$$

۱-۲-۲-۴ گام فازی: تعداد شیارهای موجود بین شروع دو فاز را گام فازی می‌گویند و آن را با  $Y_{ph}$  نشان می‌دهند. مقدار آن در موتور سه فاز دو سوم گام قطبی و در موتور تک فاز نصف گام قطبی می‌باشد (شکل ۱-۲-ج).


## ۲-۳- انواع سیم پیچی الکتروموتورها و روش های ترسیم دیاگرام آنها

کلاف های سیم پیچی الکتروموتورها به دو صورت کلاف مساوی و کلاف متعددالمرکز پیچیده می شود.


۱- سیم پیچی کلاف متعددالمرکز: در این نوع سیم پیچی، گام کلافها متفاوت است ولی مرکز کلافهای مربوط به یک گروه در یک نقطه است. دیاگرام سیم پیچی ها، به صورت گسترده و مدور ترسیم می شود (شکل ۲-۲- الف، ب و ج).

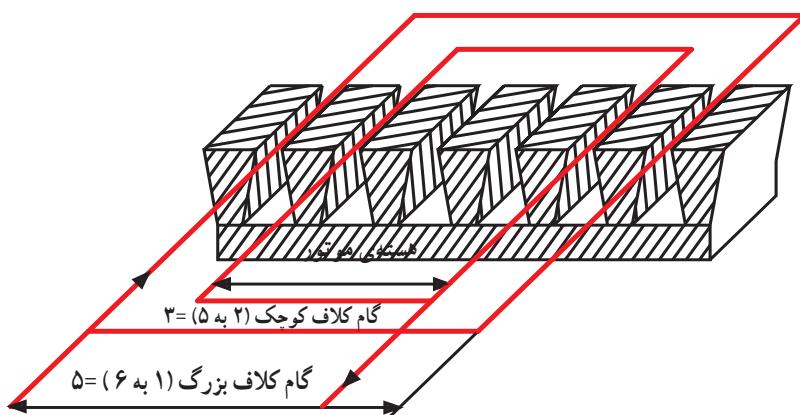

الف - شماتی سیم پیچ متعددالمرکز در داخل شیارهای استاتور

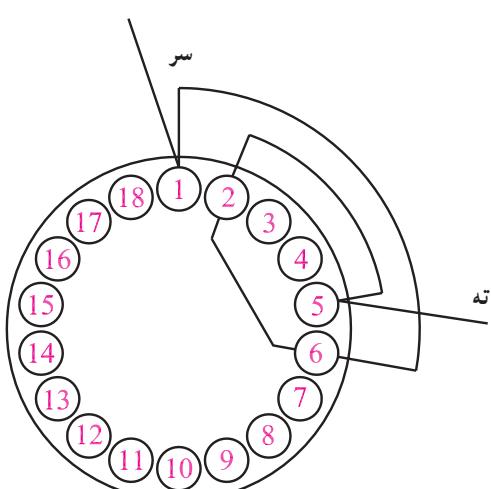


ج - دیاگرام مدور کلاف متعددالمرکز

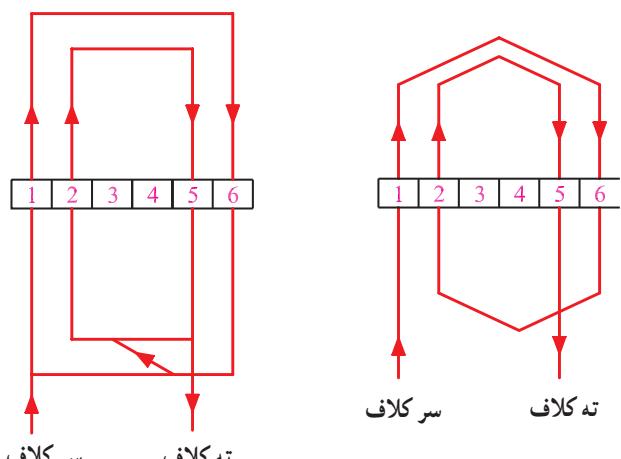


ب - دیاگرام گسترده کلاف متعددالمرکز

شکل ۲-۲- کلاف ها و دیاگرام سیم پیچی متعددالمرکز


۲-۳-۲- سیم پیچی کلاف مساوی: در این نوع سیم بندی گام کلاف ها برابر هستند و تعداد دور کلاف ها در سراسر سیم پیچی الکتروموتور مساوی می باشد. در بیشتر موتورهای صنعتی از سیم پیچی کلاف مساوی استفاده می شود. در نمایش این سیم پیچ ها از دیاگرام گسترده و مدور استفاده می شود (شکل ۲-۳).

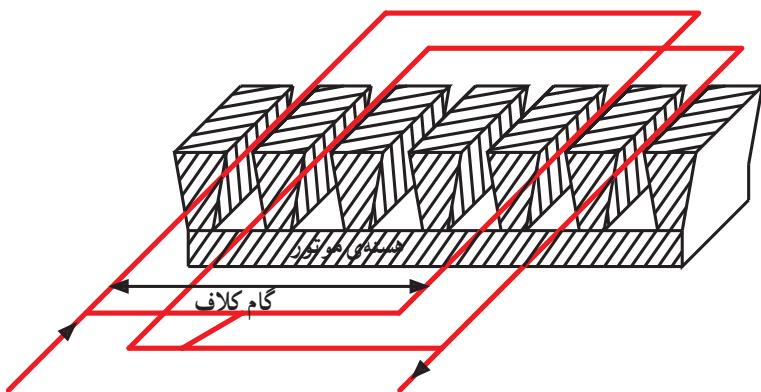

الف - شمای کلی سیم پیچ گام مساوی در داخل شیارهای استاتور

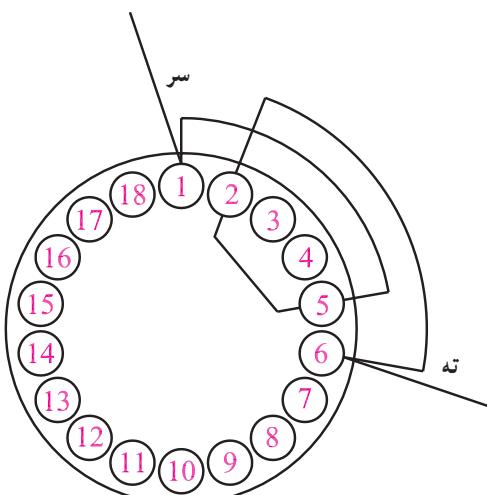

ج - دیاگرام مدور کلاف مساوی

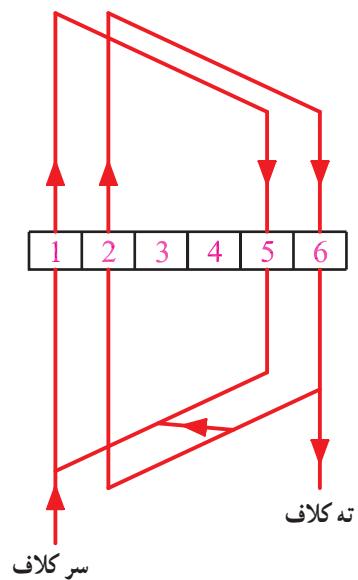


ب - دیاگرام گسترده کلاف مساوی

شکل ۲-۳- سیم پیچی کلاف مساوی


## ۲-۴ سربندی کلاف‌ها

اتصال کلاف‌های یک فاز را به هم دیگر سربندی کلاف‌ها می‌گویند. دو نوع سربندی وجود دارد؛ یکی سربندی اتصال دور (اتصال سر به سر و ته به ته) سیم‌بندی به‌ازای قطب یا گام کوتاه، و دیگری سربندی اتصال نزدیک (اتصال سر به ته و ته به سر) سیم‌بندی به‌ازای جفت قطب یا گام کامل. اتصال دور کلاف‌ها، موقوعی انجام می‌شود که کلاف‌های مجاور مربوط به یک فاز از هم دیگر فاصله‌ای نداشته باشند، اما اتصال نزدیک زمانی انجام می‌شود که کلاف‌های مربوط به یک فاز، یک گام قطبی از هم دیگر فاصله داشته باشند.


در شکل ۲-۴ اتصال دور و نزدیک برای سیم‌پیچی کلاف متعدد‌المرکز مشاهده می‌شود.

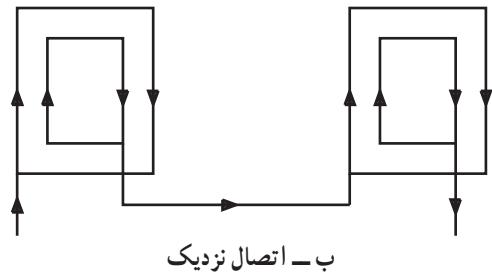

شکل ۲-۴ - اتصال دور و نزدیک سیم‌پیچی متعدد‌المرکز

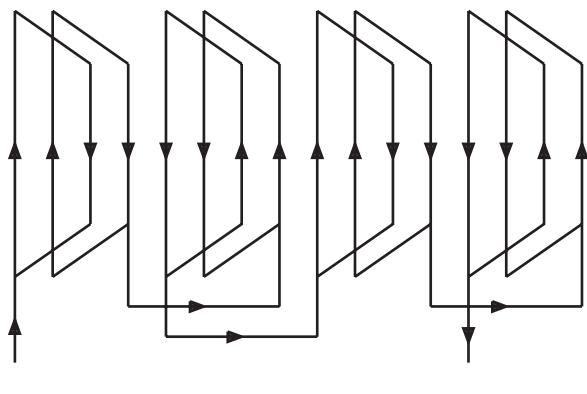


الف - اتصال دور

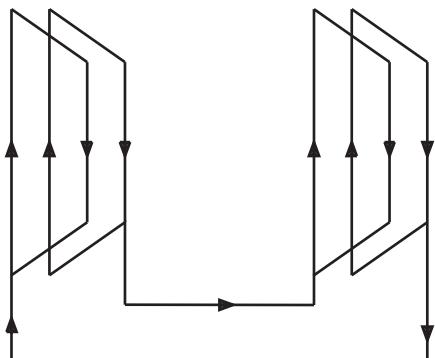


ب - اتصال نزدیک

شکل ۵-۲ - اتصال دور و نزدیک سیم‌پیچی کلاف مساوی


در شکل ۵-۲ اتصال دور و نزدیک برای سیم‌پیچی کلاف مساوی مشاهده می‌شود.

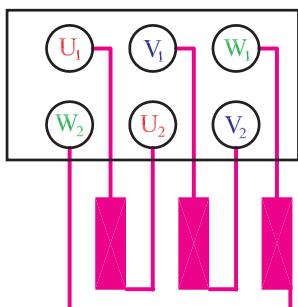

شکل ۲-۶ - تخته کلم و نحوه اتصال سر سیم پیچ‌ها به ترمینال‌ها

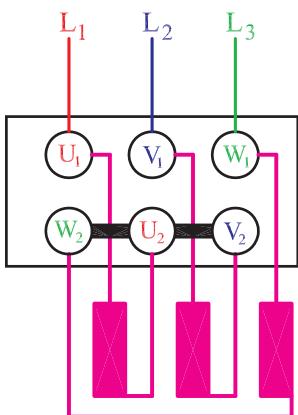

شکل ۲-۷ - اتصال ستاره

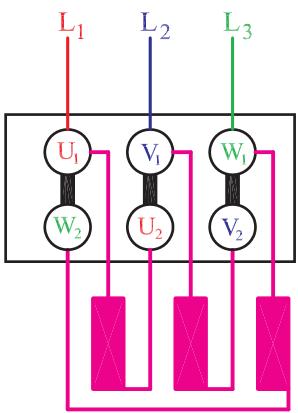

شکل ۲-۸ - اتصال مثلث



شکل ۲-۹ - جمع‌آوری قطعات جدا شده

**۲-۵ - تخته کلم یا جعبه اتصالات الکتروموتورها**  
در سیم‌پیچی‌های معمولی، پس از سریندی کلاف‌ها، از هر فاز دو سر سیم را به بیرون موتور هدایت می‌کنند تا جهت تغذیه به شبکه‌ی برق اتصال داده شود. بنابراین ۶ ترمینال در جعبه‌ی اتصال برای ارتباط سیم‌پیچ‌ها به شبکه‌ی برق لازم است (شکل ۲-۶). اتصال سیم‌پیچ‌ها به دو طریق ستاره یا مثلث انجام می‌شود (شکل‌های ۲-۷ و ۲-۸). اتصال ستاره یا مثلث به طراحی سیم‌پیچ‌ها و ولتاژ خطی شبکه‌ی تغذیه بستگی دارد.

پیش از این، بنابر قرارداد، شروع فاز اول را با  $U_1$  و انتهای آن را با  $X$  و شروع فاز دوم را با  $V_1$  و انتهای آن را با  $Y$  و شروع فاز سوم را با  $W_1$  و انتهای آن را با  $Z$  شان می‌دادند. ولی در حال حاضر در استاندارد IEC سرکلاف‌ها را به  $U_1$  و  $V_1$  و  $W_1$  نام‌گذاری شان می‌دهند و انتهای آن‌ها را به  $U_2$  و  $V_2$  و  $W_2$  نام‌گذاری می‌کنند.

هم‌چنین مثلاً با توجه به استاندارد VDE فازهای شبکه را با  $T$  و  $S$  و  $R$  مشخص می‌کردند ولی براساس استانداردهای IEC فازها با  $L_3$  و  $L_2$  و  $L_1$  نشان داده می‌شوند.


(زمان: ۲۲ ساعت)

**۲-۶ - کار عملی**  
**۱ - ۲-۶ - هدف: الگویداری از سیم‌پیچی استاتور الکتروموتور سه فاز**  
**۲ - نکات ایمنی:** لباس کار، کفش ایمنی و دستکش بیوشید، محیط کار را خلوت کنید و ابزار مزاحم را از محیط کار دور کنید.

- ۳ - وسایل و ابزار مورد نیاز**
- استاتور الکتروموتور سه فاز یکسرعته، یک عدد سیم‌چین
- انبردست
- اره آهن بر
- دمباریک
- کاغذ  $A_4$  میلی‌متری و ساده از هر کدام یک برگ
- مداد رنگی (آبی، قرمز، سبز)
- مدادتراش
- جوهر پاک کن



شکل ۲-۱۰- استاتور نگهدار

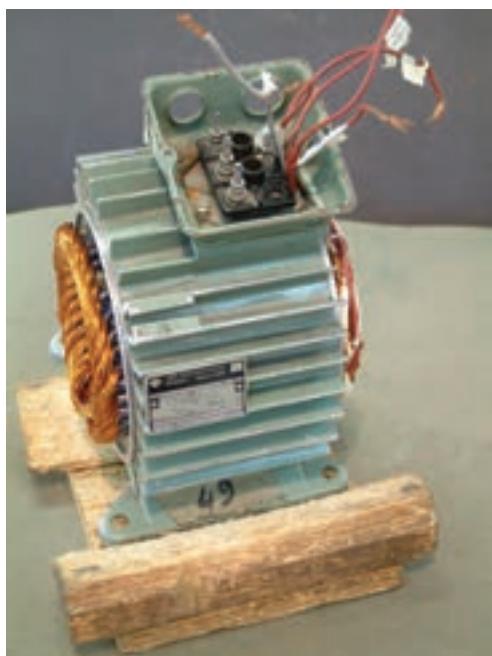

شکل ۲-۱۱- استقرار استاتور روی استاتور نگهدار



شکل ۲-۱۲- پلاک استاتور

- میکرومتر
- خط کش
- شابلون دایره
- پرگار
- استاتور نگهدار (شکل ۲-۱۰)
- ۴-۶-۲- مراحل کار**
- یک الکتروموتور سه فاز یک سرعته در اختیار بگیرید.
- با الیاف نخی یا پارچه بدنه‌ی موتور را کاملاً پاک کنید.
- قطعات موتور را جدا کنید.
- یک استاتور نگهدار تهیه کنید.

- استاتور را روی استاتور نگهدار قرار دهید (شکل ۲-۱۱).

- پلاک موتور را در اختیار بگیرید (شکل ۲-۱۲).

جدول ۲-۱

شناختنامه‌ای موتور			
Style ...	frame ...	HP KW ...	Ph ...
R . P . M No. Poles	Cycles Hz C . P . S	Volts ... Y/△	Amps ...
Deg. EC Rise T	Hour Time	Code ...	S. F. (Amps)...
Service factor ...	Housing ...	Type ...	Serial ...
type ...	Z. S. ...	کارخانه‌ی سازنده (تعدادشیار)	...

شناسنامه‌ای برای موتور مطابق جدول ۱-۲ تهیه کنید و قسمت فوکانی جدول را براساس پلاک موتور کامل کنید.

جدول ۲-۲

فرض می‌کنیم پلاک موتور به صورت جدول ۲-۲ باشد.

MASHINE SAZI TABRIZ	
3 ~ MOT.	TYPE 100 / 28-2
Y/△	FRAM B3 NO-20/6982
3KW	220 / 380 V 50Hz
10.9 / 6.22 A	2850 R.P.M
COS φ 0.87	I SOL E 3.4Kg
IP 33	

جدول ۲-۳-۲- جدول تکمیل شده پلاک جدول ۲-۲

در این حالت قسمت فوکانی شناختنامه‌ای موتور مطابق

جدول ۲-۳ خواهد شد.

شناختنامه‌ای موتور			
Style	Frame = B3	HP KW=3KW	Ph = 3
R.P.M = 2850	Cycles Hz=50Hz	Volts 220/380V	Amps 10.9/6.2
No. Poles	IP 33	COS φ = 0.87	I SOL E 3.4 Kg
Deg. EC Rise T	Hour Time	Code	S. F. (Amps)
Service factor	Housing	Type = 100/28-2	Serial = 20/6982
Type	Z. S. (تعدادشیار)	کارخانه‌ی سازنده	MASHINE SAZI TABRIZ



- نخ‌بندی موتور را با سیم چین ببرید و نخ‌ها را خارج کنید و کلاف‌های موتور را آزاد کنید (شکل ۲-۱۳).


شکل ۲-۱۳- چیدن نخ‌های کلاف‌بندی با سیم چین

– تعداد پیچک‌ها را در هر گروه کلاف، نوع سیم‌پیچی، تعداد شیارها، تعداد طبقات، شروع فازها و گام کلاف‌ها را از سیم‌پیچ الکتروموتور تعیین کنید.


در شکل ۲-۱۴ مشخصات سیم‌پیچ عبارت است از : سه پیچک در هر گروه کلاف – نوع سیم‌پیچی سه فاز متعدد المركز – ۳۶ شیار – یک طبقه – فاز اول از شیار ۱، فاز دوم از شیار ۷ و فاز سوم از شیار ۱۳ شروع می‌شوند – گام پیچک‌ها ۱-۱۲، ۲-۱۱ و ۳-۱۰ می‌باشد.

– دیاگرام سیم‌بندی را رسم کنید.


با توجه به شکل ۲-۱۴ دیاگرام سیم‌بندی گستردگی سیم‌پیچی مطابق شکل ۲-۱۵ ترسیم می‌شود.

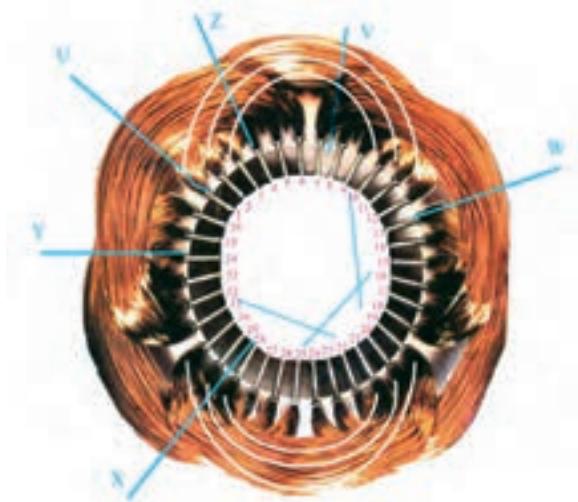

شکل ۲-۱۴ - مشخصات سیم‌پیچ

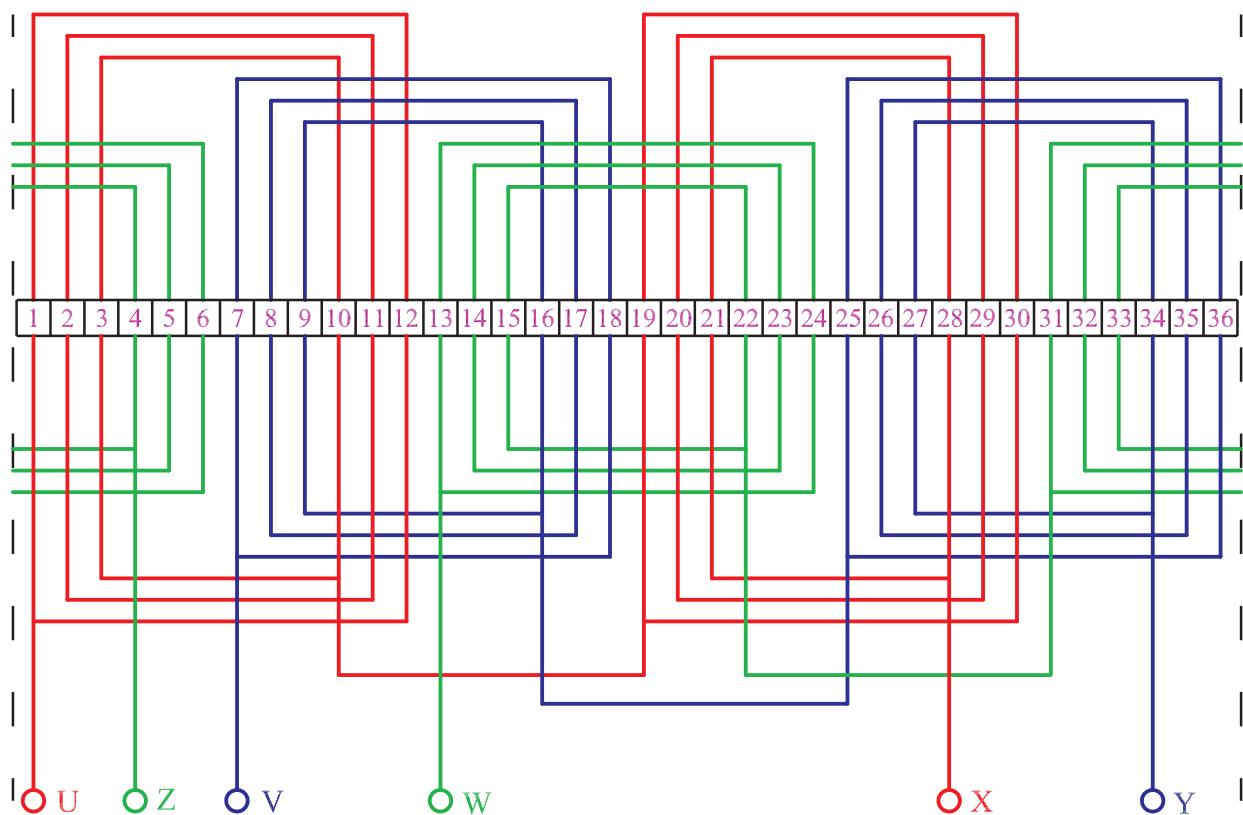

شکل ۲-۱۵ - دیاگرام گستردگی سیم‌پیچی

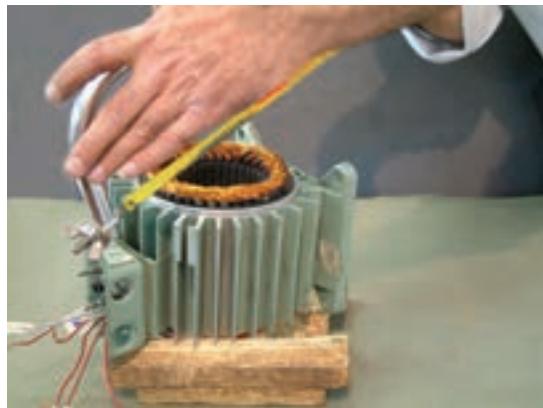

شکل ۲-۱۶—برش پیچک‌ها و شمارش تعداد دور


— با کمان اره یا قیچی آهن بر پیچک‌های یکی از کلاف‌ها را ببرید (شکل ۲-۱۶) و تعداد دور هر پیچک را شمرده و در شناسنامه‌ی موتور یادداشت کنید. قطر سیم‌ها را با میکرومتر اندازه بگیرید و در شناسنامه‌ی موتور بنویسید.

## آزمون پایانی (۲-الف)

- ۱- چگونه می‌توان طبقات سیم‌بندی یک موتور را تشخیص داد؟
- ۲- گام کلاف و گام قطبی را شرح دهید و بیان کنید در چه موقعی مقادیر آن‌ها با هم برابرند.
- ۳- گام قطبی یک الکتروموتور سه فاز ۲۴ شیار چهار قطب را به دست آورید.
- ۴- سیم‌پیچی متحدم‌المرکز و کلاف مساوی را شرح دهید.
- ۵- گام فازی را شرح دهید.
- ۶- دیاگرام مدور شکل ۲-۱۵ را رسم کنید.
- ۷- اتصال دور و نزدیک سریندی گروه کلاف‌ها را شرح دهید.
- ۸- از استاتور نگهدار در کارگاه سیم‌پیچی به چه منظور استفاده می‌شود؟
- ۹- مراحل الگوبرداری از سیم‌پیچی یک موتور را به ترتیب نام ببرید.
- ۱۰- چه اطلاعاتی از الگوبرداری سیم‌پیچ‌ها لازم است؟
- ۱۱- رابطه‌ی صحیح بین گام قطبی و گام فازی کدام است؟  
 $y_Z \cdot \frac{2}{3}y_P$       (ب)       $y_P \cdot \frac{2}{3}y_Z$       (د)  
 $y_P \cdot \frac{1}{3}y_Z$       (الف)       $y_Z \cdot y_P$       (ج)
- ۱۲- در سیم‌بندی بهازای قطب اتصال گروه کلاف‌های هر فاز..... می‌باشد و در سیم‌بندی بهازای جفت قطب اتصال گروه کلاف..... می‌باشد.  
 $y_P - y_Z$       (ب) دور - دور  
 $y_Z - y_P$       (د) نزدیک - نزدیک  
 $y_Z + y_P$       (الف) دور - نزدیک  
 $y_P + y_Z$       (ج) نزدیک - دور

## ب—توانایی خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور

### ۲-۷-کلیات

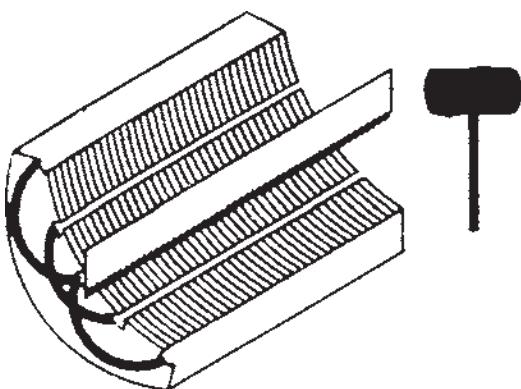

شکل ۲-۱۷—درآوردن گوهه‌ها از داخل شیارها



شکل ۲-۱۸—سوzanدن مستقیم سیم‌ها با شعله



شکل ۲-۱۹—چند نمونه قلم برای بریدن سیم‌ها

سیم‌های سوخته‌ی داخل استاتور به واسطه‌ی داشتن شارلاک یا مواد سفت‌کننده‌ی شیمیایی، به سادگی از داخل شیارهای استاتور خارج نمی‌شوند و از روش‌های مختلف برای درآوردن آن‌ها استفاده می‌شود. متداول‌ترین روش برای این کار استفاده از مواد حل‌کننده‌ی لак، بریدن سیم‌ها با قلم یا اره و سوزاندن مستقیم سیم‌ها با شعله‌ی آتش می‌باشد.

قبل از درآوردن سیم‌ها، ابتدا گوهه‌ها یا کاغذهای محافظه خارجی سیم‌ها را از قسمت داخلی استاتور بیرون می‌آورند. برای این منظور از تیغ اره استفاده می‌کنند، بدین طریق که دندانه‌های تیغ اره را در جهت خروج گوهه‌ها قرار داده و با ضربات چکش گوهه‌ها را درمی‌آورند (شکل ۲-۱۷).

مناسب‌ترین روش نرم کردن لاق‌ها و سیم‌ها، قرار دادن استاتور در داخل کوره‌ی حرارتی (فر) می‌باشد. در این روش دمای کوره را روی  $200^{\circ}\text{C}$  تنظیم می‌کنند و استاتور را به مدت چند ساعت (حداقل یک ساعت) در داخل کوره قرار می‌دهند تا سیم‌ها نرم شده و از شیارها خارج شود.

در روش سوزاندن مستقیم سیم‌ها با شعله، سیم‌ها را در برابر شعله‌ی مشعل قرار می‌دهند و آن‌ها را می‌سوzanند (شکل ۲-۱۸). در این روش لازم است شعله به‌طور یکنواخت در سراسر استاتور چرخانده شود تا دمای سراسر استاتور، یکسان افزایش یابد و گرنه استاتور تاب برداشته و تقارن خود را از دست می‌دهد. ضمناً در این روش احتمال دارد خواص الکتریکی و مغناطیسی هسته صدمه بییند؛ لذا این روش برای درآوردن سیم‌ها توصیه نمی‌شود.

در روش بریدن سیم‌ها، ابتدا با قلم یا اره، پیشانی کلاف‌ها را در یک طرف استاتور می‌برند (شکل ۲-۱۹). برش سیم‌ها تا هسته‌ی استاتور به‌طور یکنواخت انجام می‌شود. سپس با چکش و میله‌ای که قطر آن از قطر شیارها کمتر است، سیم‌ها را به طرف دوم استاتور هدایت می‌کنند. در طرف دوم سیم‌های هدایت شده را با انبر دست بیرون می‌کشنند.

در روش نرم کردن سیم‌ها از طریق حلال لاک، ابتدا استاتور را در داخل روغن تری کلرواتیلن ( $C_2HCl_3$ ) قرار می‌دهند و به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استاتور را در داخل تری کلرواتیلن نگه می‌دارند تا لاک‌ها حل شوند و سیم‌ها نرم شده و به راحتی از داخل شیارها خارج شوند.

## ۸-۲-کار عملی (زمان: ۱۲ ساعت)

۱-۲-۲-هدف: تخلیه‌ی سیم‌های سوخته‌ی استاتور

۲-۲-نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی

و دستکش محافظ پوشید و به عینک و ماسک محافظ مجهز شوید.

### ۲-۸-۳-وسایل و ابزار مورد نیاز

- گیره‌ی موازی رومیزی

- اره‌ی آهن بر یا قلم (بک عدد)

- انبردست

- دمباریک

- چراغ کوره‌ای یا سریک گازی

- استاتور

- میز کار

- سنبه‌ی پین یا میله‌ی دم پهن

- ترانسفورماتور

- ماده‌ی نرم کننده‌ی شارلاک

- چکش فلزی

- جارو

- خاک انداز

- کیسه زباله

### ۴-۲-مراحل کار

- استاتور را در اختیار بگیرید.

- استاتور را روی میز کار با گره محکم کنید.

- یک قلم را مطابق شکل ۲-۲-الف روی سیم‌های

استاتور قرار دهید.



الف - قرار دادن قلم روی سیم‌ها

شکل ۲-۲



ب— ضربه زدن به قلم  
شکل ۲-۲۰— بریدن سیم‌ها به وسیله‌ی قلم

طبق شکل ۲-۲۰- ب با چکش به قلم ضربه بزنید و سیم‌های یک طرف کلاف‌های استاتور را ببرید.



شکل ۲-۲۱— برش سیم‌ها در یک طرف استاتور

— سیم‌ها را در یک طرف استاتور تا هسته برش دهید (شکل ۲-۲۱).



شکل ۲-۲۲— بیرون آوردن گوه یا کاغذ برشمان از داخل شیارها

— با چکش و اره، گوه‌ها یا کاغذ‌های برشمان را از داخل شیارها بیرون کنید. دقت کنید که اره به بدنه‌ی استاتور برخورد نکند (شکل ۲-۲۲).



شکل ۲-۲۳— هدایت سیم‌ها به طرف دوم استاتور

— با میله و چکش سیم‌های بریده شده را به طرف دوم استاتور هدایت کنید (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۴—سیم‌های بیرون آمده از استاتور

— سیم‌های هدایت شده به طرف دوم استاتور را با انبردست از داخل استاتور بیرون آورید و در ظرف مخصوص انبار کنید (شکل ۲-۲۴).



الف — پاکسازی خرد سیم‌ها به وسیلهٔ هوای فشرده

— پس از خارج کردن سیم‌ها، با هوای فشرده، سطح داخلی شیارها را از خرد سیم‌ها و براده‌های کاغذ برشمان یا گوه پاک کنید (شکل ۲-۲۵—الف و ب).



ب — تمیز کردن استاتور با برس سیمی

شکل ۲-۲۵—پاکسازی سطح شیارها

## آزمون پایانی (۲-ب)

- ۱- روش‌های درآوردن سیم‌های سوخته‌ی یک استاتور را نام ببرید.
- ۲- مناسب‌ترین روش درآوردن سیم‌های یک استاتور را بیان کنید و مراحل کاری آن را به‌طور کامل شرح دهید.
- ۳- به چه دلیل استفاده‌ی مستقیم از شعله‌ی مشعل در خارج کردن سیم‌های استاتور توصیه نمی‌شود؟
- ۴- احتیاط‌هایی را که لازم است در خارج کردن سیم‌های استاتور در روش بریدن سیم‌ها رعایت کرد، بیان کنید.
- ۵- حلال لاک را نام ببرید و طرز استفاده از آن را در بیرون آوردن سیم‌های استاتور شرح دهید.
- ۶- طریقه‌ی تمیز کردن پوسته‌ی استاتور را پس از خالی کردن سیم‌ها شرح دهید.
- ۷- استفاده‌ی مستقیم از شعله‌ی آتش در خارج کردن سیم‌های سوخته ممکن است مشخصات..... موتور را تغییر دهد و موجب شود..... موتور تاب بردارد.
- ۸- نکات ایمنی که در خارج کردن سیم‌های سوخته از داخل استاتور لازم است رعایت نمود را بیان کنید.

## ج - توانایی ساختن عایق‌های شیار و عایق‌کاری روی کلاف‌ها در شیارهای استاتور و پیشانی کلاف‌ها

### ۹-۲- مقدمه

یکی از مراحل حساس سیم پیچی الکتروموتورها عایق‌بندی شیارها و کلاف‌های استاتور است. عدم دقت در این مرحله موجب بروز اتصال بدن می‌شود که خطراتی به دنبال خواهد داشت. پس لازم است این مرحله از تجدید سیم پیچی الکتروموتورها با دقت زیاد و حوصله‌ی کافی انجام گیرد. ضمناً از عایق مناسب استفاده شود و از به کار بردن عایق غیرمجاز پرهیز گردد. بعضاً دیده می‌شود که در عایق‌کاری شیارها و کلاف‌ها از ورق‌های رادیولوژی استفاده می‌شود. باید دانست که چون این ورق‌ها خاص رادیولوژی ساخته می‌شود و در ساختن آن‌ها مسائل عایق‌کاری و تحمل ولتاژ مدنظر نبوده است بنابراین باید از آن‌ها در عایق‌کاری شیارها و کلاف‌ها استفاده کرد.

در صنعت موتور پیچی، از کاغذهای فشرده شده‌ای به نام کاغذ «پرسپان» استفاده می‌شود. این کاغذها در اصطلاح موتور پیچ‌ها به کاغذهای برشمان نیز معروف‌اند. کاغذهای برشمان در ضخامت‌های مختلف برای ولتاژ‌های مختلف ساخته می‌شوند و هرقدر ولتاژ تغذیه‌ی موتور زیادتر شود ضخامت عایق به کار رفته بیشتر می‌شود. در جدول ۴-۲ ضخامت‌های مورد نیاز در ولتاژ‌های متفاوت نشان داده شده است.

جدول ۴-۲- جدول ضخامت عایق‌ها


ولتاژ فازی [v]	0 تا 100	100 تا 200	200 تا 300	300 تا 450	450 تا 800	800 تا 1000
ضخامت عایق [mm]	0.2	0.3	0.5	0.6	0.75	1

## ۱۰-۲- عایق‌بندی شیارها

پس از تمیز کردن سطح داخلی استاتور، شیارهای استاتور را با کاغذهای برشمان عایق‌بندی می‌کنند. در عایق‌بندی شیارها، اگر شیارها مشابه باشند ابتدا محیط داخلی و طول شیار را اندازه‌گیری می‌کنیم (شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶- اندازه‌گیری محیط داخلی و طول شیار

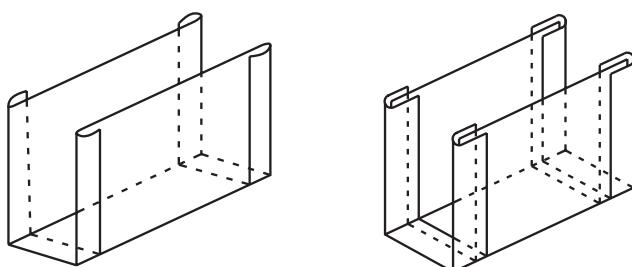

الف - کاغذ عایق پس از تاشدن



ب - تاکردن و فرم دادن عایق برشمان

۲-۲۷

با توجه به جدول ۲-۴ و ولتاژ فازی موتور قطر مناسب کاغذ برشمان را تعیین می‌کنیم. عرض کاغذ را به اندازه‌ی محیط داخلی شیار و طول آن را ۶ الی ۱۰ میلی‌متر بیشتر از اندازه‌ی طول شیار می‌بریم. کاغذ بریده شده را از دو طرف به اندازه‌ی ۲ میلی‌متر تا می‌کنیم (شکل ۲-۲۷- الف و ب).



الف—جاگزاری کاغذ برشمان



ب— اندازه کردن ابعاد عایق با ابعاد شیار

شکل ۲-۲۸— تنظیم عایق برشمان در شیارهای استاتور



شکل ۲-۲۹— کاتر یا دستگاه برش دهندهٔ عایق‌های برشمان

عایق‌ها را به دو منظور تا می‌کنند. یکی این که استحکام مکانیکی در قسمت تاخورده بیشتر شود، تا در جاگزاری کلاف‌ها و فرم دادن آن‌ها پاره نشود؛ و دیگر این که از حرکت عایق‌ها در درون شیارها جلوگیری شود.

عایق آماده شده را در درون شیار قرار می‌دهیم تا از اندازهٔ مناسب آن مطمئن شویم. در صورت مناسب بودن عایق با تغییر در ابعاد آن اندازهٔ مناسب را به دست می‌آوریم (شکل ۲-۲۸-الف و ب).

پس از تعیین اندازهٔ مناسب عایق شیارها، ابعاد عایق‌های مورد نظر را در ورقهٔ بزرگ کاغذ برشمان خط‌کشی می‌کنیم و از طریق قیچی دستی یا دستگاه برش، کاغذهای برشمان را برش می‌دهیم (شکل ۲-۲۹) و پس از فرم دادن آن‌ها درون شیارها قرار می‌دهیم. برای جلوگیری از ایجاد فاصلهٔ بین عایق برشمان و سطح شیارها، پس از جازدن عایق آن را توسط یک میله به سمت، سطح داخلی شیار هدایت می‌کنند.




شکل ۲-۳۰- عایق‌گذاری بین طبقات



شکل ۲-۳۱- عایق‌کاری پیشانی کلاف‌ها



شکل ۲-۳۲- اندازه‌گیری طول شیار

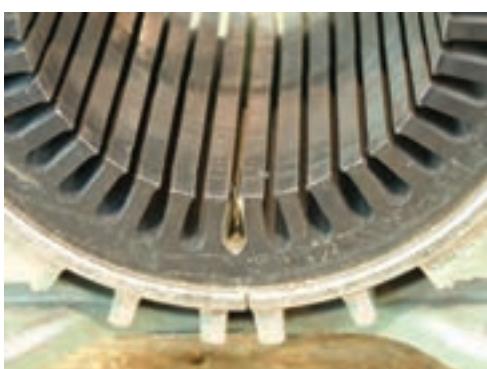

شکل ۲-۳۳- اندازه‌گیری محیط شیار

در موتورهای دو طبقه مناسب است بین دو بازو در یک شیار، عایق گذاشته شود تا از ایجاد جرقه و ارتباط الکتریکی بین آن‌ها جلوگیری شود (شکل ۲-۳۰).

پیشانی کلاف‌های فازهای مختلف را نسبت به یکدیگر عایق‌بندی می‌کنند (شکل ۲-۳۱).

## ۲-۱۱-۱- کار عملی

**۲-۱۱-۱- هدف:** عایق‌کاری شیارها و پیشانی کلاف‌ها

**۲-۱۱-۲- نکات ایمنی:** لباس کار مناسب و کفش

ایمنی و دستکش محافظ پوشید. به هنگام کار با کاتر هر دو دسته را با دست‌ها بگیرید سپس برش را انجام دهید تا آسیبی به دست‌ها نرسد.

## ۲-۱۱-۲- وسایل و ابزار مورد نیاز

- خط‌کش

- قیچی دستی

- قیچی مخصوص برش کاغذ برشمان (کاتر)

- کاغذ برشمان ۵/۰ میلی‌متری یک برگ

- استاتور

- در صورت وجود، خم کن کاغذ برشمان

- استاتور ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار

## ۲-۱۱-۳- مراحل کار


- سطح داخلی استاتور و شیارهای آن را کاملاً تمیز کنید.

- طول یک شیار را اندازه بگیرید (شکل ۲-۳۲).

- با یک سیم یا نخ اندازه‌ی محیط شیار را به دست آورید



(شکل ۲-۳۳).

– طول و محیط اندازه‌گیری شده را در روی کاغذ برشمان پیاده کنید (شکل ۲-۳۴).

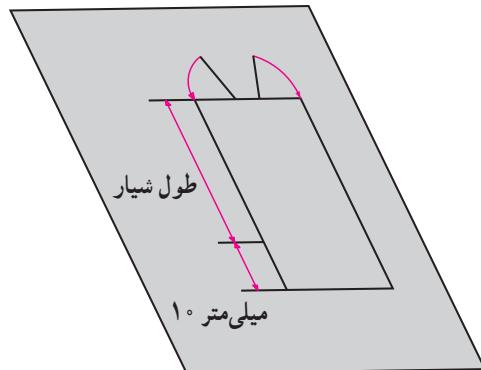

شکل ۲-۳۴ – ابعاد عایق برشمان برای یک شیار

– اندازه‌ی بهدست آمده را با قیچی ببرید و از هر طرف لبه‌های آن را به اندازه‌ی ۲ میلی‌متر تا کنید و حالت ناودانی به آن بدھید (شکل ۲-۳۵).

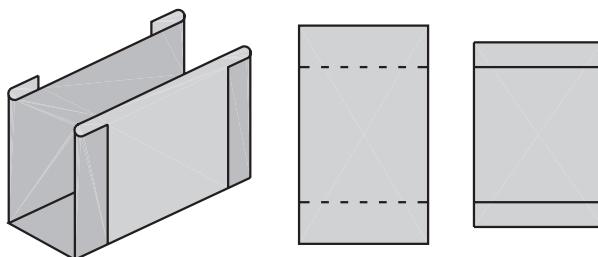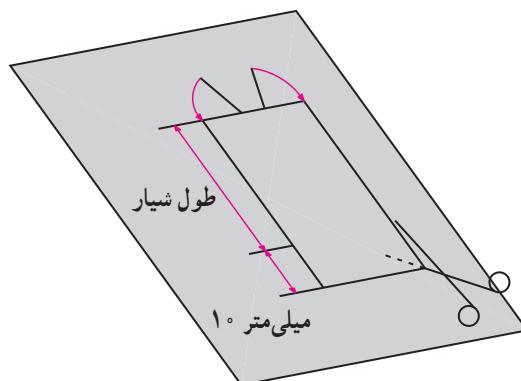


شکل ۲-۳۵ – برش، تاکردن و فرم دادن عایق شیارها



شکل ۲-۳۶ – آزمایش عایق در داخل شیار

– عایق ساخته شده را در داخل یک شیار قرار دهید. در صورت مناسب بودن اندازه‌ی آن، با قیچی مخصوص (کاتر) به تعداد شیارهای استاتور عایق برش دهید و آن‌ها را فرم داده و در داخل شیارهای استاتور قرار دهید (شکل ۲-۳۶).

برای عایق کاری پیشانی کلافها، عایق برشمان را بین کلافها قرار دهید. با توجه به وسعت و فرم پیشانی کلافها آنها را برش دهید و مطابق شکل ۲-۳۷ بین پیشانی های دو کلاف مجاور قرار دهید.

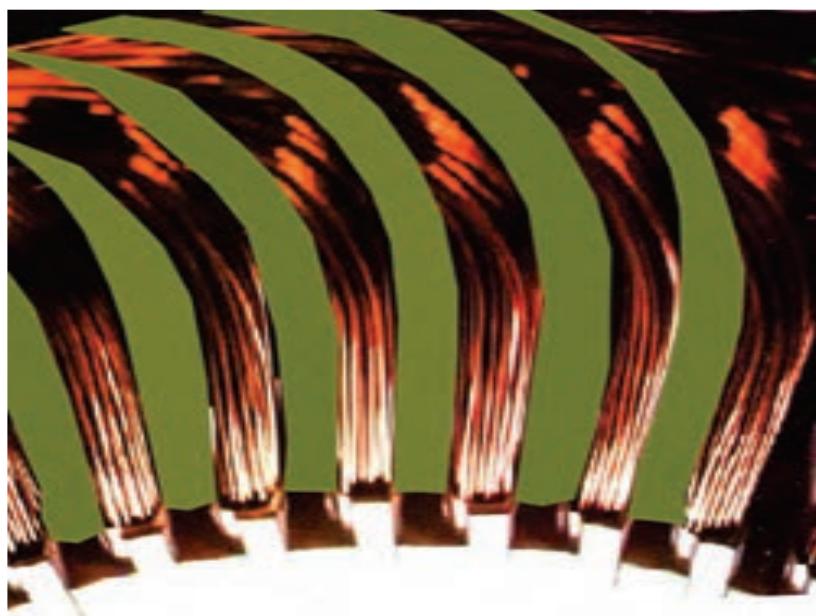

شکل ۲-۳۷—عایق پیشانی کلافها

## آزمون پایانی (۲-ج)

- ۱- برای عایق‌بندی شیارهای استاتور موتورهای الکتریکی که ولتاژ فازی آن‌ها  $25^{\circ}$  ولت و  $60^{\circ}$  ولت می‌باشد، ضخامت عایق‌ها چند میلی‌متر باید انتخاب شود؟
- ۲- به چه دلیل عایق شیارهای استاتور را در دو طرف به اندازه‌ی چند میلی‌متر تا می‌کنند؟
- ۳- استفاده از ورقه‌های رادیولوژی در عایق‌بندی شیارهای استاتور چه عواقب نامطلوبی خواهد داشت؟
- ۴- لزوم استفاده از عایق بین طبقات و پیشانی کلاف‌ها را توضیح دهید.
- ۵- مراحل اندازه‌گیری و ساخت یک عایق مناسب برای شیارهای یک استاتور را شرح دهید.
- ۶- عواقب نامطلوب عدم رعایت اصول عایق‌بندی را بیان کنید.
- ۷- اگر دو بازو از یک فاز در داخل یک شیار استاتور در سیم‌بندی دو طبقه قرار گیرد لازم است بین طبقات ..... قرار داد.
- ۸- با افزایش ولتاژ تعذیه سیم‌پیچ‌های یک موتور ضخامت عایق‌های موردنیاز چگونه تغییر می‌کند؟
- (الف) کاهش می‌یابد.
- (ب) افزایش می‌یابد
- (ج) تغییر نمی‌کند.
- (د) بستگی به قدرت موتور دارد و ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

## واحد کار سوم

# الف - توانایی ساختن قالب کلاف ب - توانایی آماده کردن کلاف‌های سیم‌بندی

هدف کلی

ساختن قالب کلاف و کلاف‌پیچی

هدف‌های رفتاری : فرآگیر، پس از پایان این واحد کار می‌تواند :

- ۱- انواع قالب‌ها را نام ببرد.
- ۲- کاربرد قالب‌های متعدد مرکز را بیان کند.
- ۳- کاربرد قالب‌های کلاف مساوی را شرح دهد.
- ۴- محیط متوسط قالب را برای یک کلاف خارج شده از استاتور به‌دست آورد.
- ۵- اندازه‌ی کلاف‌ها را روی دستگاه کلاف‌پیچ تنظیم کند.
- ۶- اندازه‌ی کلاف‌ها را از استاتور با توجه به گام سیم‌پیچی مشخص کند.
- ۷- در صورت نیاز به قالب، آن‌ها را از فیبر و تخته بسازد.
- ۸- قالب مناسب آماده تهیه کند.
- ۹- اندازه‌ی قالب را روی دستگاه کلاف‌پیچ پیاده کند.
- ۱۰- تعداد دور پیچک‌های هر کلاف را از طریق شمارش به‌دست آورد.
- ۱۱- قطر سیم لاکی مورد نیاز سیم‌پیچی را با استفاده از میکرومتر به‌دست آورد.
- ۱۲- با دستگاه‌های کلاف‌پیچ دستی و اتوماتیک کار کند و آن‌ها را متناسب با قطر سیم تنظیم کند.
- ۱۳- کلاف‌ها را به صورت اصولی پیچد و آن‌ها را برای جاگذاری در شیارهای استاتور آماده کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۴	۲۰	۲۴

## پیش آزمون (۳)

۱- معمولاً قالب‌های سیم پیچی به کدام صورت ساخته می‌شوند؟

- الف) گام مساوی
- ب) متحدم مرکز
- ج) پله‌ای
- د) گام مساوی و متحدم مرکز

۲- برای تعیین محیط قالب معمولاً علاوه بر طول شیارها چه مقدار برای پیشانی کلاف منظور می‌کنند؟

- الف) ده سانتی‌متر
- ب) به اندازه‌ی پهناهی دو انگشت
- ج) به اندازه‌ی پهناهی ۵ انگشت
- د) حدود هشت سانتی‌متر

۳- برای سیم پیچی از کدام دستگاه استفاده می‌شود؟

- الف) کلاف پیچ دستی
- ب) ماشین کلاف پیچ
- ج) بوبین پیچ
- د) کلاف پیچ دستی یا ماشین

## الف – توانایی ساختن قالب کلاف

### ۱-۳- کلیات

کلاف‌های یک سیم پیچی ابتدا روی یک قالب مناسب پیچیده می‌شوند. در انتخاب قالب‌ها باید دو نکته‌ی زیر را در نظر گرفت.

۱- قالب به گونه‌ای انتخاب شود که پیشانی کلاف‌ها به اندازه‌ی مناسب باشد و پس از قراردادن کلاف‌ها در شیارهای استاتور و جمع آوری قطعات موتور، پیشانی کلاف‌ها با درپوش‌ها تماس برقرار نکند، زیرا تماس پیشانی کلاف‌ها با درپوش‌ها باعث می‌شود که با کوچک‌ترین فشار از طرف درپوش‌ها، سیم‌ها اتصال بدنی پیدا کنند. ضمناً بزرگی پیشانی کلاف‌ها، مقاومت اهمی سیم‌پیچ‌ها را افزایش می‌دهد و تلفات اهمی را زیاد می‌کند.

۲- کلاف به گونه‌ای انتخاب شود که بتوان به راحتی سیم‌ها را در داخل شیارها قرار داد و بازوها با فاصله‌ی مناسب در شیارها قرار بگیرند.

با توجه به مطالب فوق متوجه می‌شویم که در انتخاب قالب‌ها، محیط کلاف‌ها نقش اساسی را دارد و لازم است در انتخاب محیط کلاف دقیق کافی شود. مهارت، تجربه‌ی کار و رعایت اصول مربوط به انتخاب محیط، منجر به انتخاب یک قالب مناسب خواهد شد.

قالب‌ها با توجه به نوع سیم پیچی، به صورت متحدد المركز (شکل ۳-۱) یا کلاف مساوی (شکل ۳-۲) ساخته می‌شوند. اگر یک موتور از چند سیم پیچی جداگانه تشکیل شده باشد معمولاً از قالب‌های متحدد المركز استفاده می‌شود. با این انتخاب سیم‌های مربوط به هر دور موتور، در داخل استاتور از هم‌دیگر تفکیک می‌شوند. در سیم‌پیچ‌های یک پارچه، برای رسیدن به یک سیم‌پیچ متقارن و فرم مدور از قالب‌های کلاف مساوی استفاده می‌شود.





شکل ۳-۱- قالب متحدد المركز



شکل ۳-۲- قالب کلاف مساوی

### ۳-۲- تعیین محیط قالب

اندازه‌ی محیط قالب‌ها را می‌توان از طریق یک کلاف سالم که از داخل سیم پیچی استاتور خارج شده است به دست آورد. برای این منظور متوسطِ محیط کلاف را اندازه‌گرفته و بر اساس آن قالب‌ها را روی دستگاه کلاف پیچ تنظیم می‌کنیم (شکل ۳-۲).

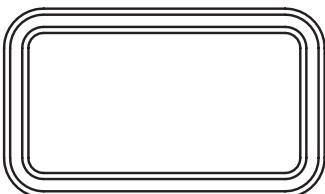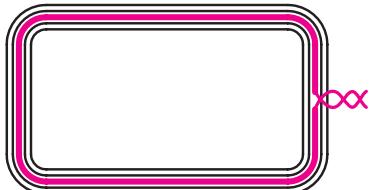

شکل ۳-۳- تعیین اندازه‌ی قالب از یک کلاف سالم



شکل ۴-۳- تعیین حدود قالب از طریق گام سیم‌بندی



شکل ۵-۳- تنظیم قالب‌ها براساس اندازه‌ی کلاف

اگر گام سیم‌بندی عوض شود یا کلاف سالم در اختیار نداشته باشیم، با توجه به گام سیم‌بندی، یک سیم از دو شیار استاتور به اندازه‌ی گام کلاف عبور داده و به اندازه‌ی دو انگشت برای پیشانی کلاف منظور کرده و حدود قالب را به دست می‌آوریم. اندازه‌گیری قالب‌ها با روش‌های مختلف انجام می‌شود که با تجربه‌ی موتوریچ‌ها کامل می‌شود (شکل ۴-۳).

در شکل ۳-۵ یک نمونه کلاف پیچ با قالب‌های نصب شده روی آن را ملاحظه می‌کنید.

(زمان: ۴ ساعت)

### ۳-۳-۳- کار عملی

۱- ۳-۳- هدف: ساخت قالب کلاف

۲- ۳- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظ پیوشید. به طرز کار دریل و اره کاملاً مسلط شوید و اصول ایمنی آنها را رعایت کنید.

۳- ۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- گیره‌ی مناسب موازی میزی

- لب گیره

- اره‌ی چوب بر

- سوهان چوب بر

- خطکش

- سوزن خطکش

- گونیای تخت

- مداد

- پاک کن

- دریل پایه‌دار رومیزی

- متنه‌ی شماره ۱۰

- پیچ و مهره‌ی مناسب متنه ۱۰ از هر کدام یک عدد

- فیبر نئوپان یا چوب به ابعاد  $500 \times 500 \times 10\text{ mm}$


### ۴- ۳- مراحل کار

- یک استاتور خالی ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار تهیه کنید.


- اندازه‌ی کلاف را برای سیم پیچی ۴ قطب به دست اورید.

- اندازه‌ی به دست آمده را روی چوب یا نئوپان با مداد یا

سوزن خطکش پیاده کنید (شکل ۳-۶).

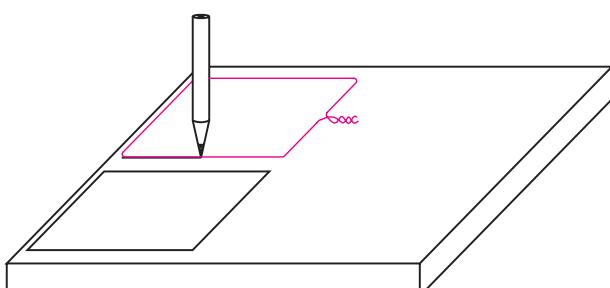


شکل ۳-۶- خطکشی اندازه‌ی قالب‌ها روی چوب

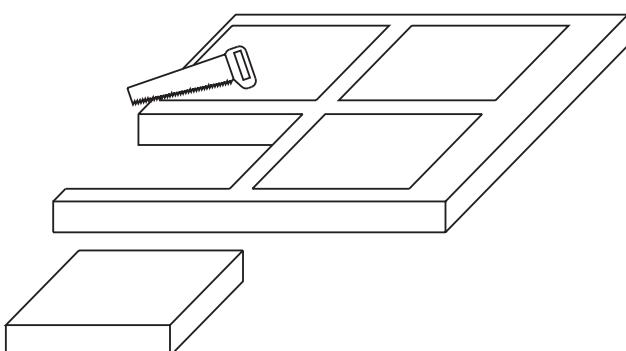


شکل ۳-۷- برش قالب‌ها


- قالب‌ها را به اندازه بیرید (شکل ۳-۷).

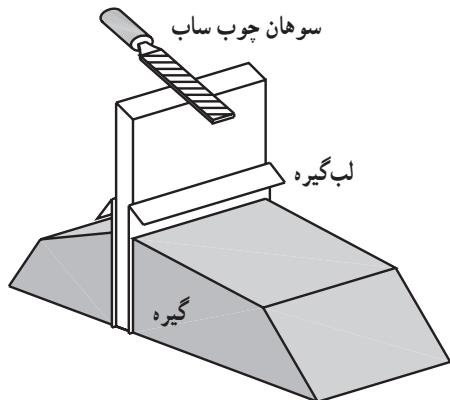

شکل ۸—۳—شیب دادن لبه‌های قالب

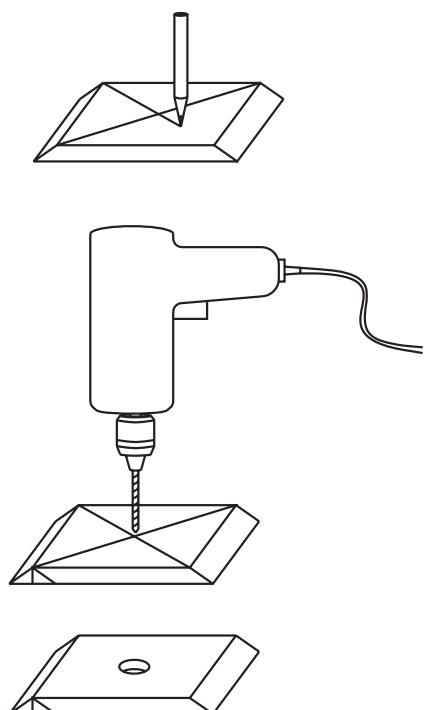

شکل ۹—۳—سوراخ کردن قالب

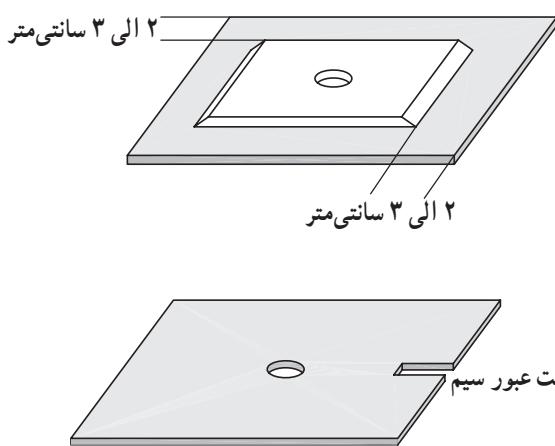


شکل ۱۰—۳—تهیی فیبر

— اندازه‌های خط‌کشی شده روی چوب را با ارهی چوب بر درآورید.

— قالب‌های به دست آمده را بالب گیر به گیره محکم کنید و با سوهان چوب به قالب‌ها کمی شیب دهید تا سیم‌ها پس از پیچیده شدن، به راحتی از قالب‌ها خارج شوند (شکل ۳-۸).

— دو قطر قالب را با مداد یا سوزن خط‌کش رسم کنید و محل تلاقی آن‌ها را با دریل و متنه‌ی  $1^\circ$  سوراخ کنید (شکل ۳-۹).

— فیبری به ضخامت حدود ۳ میلی‌متر و به ابعاد ۲ الی ۳ سانتی‌متر بیشتر از ابعاد قالب‌ها برش دهید و با متنه‌ی  $1^\circ$  وسط آن را سوراخ کنید. در یک سمت فیبر (مطابق شکل ۳-۱۰) شکافی ایجاد کنید. از این فیبر برای جدا نگهداشتن کلاف‌ها استفاده می‌شود.

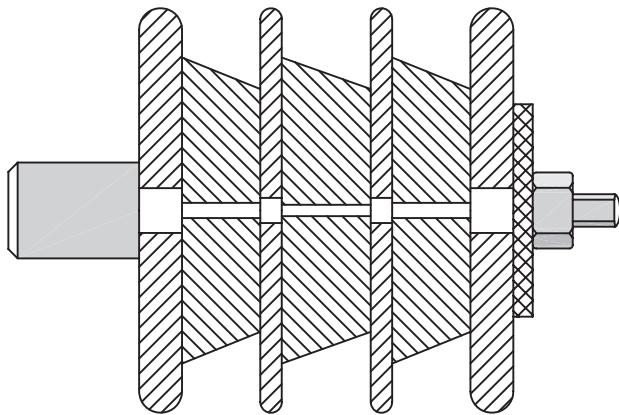

شکل ۳-۱۱- شکل نهایی قالب

- مجموعه‌ی قالب‌ها و فیبرها را (مطابق شکل ۳-۱۱) کنار هم بچینید و با پیچ و مهره به هم دیگر بیندید. بدین طریق قالبی که ساخته‌اید برای پیچیدن کلاف‌ها آماده است.

## آزمون پایانی (۳-الف)


- ۱- شرایط انتخاب قالب مناسب برای سیم پیچی الکتروموتورها را بیان کنید.
- ۲- اندازه‌ی بزرگ‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۳- اندازه‌ی کوچک‌تر قالب‌ها، چه اثراتی در سیم پیچی الکتروموتورها به جا می‌گذارد؟
- ۴- انواع قالب‌ها را نام ببرید و موارد کاربرد آن‌ها را توضیح دهید.
- ۵- به چند طریق اندازه‌ی قالب‌ها را به دست می‌آورند؟ هریک را کاملاً شرح دهید.
- ۶- مراحل ساخت قالب‌های سیم پیچی از چوب را بیان کنید.
- ۷- چرا قالب‌ها را شیب دار می‌سازند؟
- ۸- استفاده از لب گیرهای در ساخت قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۹- وسط قالب‌ها را برای سوراخ کاری چگونه تعیین می‌کنند؟
- ۱۰- استفاده از فیبرها، بین قالب‌ها چه ضرورتی دارد؟
- ۱۱- انتخاب قالب کوچک‌تر برای ..... مزاحمت فراهم می‌کند و انتخاب قالب بزرگ‌تر موجب ..... می‌شود.

## ب—توانایی آماده کردن کلافهای سیم‌بندی

### ۳-۴- دستگاه کلاف پیچ

کلافهای سیم‌بندی به منظور پیچیدن کلافها، روی دستگاه کلاف پیچ سوار می‌شوند. دستگاههای کلاف پیچ، به صورت دستی یا اتوماتیک، در کارگاهها به کار گرفته می‌شوند.

۱-۳-۴- دستگاه کلاف پیچ دستی: این دستگاه، شامل پایه، چرخ گرداننده، محور و صفحه‌ی گردان و یک شماره‌انداز می‌باشد. در بدنه‌ی صفحه‌ی گردان دو شیار منظور می‌شود. کلافها از طریق این شیارها با پیچ و مهره به صفحه‌ی گردان بسته می‌شوند و قادرند در طول شیار حرکت کنند و به اندازه‌ی کلاف مورد نظر تنظیم شده و محکم شوند (شکل ۳-۱۲).

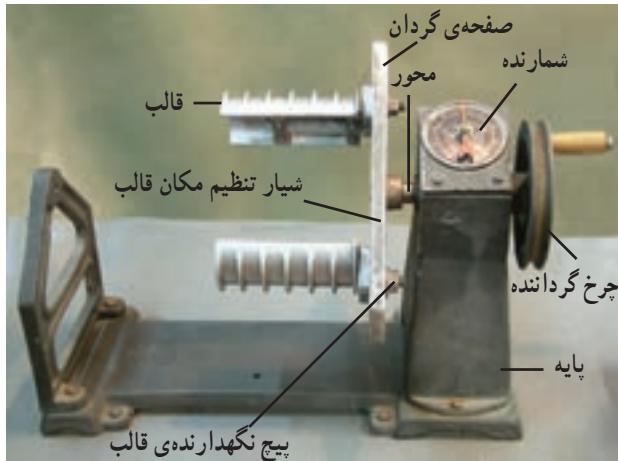

شکل ۳-۱۲- دستگاه کلاف پیچ دستی



شکل ۳-۱۳- ماشین کلاف پیچ

### ۲-۴- ماشین کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک):

در این دستگاه ابتدا قرقره‌ی سیم در محل مربوط قرار داده می‌شود و سپس اندازه‌ی کلافها روی قالب‌ها تنظیم می‌گردد. قبل از شروع سیم‌بندی شماره‌انداز را صفر می‌کنند و دستگیره‌ی تنظیم قطر سیم را روی سیم موردنظر قرار می‌دهند، آن‌گاه با روشن کردن موتور، دستگاه به حرکت درمی‌آید که به کمک کلاچ مربوط سرعت سیم‌بندی را تنظیم کرده و کلافها را می‌بینند (شکل ۳-۱۳).

### ۵-۳- کار عملی (زمان: ۱۶ ساعت)

۱-۳- هدف: آماده کردن کلافهای سیم پیچی  
۲-۳- نکات اینمنی: لباس کار مناسب، کفش اینمنی و دستکش محافظت پوشید. از جایهجا کردن قرقه‌های سنگین با دست اجتناب کنید.

#### ۳-۵- وسایل و ابزار مورد نیاز

- ماشین کلاف پیچ دستی

- استاتور الکتروموتور سه فاز ۲۴ شیار یا ۳۶ شیار

- قالب سیم متحدم مرکز و کلاف مساوی یک جفت

- میکرومتر

- سیم لامپی به حد کافی

- چسب کاغذی یا نواری یک حلقه

- ناخ

#### ۴-۳- مراحل کار

- اگر موتور ۳۶ شیار در اختیار دارید اندازه کلاف را

براساس گام ۱-۷ و اگر موتور ۲۴ شیار دارید اندازه کلاف را

براساس گام ۱-۴ به دست آورید (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴- تعیین اندازه کلافها با توجه به گام کلاف



شکل ۳-۱۵- تنظیم اندازه قالبها در کلاف پیچ




شکل ۳-۱۶- الف - شمارش تعداد دور هر بوبین

- اندازه بدهست آمده را روی دستگاه کلاف پیچ در قالبها تنظیم کنید و قالبها را با پیچ و مهره‌ی روی بدنه‌ی صفحه‌ی گردان (دیسک) کلاف پیچ محکم کنید (شکل ۳-۱۵).

- تعداد دور پیچک‌ها را در هر کلاف بشمارید (شکل

۳-۱۶- الف).

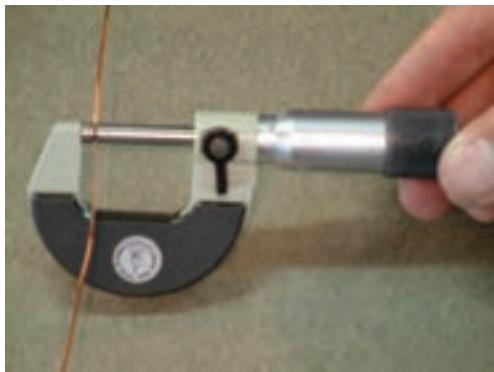

شکل ۱۶-۳-ب – اندازه‌گیری قطر سیم



شکل ۱۷-۳-پیچیدن سیم‌ها روی قالب‌ها



شکل ۱۸-۳-باز کردن قالب‌ها



شکل ۱۹-۳-درآوردن کلاف از قالب

– قطر سیم موجود در استاتور را با میکرومتر اندازه بگیرید  
شکل ۱۶-۳-ب).

– برای اطمینان از مناسب بودن اندازه کلاف‌ها ابتدا با سیم‌های مستعمل در کارگاه، به مقدار مناسب کلاف‌ها را پیچید؛ سپس سیم‌های مستعمل را به طور آزمایشی در شیارهای استاتور قرار دهید و اگر قالب مناسب است سیم پیچی را با سیم‌های تازه ادامه دهید و اگر قالب کوچک یا بزرگ است با تغییر موقعیت قالب‌ها اندازه‌ی مناسب را به دست آورید.

– به تعداد دور هر پیچک، سیم روی هر قسمت قالب پیچید و در موقع عبور از یک پیچک به پیچک بعدی در خلاف جهت ورودی قبلی وارد شویدتا در سیم‌بندی، سیم اضافی ظاهر نشود (شکل ۱۷-۳). دورهای هر پیچک را با نخ بیندید. می‌توان برای باز کردن سریع و افزایش سرعت عمل به جای نخ از سیم‌های لامپ نیز استفاده کرد.

پس از کامل شدن سیم‌پیچی قالب‌ها را طبق شکل ۱۸-۳ باز کنید.

طبق شکل ۱۹-۳ کلاف‌ها را از داخل قالب خارج کنید.

## آزمون پایانی (۳-ب)

- ۱- مراحل آماده کردن کلاف پیچ را برای پیچیدن کلاف ها بیان کنید.
- ۲- اقدامات لازم قبل از شروع پیچیدن کلاف در ماشین های کلاف پیچ (کلاف پیچ اتوماتیک) را بیان کنید.
- ۳- علت آن که در پیچیدن پیچک ها جهت شروع پیچک را در خلاف جهت یک دیگر می پیچند چیست؟
- ۴- در صورتی که قالب کلاف بزرگ تر از اندازه‌ی گام گرفته شود چه اشکالاتی پیش می آید؟ شرح دهید.
- ۵- در ضمن پیچیدن کلاف اگر سیم پاره شود، چه باید کرد؟ شرح دهید.

## واحد کار چهارم

- الف - توانایی عایق کاری سیم ها با وارنیش و نوار  
روغنی
- ب - توانایی مهار کردن کلافها
- ج - توانایی شارلاک زدن و خشک کردن کلافها

هدف کلی

نخ بندی و شارلاک زنی سیم پیچ های موتور



- 
- ۱۳- مواد اولیه‌ی نوارپیچی را نام بیرد و ویژگی‌های آن‌ها را بیان کند.
  - ۱۴- با رعایت اصول نوارپیچی هر دو طرف استاتور را نوارپیچی کند.
  - ۱۵- شارلاک را شرح دهد.
  - ۱۶- اثر دو سیم جریان دار را بر یک دیگر شرح دهد.
  - ۱۷- علت شارلاک زدن سیم پیچ‌ها را توضیح دهد.
  - ۱۸- استاتور را قبل از شارلاک زدن در کوره گرم کند.
  - ۱۹- شارلاک با غلظت مناسب تهیه کند.
  - ۲۰- استاتور را شارلاک بزند.
  - ۲۱- شارلاک استاتور را خشک کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۱	۷	۴

## پیش آزمون (۴)

۱- وارنیش در اصطلاح موتور پیچ‌ها چه نامیده می‌شود؟

د) نوار سیم‌پیچی

ب) ماکارونی

ج) شارلاک

۲- ماده‌ی حلال تمام لاک‌ها کدام است؟

الف) سودسوزآور (OHNa)

ج) الكل

ب) استن

د) اسید فرمیک

۳- پس از سوزاندن لاک سرسیم‌ها لازم است آن‌ها را در محلول ..... فرو کرد تا ..... شوند.

ب) آب خالص - نرم

الف) الكل خالص - سخت

ج) محلول آب و الكل به نسبت مساوی - سخت

د) محلول آب و الكل به نسبت مساوی - نرم

۴- نوارهای عایق‌کاری معروف به نوار زرد دارای کدام ویژگی هاست؟

الف) آغشته به روغن نسوز و مقاومت عایقی بالا


ب) آغشته به روغن معمولی و مقاومت عایقی بالا

ج) آغشته به روغن نسوز و مقاومت عایقی کم

د) آغشته به روغن معمولی و مقاومت عایقی کم

۵- روش صحیح عایق‌کاری سیم‌ها کدام است؟

(الف)

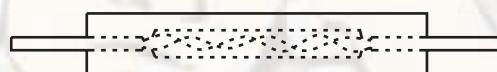

(ب)



(ج)



(د)



۶- شارلاک در موتورپیچی به چه منظور به کار می‌رود؟

## الف - توانایی عایق‌کاری سیم‌ها با وارنیش و نوار روغنی

### ۱-۴- مقدمه

در اتصال گروه کلاف‌های یک فاز به یک دیگر و هدایت سرسیم‌ها توسط سیم‌های افشار به جعبه‌ی اتصالات موتور، لازم است در محل اتصال، لاک سیم‌ها (عایق سیم‌ها) برداشته شود تا ارتباط کامل الکتریکی بین سیم‌ها برقرار گردد. پس از اتصال الکتریکی باید محل اتصال کاملاً عایق‌بندی شود تا اتصال بدنه‌ی اتصال بین سیم‌ها اتفاق نیفتد. اتصال بین سیم‌ها از طریق لحیم یا جوش برقرار می‌شود، بدین طریق محل اتصال محکم شده و در موقع نخ‌بندی سیم پیچ‌ها، اتصال‌ها باز نمی‌شوند.

در سیم‌پیچی ماشین‌های قدرت پایین از سیم‌های لاکی با مقطع گرد استفاده می‌شود، اما در ماشین‌های پرقدرت، سطح مقطع سیم‌ها بالا بوده و به صورت سیم‌های چهارگوش یا تسممه‌های مسی ساخته می‌شوند. در عایق‌کاری سیم‌ها بیش‌تر از لاک‌های روغنی یا پلی‌آمیدی استفاده می‌شود و بر اساس تحمل ولتاژ، به صورت سیم‌های به ضخامت یک لاک یا دو لاک عایق‌بندی می‌شوند.

### ۲-۴- پاک کردن لاک سیم‌ها

روش‌های مختلفی برای ازبین بردن لاک سرسیم‌ها وجود دارد. به چند روش متداول اشاره می‌کنیم :

- ۱- روش شیمیایی
- ۲- روش سوزاندن
- ۳- روش تراشیدن

۱-۴-۲- روش شیمیایی پاک کردن لاک‌ها: در این روش از حلال‌های لاک استفاده می‌شود. از آنجایی که حلال‌های لاک منشأ اسیدی یا بازی دارند لازم است کاربران در این موارد احتیاط نمایند تا آسیبی متوجه آنان نشود.


برای ازبین بردن لاک‌های روغنی اغلب از حلال استن، بنزول، الکل و یا محلول‌های از آن‌ها استفاده می‌شود.

برای پاک کردن لاک‌های پلی‌آمیدی، از اسیدفرمیک با غلظت  $6\%$  در دمای  $60^{\circ}\text{C}$ ، به مدت  $30$  ثانیه استفاده می‌شود و در بعضی مواقع به جای اسیدفرمیک از اسیدسولفوریک یا



اسید فسفریک یا فلله استفاده می‌گردد. اثرات این اسیدها از اسیدفرمیک پایین‌تر است.

قوی‌ترین حللال لاک‌ها، سودسوزآور مذاب NaOH است که می‌تواند هرنوع لاک را حل کند و ازبین ببرد. این حللال به هنگام حل لاک‌ها بخارات سمی متصاعد می‌کند و باید از تنفس آن‌ها دوری جست و بهتر است از ماسک استفاده شود (شکل ۱-۴-الف).

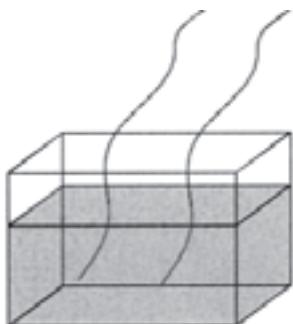


شکل ۱-۴-الف - پاک کردن به روش شیمیایی



شکل ۱-۴-ب - پاک کردن لاک به روش سوزاندن

۲-۴-۲-روش سوزاندن: در این روش سر سیم‌ها را برای زمانی کوتاه در مجاورت شعله‌ی آتش قرار می‌دهند تا عایق آن بسوزد و ازبین برود. چون سیم‌ها در مجاورت آتش قرار می‌گیرند نرم می‌شوند و لازم است پس از عایق‌برداری، بلا فاصله سر سیم‌ها را در محلول آب و الکل به نسبت مساوی فرو کرد تا سیم‌ها سخت شوند (شکل ۱-۴-ب).

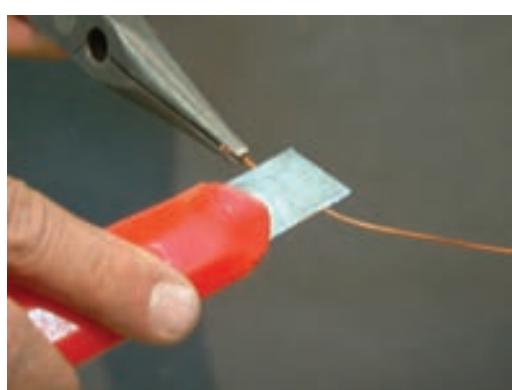

شکل ۱-۴-ج - پاک کردن لاک به روش تراشیدن



۳-۴-۲-روش تراشیدن: از چاقو اغلب روی سیم‌هایی که قطر بیش از  $4/6$  میلی‌متر دارند استفاده می‌شود. در این روش، یک سر سیم را با دمباریک یا انبردست می‌گیرند و هنگام تراشیدن سیم را در طرفین  $18^\circ$  درجه می‌چرخانند تا به طور یک‌نواخت لاک‌برداری شود. این روش به مهارت بیشتر نیاز دارد و در موقع لاک‌برداری نباید قطر مؤثر سیم کم شود تا خاصیت الکتریکی خود را حفظ کند و نیز نباید سیم زخمی شود چون ممکن است موقع تا کردن بشکند (شکل ۱-۴-ج).

### ۴-۳-وارنیش (ماکارونی)



شکل ۴-۲-الف - وارنیش (ماکارونی)

وارنیش‌ها عایق‌هایی الکتریکی هستند که به شکل لوله با مقاطع مختلف ساخته می‌شوند و با نمره‌های ۱، ۰/۵، ۲، ۱/۵ و ... نام‌گذاری می‌شوند (شکل ۴-۲-الف). این لوله‌های عایق روی سیم‌هایی که عایق الکتریکی آن‌ها از بین رفته کشیده می‌شوند تا از اتصال الکتریکی آن‌ها با دیگر قسمت‌های هادی جلوگیری شود (نمره‌ی وارنیش‌ها بر حسب قطر داخلی آن‌ها به میلی‌متر می‌باشد).

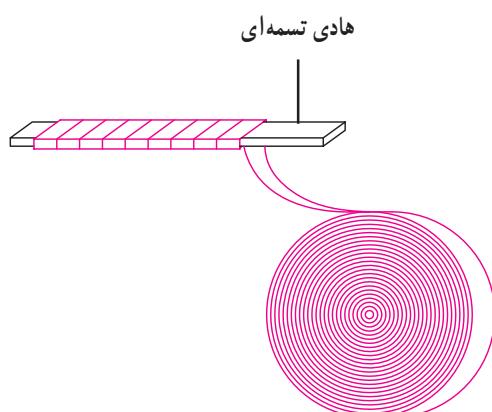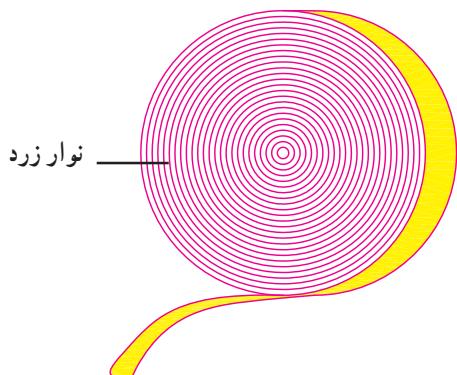

شکل ۴-۴-ب - عایق‌کاری با نوار

### ۴-۴-نوارهای عایق‌کاری

در ماشین‌هایی که قدرت بالا دارند، به جای سیم‌های هادی، از تسمه‌های مسی استفاده می‌شود.

این تسمه‌ها با نوارهای عایق که به نوار زرد نیز معروف است عایق‌بندی می‌شوند (شکل ۴-۴-ب). نوارهای عایق آغشته به روغن نسوز هستند و بدین علت دماهای بالا را تحمل می‌کنند. از طرف دیگر مقاومت عایقی آن‌ها زیاد است.

### ۴-۵-کار عملی (زمان: ۳ ساعت)


**هدف:** اتصال سر سیم‌ها به یک دیگر  
**نکات ایمنی:** لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش  
محافظه پوشید. ماسک تنفس بگذارد و اصول ایمنی و احتیاط  
لازم با مواد شیمیایی را به کار بندید.

### ۴-۵-۳-وسایل و ابزار مورد نیاز

- وارنیش در اندازه‌های موردنیاز
- استاتور با سیم پیچ بدون کلاف بندی
- هویه‌ی برقی



شکل ۳-۴- برش وارنیش‌ها

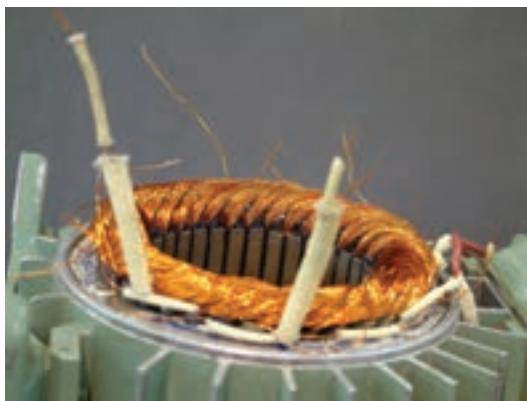

شکل ۴-۴- هدایت سیم‌ها از داخل وارنیش‌ها



شکل ۵-۴- لاکبرداری با چاقو



شکل ۶-۴- تابانیدن سیم‌ها روی هم

- روغن لحیم به اندازه‌ی کافی
- سیم لحیم به اندازه‌ی کافی
- چاقو (یا سمباده به حد کافی)
- انبردست یا دمباریک
- سیم‌چین

**۴-۵- مراحل کار**

- ۲ عدد وارنیش مناسب قطر سیم، به اندازه‌ی ۲ الی ۲/۵ سانتی‌متر تهیه کنید (شکل ۳-۴).

- یک عدد وارنیش یک نمره بالاتر از وارنیش‌های قبلی به اندازه‌ی ۵ سانتی‌متر تهیه کنید.

- سیم‌ها را مطابق شکل (۴-۴) از درون وارنیش‌ها عبور دهید.


- با سمباده یا چاقو به اندازه‌ی  $3^\circ$  برابر قطر سیم (حدود ۲/۵ سانتی‌متر) از هر سیم لاکبرداری کنید. در حین تراش سیم را با انبردست در طرفین  $18^\circ$  درجه بچرخانید (شکل ۵-۴).

- قسمت‌های لاکبرداشته‌ی دو سیم را روی هم قرار دهید و هر کدام را یک سانتی‌متر (حدود  $1^\circ$  دور) روی یک دیگر بتابانید (شکل ۶-۴).




شکل ۷-۴—لحیم کاری محل اتصال سیم ها

— قسمت های بهم تابیده شده را لحیم کاری کنید (شکل ۷-۴). ضمن کار از تنفس دود ناشی از لحیم کاری اجتناب کنید.  
(از ماسک استفاده کنید.)

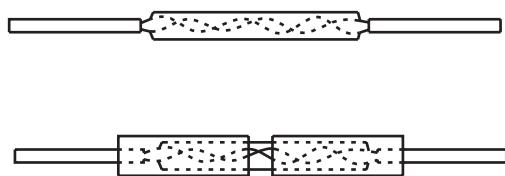

شکل ۷-۵—کشیدن وارنیش ها روی قسمت لحیم کاری شده

— دو وارنیش کم قطر را روی قسمت لحیم شده بکشید  
(شکل ۷-۶).

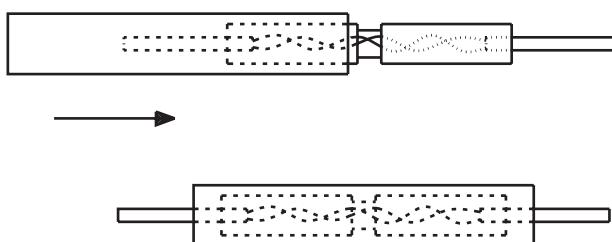

شکل ۷-۶—قرار گرفتن وارنیش مقطع بالا روی قسمت لحیم کاری شده

— وارنیش قطر بالا را روی دو وارنیش کم قطر بکشید  
(شکل ۷-۷).



شکل ۷-۷—قرار گرفتن قسمت اتصال یافته (لحیم کاری شده) روی سیم ها

— مجموعه‌ی عایق کاری شده را روی سیم ها (کلاف ها) بخوابانید (شکل ۷-۸).

## آزمون پایانی (۱۴- الف)

- ۱- انواع روش‌های پاک کردن لاک سیم‌ها را نام ببرید.
- ۲- حلال لاک‌های معمولی و پلی‌آمیدها را نام ببرید.
- ۳- خطرات کاربرد حلال سود مذاب را شرح دهید.
- ۴- دلیل قرار دادن سیم‌ها در محلول آب و الکل پس از سوزاندن لاک آن‌ها چیست؟
- ۵- وارنیش چیست؟ کاربرد آن را بیان کنید.
- ۶- ویژگی‌های عایق‌های نواری را بیان کنید و کاربرد آن‌ها را شرح دهید.
- ۷- علت لحیم‌کاری محل اتصال سیم‌ها را بیان کنید.
- ۸- چگونگی قرار دادن وارنیش را در محل اتصال سیم‌ها بیان کنید.
- ۹- احتیاط‌های لازم در مورد کار با مواد شیمیایی، در پاک کردن لاک سیم‌ها، را ذکر کنید.
- ۱۰- در سوزاندن سیم‌ها به منظور لاک برداری سیم ..... می‌شود.
- ۱۱- از عایق‌های نواری بیشتر در سیم پیچی با ..... استفاده می‌شود.
- ۱۲- در لحیم‌کاری سیم‌ها باستی از ..... لحیم‌کاری اجتناب شود.

## ب—توانایی مهار کردن کلافها

### ۶—کلیات

عبور جریان الکتریکی از درون سیم‌ها و وجود میدان مغناطیسی دوّار در سطح استاتور، سبب می‌شود به سیم‌ها در پیشانی کلاف‌ها نیرو وارد شود که سبب لرزش آن‌ها می‌گردد. این عمل در درون موتور صدای ناهنجار تولید می‌کند. علاوه بر تولید صدا، امکان دارد به علت رانش یا ریایش‌های زیاد، سیم‌های پیشانی کلاف‌ها با قسمت‌های متحرک موتور برخورد کند و بر اثر اصطکاک سیم‌ها به یکدیگر و با بدنه‌ی اتصال پیدا کرده، یا به‌طور کلی قطع شوند.

برای جلوگیری از تولید صدا و لرزش سیم‌ها و احتمال قطع شدن آن‌ها، پیشانی کلاف‌ها را یک پارچه می‌کنند، این عمل را مهار کردن کلاف‌ها می‌گویند. مهار کردن کلاف‌ها با روش‌های مختلفی انجام می‌شود. استفاده از مواد سفت‌کننده، پلی‌استر، شارلاک و نوارپیچی از جمله روش‌هایی هستند که پیشانی کلاف‌ها را یک پارچه می‌کنند.

قبل از هر اقدام برای یک پارچه کردن کلاف‌ها، ابتدا سر سیم‌های لакی را به سیم‌های افشار اتصال می‌دهند (شکل ۴-۱۱) علت این کار جلوگیری از بریده شدن سیم‌های لакی است، زیرا سیم‌های افشار از انعطاف پیشتری برخوردار و پوشش عایقی مناسب‌تری دارند. پس از آن که محل اتصال را با وارنیش مهار کردن سیم‌ها را از کوتاه‌ترین مسیر دور کلاف خوابانده و به ورودی تخته کلم هدایت می‌کنند (شکل ۴-۱۲).

پس از مرتب کردن سیم‌ها و هدایت سیم‌های افشار به جعبه‌ی اتصالات، بانخ ابریشمی یا نوار کتانی پیشانی کلاف‌ها را نوارپیچی کرده و آن‌ها را یک پارچه می‌کنند. نخ ابریشمی یا نوار کتانی باید به اندازه‌ی کافی استحکام داشته باشد تا در موقع کشیدن و گره زدن پاره نشود. برای نخ‌بندی یک سرنخ را در قسمتی از استاتور محکم می‌کنند و سر دیگر را به کمک سوزن یا سیم‌های لакی دولا از بین کلاف‌های تک‌شیارها عبور می‌دهند (شکل ۴-۱۳) سپس نخ را محکم کشیده و گره می‌زنند و ضربه‌ای ملایم به محل عبور نخ می‌زنند تا در محل خود محکم شده و شل



شکل ۴-۱۱—اتصال سیم‌های افشار به سیم‌های لакی



شکل ۴-۱۲—هدایت سیم‌های افشار به تخته کلم



شکل ۴-۱۳—آماده کردن نخ و سوزن

نشود(شکل ۴-۱۴).

#### ۷-۴- کار عملی (زمان: ۲ ساعت)

۷-۴- هدف: نوار پیچی پیشانی کلافها (مهار کردن کلافها)

۷-۴- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظت پوشید.

#### ۳-۴- وسایل و ابزار مورد نیاز

- استاتور با کلافهای آماده

- یک عدد سوزن

- نخ یا نوار کتانی به اندازه‌ی کافی

- سیم چین

- سیم لاکی نمره ۷/۰ به اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متر

- سیم نمره ۱ را از وسط تا کرده، بازوهای آن را به هم بتابانید و یک سوزن از آن بسازید و نخ را از آن عبور دهید.


- یک سرنخ را گره بزنید.

#### ۴-۷- مرحله کار

- سیم‌ها را مرتب کرده و از روی کلافها عبور دهید.

- نخ را به وسیله‌ی سوزنی که ساخته‌اید از شیارهای استاتور عبور دهید و خروجی آن را از دویازوی مورب طرف اول بگذرانید

تا نخ شل نشود (شکل ۴-۱۵).

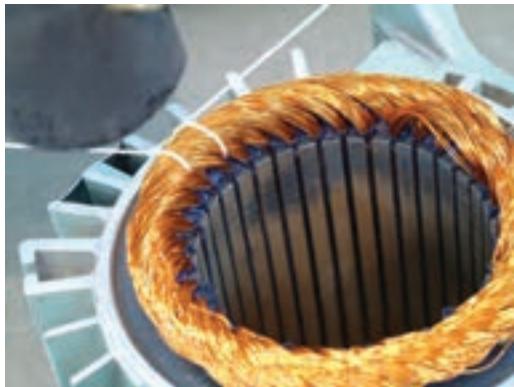

شکل ۱۶-۴- کشیدن نخ و زدن ضربه‌ی ملايم روی آن

- نخ را محکم بکشید تا کاملاً سفت شود، سپس با چکش پلاستیکی ضربه‌ای ملايم روی آن بزنید (شکل ۴-۱۶).

– نخ‌بندی را در هر دوستاتور ادامه دهید تا کامل شود  
شکل (۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷—نمایش استاتور نخ‌بندی شده از دو سمت

– به جای نخ نوار هم برای محکم کردن سیم‌ها استفاده می‌شود (شکل (۴-۱۸)).




شکل ۴-۱۹—نواریندی سیم‌های استاتور

## آزمون پایانی (۱۴-ب)


- ۱- چه لزومی دارد که پیشانی کلاف‌ها نوار پیچی یا یک پارچه شود؟
- ۲- چرا سر سیم‌های سیم‌پیچ‌ها را مستقیماً به تخته کلم هدایت نمی‌کنند و آن‌ها را از طریق سیم‌های افshan به تخته کلم اتصال می‌دهند؟
- ۳- گره زدن نخ یا نوار به هنگام عبور از یک شیار به شیار دیگر چه فایده‌ای دارد؟
- ۴- اثر زدن ضربات ملایم بر پیشانی کلاف‌ها به هنگام عبور نوار از شیارها را شرح دهید.
- ۵- کارهایی را که لازم است در سیم‌پیچ استاتور قبل از شروع نوار پیچی انجام گیرد شرح دهید.
- ۶- برای جلوگیری از ..... و ایجاد ..... پیشانی کلاف‌ها را نخ‌بندی می‌کنند.
- ۷- در کلاف‌بندی پیشانی کلاف‌ها نوار کلاف باید ..... عبور کند.
- (الف) یک در میان از شیارها
- (ب) چند در میان از شیارها
- (ج) از همه‌ی شیارها

## ج - توانایی شارلاک زدن و خشک کردن کلافها

### ۴-۸ مقدمه

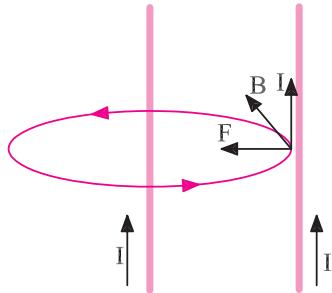

دو سیم با جهت‌های جریان یکسان هم دیگر را می‌ربایند.

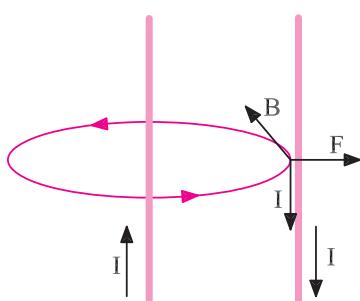

دو سیم با جهت‌های جریان مخالف، هم دیگر را می‌رانند.

شکل ۴-۱۹ - اثر دو سیم جریان دار بر هم دیگر

سیم‌های حامل جریان الکتریکی که در کنار هم در داخل یک موتور قرار گرفته‌اند براساس جهت و مقدار جریانی که از آن‌ها عبور می‌کند در صدد جذب یا دفع یک دیگر برآمده و احتمال برخورد آن‌ها با یکدیگر یا با بدنه‌ی موتور به وجود می‌آید (شکل ۴-۱۹). از طرف دیگر ممکن است در موقع جا زدن سیم‌ها، لامپ‌های ازین رفته یا ساییده شده و مقاومت عایقی آن‌ها کاهش یابد. برای تقویت مقاومت عایقی و هم‌چنین یک پارچه کردن سیم‌ها، پس از نوار پیچی و آزمایش نهایی موتور، استاتور را شارلاک می‌زنند.

شارلاک از نوع لامپ‌های معمولی یا پلی‌آمیدی (لامپ هوای خشک) است که در محلول تیز به راحتی حل می‌شود و می‌توان با افزودن محلول تیز به آن، غلظت آن را کاهش داد. غلظت شارلاک را باید آن چنان تهیه کرد که: اولاً به راحتی در داخل سیم‌ها و شیارهای استاتور نفوذ کند.

ثانیاً پس از خشک شدن، یک لایه‌ی عایقی روی سیم‌ها تشکیل دهد.



شکل ۴-۲۰ - گرم کردن استاتور





شکل ۴-۲۱ - قرار دادن استاتور در درون وان‌شارلاک

### ۴-۹ روش شارلاک‌زنی

برای شارلاک‌زنی، ابتدا دمای استاتور را در کوره‌های حرارتی به  $140^{\circ}\text{C}$  می‌رسانند (شکل ۴-۲۰). سپس آن را در داخل وان شارلاک آماده قرار می‌دهند و استاتور را مدتی در درون شارلاک نگه می‌دارند تا شارلاک در بین سیم‌ها و شیارهای استاتور نفوذ کند (شکل ۴-۲۱). اگر وان‌شارلاک موجود نباشد استاتور را به طور عمودی بالای ظرفی نگه می‌دارند، سپس شارلاک را در همه‌ی قسمت‌ها، پیشانی کلافها و شیارهای استاتور می‌ریزند. کمی صبر نموده استاتور را وارونه کرده و در طرف دوم نیز شارلاک می‌ریزند.



شکل ۴-۲۲- خارج کردن اضافات شارلاک از استاتور

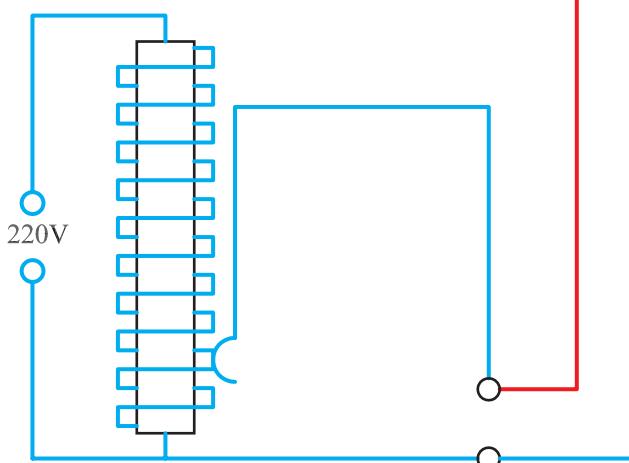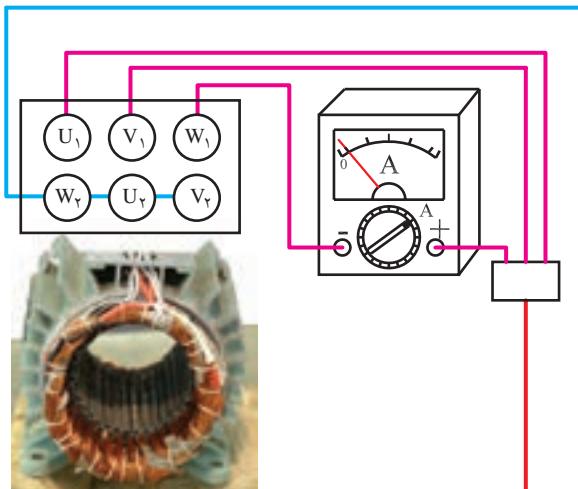

شکل ۴-۲۳- گرم کردن سیم‌های استاتور به طریقهٔ عبور جریان از سیم‌ها به کمک اتوترانسفورماتور

#### ۱۰-۴- خشک کردن لاک استاتور

پس از آن که تمام قسمت‌های استاتور شارلاک زده شد، استاتور را از داخل وان خارج کرده و روی ظرفی به‌طور عمودی قرار می‌دهیم تا اضافات شارلاک به درون ظرف چکه کند (شکل ۴-۲۲). پس از این مرحله، قسمت‌های داخل استاتور و همین‌طور لبه‌های پوسته و قسمت‌های خارجی را با یک تکه پارچه‌ی آگشته به تینر پاک می‌کنیم تا روتور و درپوش‌های موتور به راحتی در جای خود قرار بگیرند.

پس از آن که استاتور را پاک کردیم آن را به‌طور عمودی در داخل کوره قرار می‌دهیم و چند ساعت در داخل کوره نگه می‌داریم تا لاک آن پخته شود. پس از آن که رنگ لاک کمی تغییر کرد و سیم‌ها خاصیت چسبندگی خود را از دست دادند استاتور را از داخل کوره بیرون می‌آوریم (دمای کوره  $6^{\circ}\text{C}$  الی  $8^{\circ}\text{C}$  باشد).

اگر کوره‌ی پخت در اختیار نباشد عمل گرم کردن سیم‌ها با عبور دادن جریان برق از درون سیم‌ها، توسط ترانسفورماتور یا اتوترانسفورهای قابل تنظیم، انجام می‌گیرد. در این صورت باید دقیق نمود که سیم‌ها بیش از اندازه گرم نشوند (شکل ۴-۲۳).

#### ۱۱-۴- کار عملی (زمان: ۲ ساعت)

۱۱-۴-۱- هدف: خشک کردن کلاف‌های استاتور

۱۱-۴-۲- نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش

ایمنی و دستکش محافظت پیوشهید. از روشن کردن شعله و ایجاد جرقه در محیط کار بپرهیزید و محیط کار را از وسایل غیرضروری خلوت کنید و از ورود گرد و خاک به محیط کار نیز جلوگیری نمایید.

۱۱-۴-۳- وسایل و ابزار مورد نیاز

- استاتور سه فاز نوار پیچی شده‌ی آماده

- شارلاک آماده‌ی چهارلیتری

- آمپر متر

- وان

- دو عدد تسمه‌ی نگهدارنده‌ی موتور روی وان

- سیم‌چین و انبر دست

- سیم افشار نمره ۱/۵ به حد کافی

– اتوترانسفورماتور ۷° – ۲۲° یک دستگاه

– قیف متوسط

#### ۴-۱۱-۴-مراحل کار

– آمپر متر را در مسیر یکی از فازها قرار دهید.

– سیم های فازهاست اسستاتور را اتصال موازی دهید.

– اتوترانسفورماتور را روی ولتاژ صفر تنظیم کنید.

– سیم های موازی شده ای فازهاست اسستاتور را به ترمینال های اتوترانسفورماتور اتصال دهید.

– ولتاژ اتوترانسفورماتور را چنان تنظیم کنید که تقریباً نصف جریان نامی موتوور از آمپر متر عبور کند (شکل ۴-۲۳).

– کمی صبر کنید که سیم های اسستاتور به اندازه کافی گرم شوند.

– پس از گرم شدن سیم پیچ ها، اسستاتور را از مدار ترانسفورماتور قطع کنید و آن را توسط تسمه ها، به طور عمودی روی وان قرار دهید (شکل ۴-۲۴).

– شارلاک آماده را در قیف بریزید و به پیشانی کلاف ها و شیار های اسستاتور هدایت کنید (شکل ۴-۲۵).

– اسستاتور را وارونه کنید و از طرف دوم شارلاک را به پیشانی کلاف ها و شیار های اسستاتور هدایت کنید.

– کمی صبر کنید تا اضافات شارلاک به وان بریزد.

– با دستمال یا الیاف نخی آغشته به تینر لبه های اسستاتور و سطح داخلی هسته را پاک کنید.


– اسستاتور را مجدداً به مدار ترانسفورماتور بیندید تا خشک شود (شکل ۴-۲۶).



شکل ۴-۲۴- قرار دادن اسستاتور روی وان



شکل ۴-۲۵- ریختن شارلاک روی سیم ها

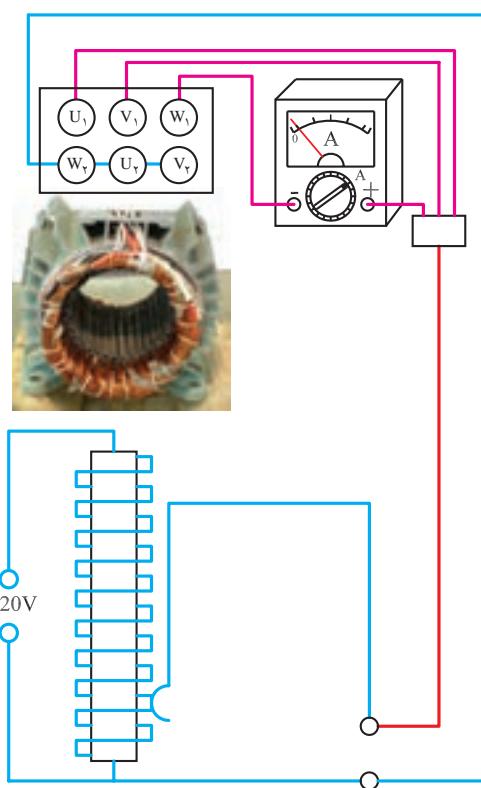

شکل ۴-۲۶- خشک کردن کلاف ها

## آزمون پایانی (۴-ج)

- ۱- دو سیم جریان دار بر هم دیگر چه اثری دارند؟
- ۲- در شارلاک زدن کلاف‌های استاتور، چه اهدافی مورد نظر است؟
- ۳- ماده‌ی شارلاک باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
- ۴- چرا استاتور را قبل از شارلاک زدن در کوره گرم می‌کنند؟
- ۵- دمای لازم برای شارلاک زدن سیم پیچ‌ها حدود چند درجه‌ی سلسیوس است؟
- ۶- چرا قبل از پختن شارلاک، استاتور را باید تمیز کرد؟
- ۷- عدم رعایت نکات اینمی در کارگاه شارلاک‌زنی چه عواقب نامطلوبی دارد؟
- ۸- روش خشک کردن شارلاک را به طریق ترانسفورماتور شرح دهید.
- ۹- به نظر شما پخت شارلاک از طریق کوره نسبت به ترانسفورماتورها چه مزایایی دارد؟
- ۱۰- مراحل شارلاک‌زنی سیم پیچی استاتورها را شرح دهید.
- ۱۱- ماده‌ی شارلاک باید .....  
الف) ضمن یک پارچه کردن، یک لایه عایق روی سیم‌ها ایجاد کند.  
ب) سیم‌ها را یک پارچه کند.  
ج) یک لایه عایقی روی سیم‌ها تشکیل دهد.
- ۱۲- در خشک کردن سیم‌ها به روش ترانسفورماتور جریان تعذیبی سیم‌ها باید ..... جریان نامی موتور باشد.

## واحد کار پنجم

# توانایی انتخاب سیم معادل (یک سیم به چندلا سیم و بالعکس)

### هدف کلی

انتخاب و معادل گذاری و جایگزینی سیم‌ها

هدف‌های رفتاری: فراگیر، پس از پایان این واحد کار می‌تواند:

- ۱- قطر سیم را از طریق اندازه‌گیری با میکرومتر تعیین کند.
- ۲- سطح مقطع سیم را از قطر اندازه‌گیری شده محاسبه کند.
- ۳- معادل یک سیم را از چند رشته سیم هم قطر تعیین کند.
- ۴- معادل یک سیم را از سیم‌های با قطرهای مختلف به دست آورد.
- ۵- معادل یک سیم مسی با سیم آلومینیوم و بر عکس را تعیین کند.
- ۶- لزوم معادل‌گذاری سیم‌ها را شرح دهد.

### ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۵	۱	۴

## پیش آزمون (۵)

- ۱- مقاومت سیمی مسی به طول ۱۱۲ متر و سطح مقطع  $4\text{ میلی متر مربع}$  چند اهم است؟  
الف)  $25^{\circ}$       ب)  $5^{\circ}$       ج)  $1^{\circ}$       د)  $2^{\circ}$
- ۲- مقاومت سیمی آلومینیومی به طول ۱۷۵ متر و سطح مقطع  $2/5\text{ میلی متر مربع}$  چند اهم است؟  
الف)  $5^{\circ}$       ب)  $1^{\circ}$       ج)  $4^{\circ}$       د)  $2^{\circ}$
- ۳- قطر سیمی به سطح مقطع  $\pi\text{ میلی متر مربع}$  چند میلی متر است?  
الف)  $2$       ب)  $\sqrt{\pi}$       ج)  $\sqrt{2}$       د)  $\pi$
- ۴- برای عبور دادن مقدار معینی جریان الکتریکی، از دو رشته سیم به قطر  $1/5\text{ میلی متر}$  استفاده شده است.  
اگر قرار باشد به جای این دو رشته فقط از یک رشته سیم استفاده شود قطر آن رشته چند میلی متر خواهد بود؟  
الف)  $3$       ب)  $156\pi$       ج)  $4/5$       د)  $\sqrt{4/5}$

## توانایی انتخاب سیم معادل (یک سیم به چندلا سیم و بالعکس)

### ۱-۵ مقدمه

سطح مقطع سیم‌هایی که در سیم‌پیچی الکتروموتورها به کار می‌روند براساس جریان نامی موتورها تعیین می‌شود. جریان نامی موتورها به توان الکتریکی موتورها بستگی دارد. بنابراین با افزایش توان الکتروموتورها، سطح مقطع و قطر سیم‌های مورد نیاز افزایش می‌باید. هر قدر قطر سیم‌ها ضخیم‌تر شود جاگذاری آن‌ها در داخل شیارهای استاتور و فرم‌بندی آن‌ها، مشکل‌تر خواهد شد. در صنعت موتوری‌پیچ این مشکل را با معادل‌گذاری سیم‌های مقطع پایین بهجای سیم‌های مقاطع بالا تا حدودی برطرف می‌کنند. آن‌چه که در تعیین معادل سیم‌ها بایستی موردنظر قرار گیرد آن است که:



$$R = \frac{L}{A} \quad R = \rho \frac{L}{A}$$

(۵-۱)

$\frac{\Omega - \text{mm}^2}{\text{m}}$  مقاومت ویژه‌ی هادی است و واحد آن

$\rho_{Cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega - \text{mm}^2}{\text{m}}$  می‌باشد. مقاومت ویژه‌ی مس

$\rho_{Al} = \frac{1}{35} \frac{\Omega - \text{mm}^2}{\text{m}}$  آلومینیوم می‌باشد. X قابلیت هدایت ویژه

است که عکس  $\rho$  می‌باشد یعنی قابلیت هدایت مس ۵۶ و آلومینیوم ۳۵ متر بر اهم میلی متر مربع است.

$$\rho_{Cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

حل الف:



$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times (1\text{mm})^2}{4} = \frac{3.14}{4} \text{ mm}^2$$

۱- مجموع سطح مقطع سیم‌های معادل شده برابر سطح مقطع سیم اصلی باشد.

۲- تعداد دور سیم‌ها ثابت است و نباید تغییر کند. با رعایت دو اصل فوق، مقاومت اهمی و سلفی سیم‌پیچ که مشخصه‌های اصلی آن است ثابت می‌ماند و در مجموع مشخصه‌های موتور بدون تغییر باقی می‌مانند.

در درس مبانی الکتریسیته یاد گرفته‌ایم که مقاومت اهمی سیم‌ها با طول و مقاومت ویژه آن نسبت مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد (رابطه ۱-۵).

مثال ۱:

الف- سطح مقطع سیم مسی به قطر یک میلی متر را به دست آورید.

حل ب:

ب- سطح مقطع چهار رشته سیم مسی به قطر  $5^{\circ}$  میلی متر را که با هم به طور موازی وصل شده اند به دست آورید.

$$\rho = \frac{1}{56} \frac{\Omega - \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$A_{21} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi / 14 \times (5^{\circ})^2}{4} \text{ mm}^2$$

$$A_{21} = \frac{\pi / 14 \times 25}{4}$$

$$A_2 = 4A_{21} = 4 \times \frac{\pi / 14 \times 25}{4}$$

$$A_2 = \frac{\pi / 14}{4} \text{ mm}^2$$

حل ج: با مقایسه دو محاسبه‌ی به دست آمده، ملاحظه می‌شود که مقاومت اهمی هر دو حالت یکی است، پس می‌توان به جای یک سیم به قطر  $1^{\circ}$  میلی متر، چهار رشته سیم به قطر  $5^{\circ}$  میلی متر (در طول‌های برابر) جایگزین نمود.

ج- از مقایسه‌ی دو محاسبه چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

## ۲-۵- تعیین معادل یک سیم از سیم‌های هم قطر و هم جنس

سیمی به قطر  $D$  در اختیار داریم. می‌خواهیم تعداد رشته‌های سیمی به قطر  $d$  را تعیین کیم که معادل سیم به قطر  $D$  باشد.

در معادل کردن سیم‌ها باید مجموع سطح مقطع‌های سیم‌های  $d$  ( $A'$ ) برابر سطح مقطع سیم  $D$  ( $A$ ) باشد.

$$A = nA'$$

$$\frac{\pi D^2}{4} = n \frac{\pi d^2}{4}$$

$$D^2 = nd^2$$

$n$  تعداد رشته‌های سیم با مقطع  $d$  می‌باشد.

$$d = \frac{D}{\sqrt{n}} \quad (5-2)$$

مثال ۲: چند رشته سیم مسی به قطر  $5^{\circ}$  میلی متر معادل سیم به قطر  $1^{\circ}$  میلی متر می‌شود.

۳-۵- تعیین معادل یک سیم از سیم‌های با قطر متفاوت ولی هم جنس

در تعیین معادل‌های یک سیم از سیم‌هایی با مقاطع مختلف،

حل:

$$\sqrt{n} = \frac{D}{d} = \frac{5^{\circ} \text{ mm}}{1^{\circ} \text{ mm}} = 2$$

$$n = 4$$

با زهم باید مجموع مقاطع سیم‌ها برابر با سطح مقطع سیم مورد نظر باشد.

به عبارت دیگر داریم:

$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$$

$$\frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi d_1^2}{4} + \frac{\pi d_2^2}{4} + \dots + \frac{\pi d_n^2}{4} \quad \text{یا:}$$

با ساده کردن این رابطه خواهیم داشت:

$$D = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2} \quad (5-3)$$

**مثال ۱:** چه سیمی را با سیم  $60^\circ \text{ mm}$  موازی کنیم تا

معادل سیمی به قطر  $1 \text{ mm}$  شود؟

$$D = 1 \text{ mm}$$

حل:

$$d_1 = 0.6 \text{ mm}$$

$$d_2 = ?$$

$$D = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$$

$$1 = \sqrt{0.6^2 + d_2^2} \Rightarrow 1^2 = 0.6^2 + d_2^2$$

$$d_2^2 = 1 - 0.36 = 0.64$$

$$d_2 = 0.8 \text{ mm}$$

$$D = 1.2 \text{ mm}$$

حل:

$$D = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_n^2}$$

$$1.2 = \sqrt{0.8^2 + 0.8^2 + n(0.4)^2}$$

$$1.2 = \sqrt{1.28 + 0.16n}$$

$$1.44 = 1.28 + 0.16n$$

$$0.16n = 0.16$$

$$n = 1$$

**مثال ۲:** دو رشته سیم به قطر  $80^\circ \text{ mm}$  مسی را با چند

رشته سیم مسی  $40^\circ \text{ mm}$  موازی کنیم تا معادل سیم  $1.2 \text{ mm}$  شود؟

**۴-۵- تعیین معادل مسی سیم آلومینیومی و بر عکس**  
در تعیین معادل های سیم مسی با آلومینیومی و بر عکس، خاطرنشان می‌سازیم که تعداد دور سیم‌ها در کلاف‌ها ثابت است، بنابراین طول آن‌ها یکی است ولی جنس و مقطع آن‌ها تغییر می‌کند و در مجموع مقاومت اهمی سیم‌های معادل شونده باید برابر باشند. می‌توان نوشت:

$$R_{Al} = R_{Cu}$$

$$\rho_{Al} \frac{L_{Al}}{A_{Al}} = \rho_{Cu} \frac{L_{Cu}}{A_{Cu}}$$

$$A_{Cu} = \frac{\rho_{Cu} \times A_{Al}}{\rho_{Al}}$$

$$\rho_{Al} = \frac{1}{35} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}, \quad \rho_{Cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$$

$$\frac{\pi D}{4} = \frac{\frac{1}{56} \times \frac{\pi D_{Al}^2}{4}}{\frac{1}{35}} \Rightarrow D_{Cu} = \sqrt{\frac{35}{56}} D_{Al}$$

$$D_{Cu} = 0.79 D_{Al} \quad (5-4)$$

$$D_{Al} = 1.265 D_{Cu} \quad (5-5)$$

$$D_{Al} = 1/5 \text{ mm}$$

حل:

$$D_{Cu} = ?$$

$$D_{Cu} = \circ / \sqrt[4]{D_{Al}}$$

$$D_{Cu} = \circ / \sqrt[4]{\pi \times 1/5} \approx 1.2 \text{ mm}$$

مثال: سیم مسی معادل سیم آلومنیومی به قطر  $1/5 \text{ mm}$  را به دست آورید.

جدول ۵-۱

سیم مسی	قطر mm	سطح مقطع mm <sup>2</sup>	مقاومت اهمی ۱۱۲ m
۰/۴۰			
۰/۵۰			
۰/۶۰			$R_1 =$
۰/۸۰			$R_2 =$
۱			$R_3 =$
۱/۲			

$$\rho_{Cu} = \frac{1}{56} \frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$$

### ۵-۵-۵ کار عملی (زمان: ۱ ساعت)

۱-۵-۵ هدف: تعیین معادل سیم‌ها

۲-۵-۵ وسایل و ابزار مورد نیاز

- میکرومتر یک عدد

- کاغذ به اندازه‌ی کافی

- خطکش

- مداد

- پاک‌کن

- مدادتراس

- سیم لاکی به قطرهای ۰/۴۰، ۰/۵۰، ۰/۶۰، ۰/۸۰ و ۱۰۰

و ۱/۲ میلی‌متر

### ۵-۵-۶ مراحل کار

- با خطکش مطابق جدول ۱-۵ روی صفحه کاغذ رسم

کنید.

- با میکرومتر قطر سیم‌ها را اندازه بگیرید و اندازه‌ها را

در جدول قرار دهید.

- بقیه‌ی جدول را از طریق محاسبات کامل کنید.

- مجموع  $R_1 + R_2$  را به دست آورید.

- مجموع  $R_2 + R_3$  را با  $R_1$  مقایسه کنید.

- نتیجه‌ی مقایسه را در گزارش کارتان شرح دهید و علت

تفاوت‌ها را بیان کنید.

## آزمون پایانی (۵)

- ۱- بررسی کنید مقاومت ویژه‌ی هادی‌ها چه نقشی در تعیین معادل سیم‌ها دارد؟
- ۲- درباره‌ی مشخصات سیم‌های آلومینیومی و مسی تحقیق و آن‌ها را از نظر هدایت الکتریکی و استحکام مکانیکی باهم مقایسه کنید.
- ۳- در معادل‌گذاری سیم‌ها کدام کمیت نباید تغییر کند؟ علت را بیان کنید.
- ۴- مقاومت اهمی سیم‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۵- چند رشته سیم مسی  $70\text{ mm}^2$  معادل سیم  $1\text{ mm}^2$  می‌شود؟
- ۶- چند رشته سیم  $5\text{ mm}^2$  را با سیم  $8\text{ mm}^2$  و  $7\text{ mm}^2$  موازی کنیم تا معادل سیم  $1/5\text{ mm}^2$  بشود؟
- ۷- معادل سیم مسی  $8\text{ mm}^2$  چه سیم آلومینیومی است؟
- ۸- یک سیم آلومینیومی  $1/65\text{ mm}^2$  را با چند سیم مسی  $65\text{ mm}^2$  می‌توان معادل نمود؟

## واحد کار ششم

الف - توانایی آزمایش سیم پیچ های الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

ب - توانایی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز یک طبقه‌ی یک سرعته توسط کلیدهای دستی

هدف کلی

راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

هدف های رفتاری : فرآگیر، پس از پایان این واحد کار می تواند :

- ۱- سرسیم‌ها را به کمک اهم متر پیدا کرده و براساس موقعیت آن‌ها در جعبه‌ی اتصال وصل کند.
- ۲- مقاومت اهمی سیم پیچ‌ها را با اهم متر اندازه بگیرد.
- ۳- با دورسنج دور یک موتور را در یک دقیقه اندازه بگیرد.
- ۴- جریان‌های فازی را با آمپر متر اندازه گیری کند.
- ۵- قاب هادی الکتریکی بسازد و صحت تشکیل حوزه‌ی دوار در سیم پیچ‌های استاتور را تعیین کند.
- ۶- سیم اصلی و استارت موتورهای تک فاز را با اهم متر مشخص کند.
- ۷- ترمینال‌های ورودی و خروجی کلیدهای را تعیین و مدار الکتریکی آن‌ها را وصل کند.
- ۸- مدار راه اندازی کلیدهای سه فاز ساده را رسم کند.
- ۹- موتورهای الکتریکی سه فاز را با کلیدهای سه فاز راه اندازی کند.
- ۱۰- مدار الکتریکی کلید دستی سه فاز ستاره مثلث را رسم کرده و راه اندازی کند.
- ۱۱- مدار الکتریکی کلید دستی سه فاز چپ گرد و راست گرد را رسم کرده و راه اندازی کند.
- ۱۲- موتورهای تک فاز را با کلیدهای دستی راه اندازی کند.


ساعات آموزش

نظری	عملی	جمع
۳	۲۵	۲۸


## پیش آزمون (۶)

- ۱- یک موتور سه فاز با اتصال مثلث در شبکه‌ی سه فاز کار می‌کند. اگر وضعیت کاری آن را به اتصال ستاره تغییر دهیم جریان و توان مصرفی موتور چند برابر می‌شود؟
- الف) جریان یک سوم - توان سه برابر  
ب) جریان سه برابر - توان یک سوم  
ج) جریان نه برابر - توان سه برابر  
د) جریان یک سوم - توان یک سوم
- ۲- از راه اندازی موتور به صورت ستاره و مثلث بیشتر چه هدفی دنبال می‌شود؟
- الف) کاهش جریان راه اندازی  
ب) دسترسی به توان بیشتر  
ج) کاهش تلفات موتور  
د) کاهش تعداد دور موتور
- ۳- روی پلاک الکتروموتوری  $\Delta/220V$  نوشته شده است گزینه‌ی صحیح در مورد کار آن کدام است؟
- الف) در شبکه‌ی برق ایران این موتور فقط با اتصال مثلث توان نامی خواهد داشت.  
ب) در شبکه‌ی برق ایران این موتور فقط با اتصال ستاره توان نامی خواهد داشت.  
ج) راه اندازی این موتور ستاره و کار نامی آن مثلث می‌باشد.  
د) این موتور در شبکه‌ی برق ایران قابل راه اندازی نیست.
- ۴- برای تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز می‌توان محل اتصال ..... را تعویض کرد.
- الف)  $U$  و  $V$   
ب)  $W$  و  $U$   
ج)  $W$  و  $V$   
د)  $U$  و  $V$  یا  $W$  و  $U$  یا  $W$  و  $V$
- ۵- برای تغییر جهت گردش الکتروموتورهای تک فاز باید اتصال ..... را تعویض کرد.
- الف)  $U$  و  $V$   
ب)  $W$  و  $Z$   
ج)  $W$  و  $V$  یا  $Z$  و  $U$   
د)  $U$  و  $Z$  یا  $V$  و  $U$
- ۶- کدام نوع از کلیدهای دستی در مدارات قابل برنامه‌ریزی کاربرد دارد؟
- الف) اهرمی  
ب) زبانه‌ای  
ج) غلطکی  
د) مینیاتوری


## الف - توانایی آزمایش سیم پیچ های الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز

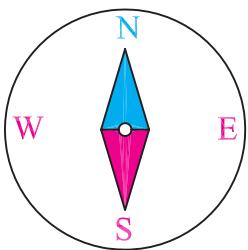

شکل ۱-۶- قطب نما

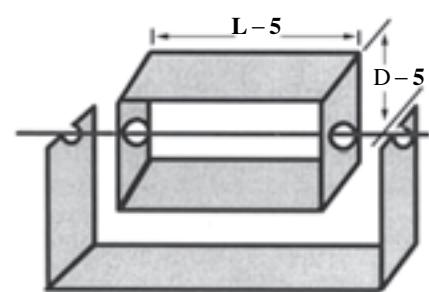

شکل ۲-۶- قاب هادی الکتریکی

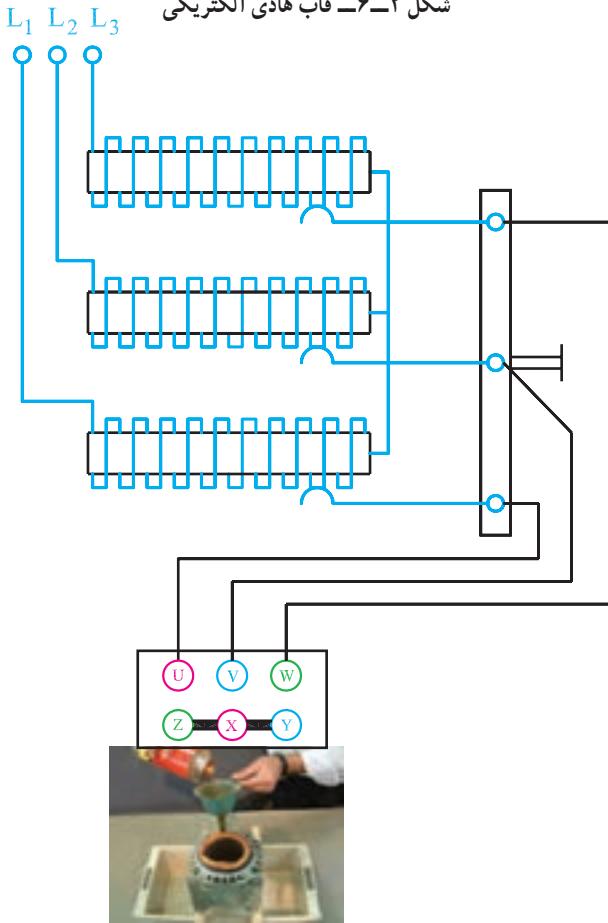

شکل ۳-۶- طرز قرار گرفتن قاب هادی الکتریکی در داخل استاتور  
به منظور تشخیص سریندی صحیح

### ۱-۶- کلیات

باز پیچی سیم پیچ های الکتروموتورها وقتی کامل و صحیح

است که :

- حوزه دوار، با متوسط شار مغناطیسی یکسان، در سراسر هسته استاتور برقرار شود.

- جریان فازها برابر باشند و بی باری کمتر از جریان نامی باشد.

- دور موتور برابر دور نامی موتور باشد و بی باری بیشتر از دور نامی و کمتر از دور سنکرون باشد.

برای اطمینان از صحت سریندی کلافها، از قطب نما (شکل ۱-۶) یا یک قاب هادی الکتریکی (شکل ۶-۲) استفاده می شود. بدین منظور قطب نما یا قاب را در داخل استاتور قرار می دهند و سیم های استاتور را با اتوترانسفور ماتور سه فاز تعذیه می کنند تا ولتاژ زیاد باعث صدمه دیدن سیم ها نشود، با افزایش ولتاژ اتوترانسفور ماتور اگر عقریه قطب نما یا قاب شروع به گردش کنند حوزه دوار مغناطیسی در سطح استاتور تشکیل شده و سریندی کلافها به طور صحیح بسته شده اند (شکل ۶-۳). لازم به توضیح است که با افزایش ولتاژ خروجی اتوترانسفور ماتور سرعت گردش قاب یا عقریه مغناطیسی نیز بیشتر می شود. در این آزمایش مناسب است یک آمپر متر در مدار یکی از فازهای سیم پیچی استاتور قرار دهیم و به هنگام افزایش ولتاژ خروجی اتوترانسفور ماتور مراقب عبور جریان از سیم پیچ ها باشیم که بیش از جریان نامی نباشد.

قاب را می توان از یک تسمه ای آلومینیومی تهیه کرد و مطابق شکل ۶-۱ از محور عبور داد. طول و عرض قاب را ۲ الی ۵ میلی متر کمتر از طول و عرض استاتور در نظر می گیرند و دو لبه ای آن را به هم لحیم می کنند.

آزمایش بر روی موتورهای سیم پیچی شده معمولاً یکبار قبل از شار لاک زنی انجام می گیرد تا در صورت وجود عیوب بتوان آن را رفع کرد. بار دوم پس از شار لاک زنی آزمایش ها مجدداً انجام می شود تا از صحت کار اطمینان حاصل شود.

## ۲-۶-۱ کار عملی

(زمان: ۲ ساعت)

### ۲-۶-۱ هدف:

آزمایش سیم پیچ های موتورهای سه فاز و تک فاز

### ۲-۶-۲ نکات اینمنی:

لباس کار مناسب، کفش اینمنی و دستکش محافظ پوشید.

### ۲-۶-۳ وسایل و ابزار مورد نیاز

استاتور سه فاز نواری پیچی شده‌ی آماده و استاتور موتور

تک فاز

قطب‌نما یا قاب هادی

دورسنج

میز آزمایش مجهر به کلید قطع و وصل

سه عدد آمپرسنج

یک دستگاه اهم‌متر

جعبه ابزار کامل

اتوترانسفورماتور سه فاز ۲۲۰ - ۰ ولت یک دستگاه

### ۴-۶-۱ مراحل کار برای استاتور سه فاز:

با اهم‌متر امکان اتصال هر دسته سیم پیچ را با بدنه بررسی

کنید.

با اهم‌متر سر کلاف‌های سه فاز موتور سه فاز را پیدا


کرده و مقاومت اینمنی هر سه فاز را به دست آورید (شکل ۴-۶).

در صورت مساوی بودن مقاومت اینمنی فازها مراحل بعدی را

ادامه بدهید.

ولتاژ اتوترانسفورماتور را روی صفر تنظیم کنید (شکل

۶-۵).

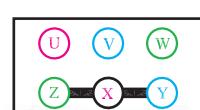


شکل ۵-۶-۱ تنظیم اتوترانسفورماتور روی ولتاژ صفر




شکل ۶-۶-۱ اتصال انتهای سه فاز به هم‌دیگر

- سر سیم‌های X, Y, Z خروجی استاتور را به هم اتصال

دهید (شکل ۶-۶).

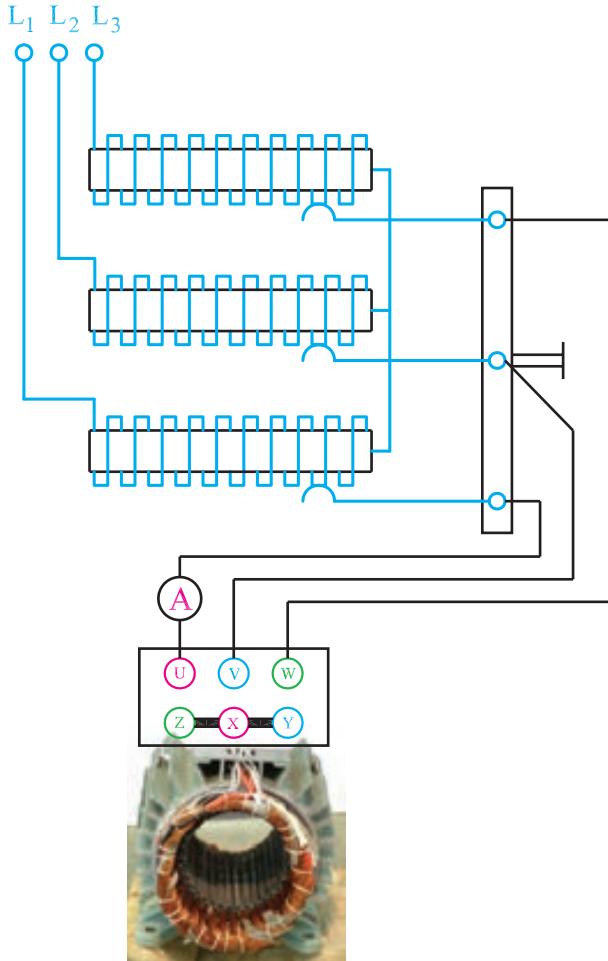

سرسیم‌های  $U, V, W$  را به ترمینال‌های خروجی اتوترانسفورماتور اتصال دهید (شکل ۶-۷).

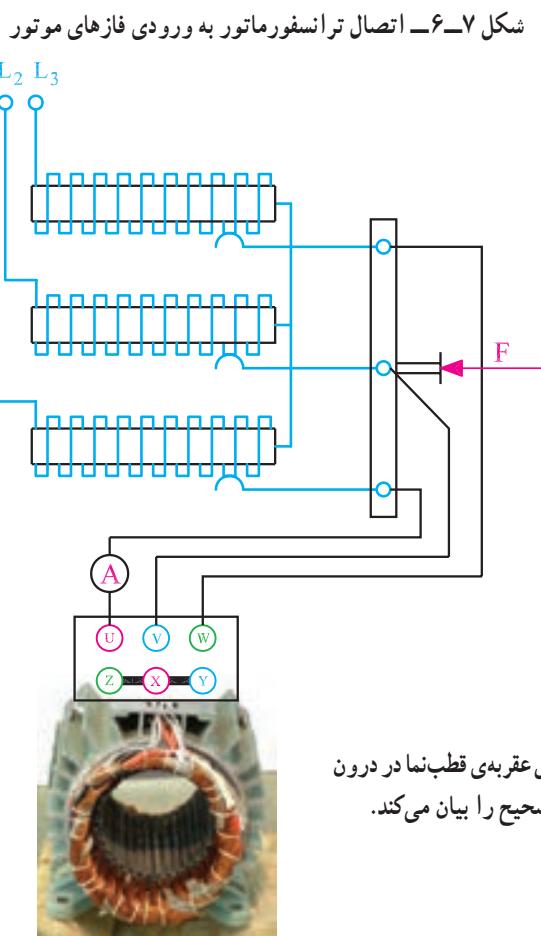

قطب‌نما یا قاب هادی الکتریکی رادر داخل استاتور قرار داده و به تدریج ولتاژ خروجی اتوترانسفورماتور را افزایش دهید؛ در صورت گردش قاب یا قطب‌نما، حوزه‌ی دوار در سطح استاتور تشکیل شده و سریندی کلاف‌ها صحیح می‌باشند. در افزایش ولتاژ خروجی اتوترانسفورماتور دقت کنید تا جریان بیش از جریان نامی عبور نکند (شکل ۶-۸).

شکل ۶-۸—گردش عقربه‌ی قطب‌نما در درون استاتور سریندی صحیح را بیان می‌کند.



شکل ۶-۹—اتصال موتور به تابلوی برق



شکل ۶-۱۰—کلید I-O



شکل ۶-۱۱—آمپرمهای اندازه‌گیری جریان فازها



الف—نحوه‌ی در دست گرفتن دورسنج

— در صورت مشاهده‌ی خطأ در هر مرحله باستی سیم‌پیچی انجام شده مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اصلاح لازم در جهت رفع عیوب انجام گیرد.

پس از اطمینان از صحت سیم‌پیچی :

— موتور را کاملاً جمع کنید و دقت کنید علامت‌هایی که با سمبه‌ی نشان روی قطعات گذاشته‌اید در جمع کردن قطعات هم‌خوانی لازم را داشته باشند.

— موتور را در گیره‌ی میز کار محکم کنید (شکل ۶-۹).

— ترمینال‌های موتور را به تابلوی برق هدایت کنید.

— از وجود هر سه فاز در تابلوی برق اطمینان حاصل کنید.


— کلید I-O را وصل کنید (شکل ۶-۱۰).

— اگر موتور بدون سروصدای راه‌اندازی شود و آمپرمه‌ها مقادیری یکسان و کمتر از جریان نامی را نشان دهند سیم‌پیچی استاتور به طور صحیح انجام شده است (شکل ۶-۱۱).

— با دورسنج دور موتور را اندازه بگیرید. اگر مقدار دور به دست آمده کمی بیش از دور نامی باشد قطب‌بندی و سیم‌پیچی صحیح می‌باشد (شکل ۶-۱۲).



شکل ۱۲-۶- اندازه‌گیری دور موتور

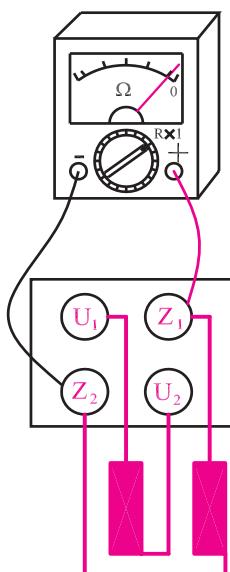

شکل ۱۳-۶- آزمایش قطعی یا اتصال بدنه به کمک اهمتر

#### ۱۲-۵- مرحله کار برای استاتور تک فاز:

- استاتور سیم پیچی شده یک موتور تک فاز را در اختیار


بگیرید.

- به کمک اهمتر مطمئن شوید که سیم پیچ ها قطع نبوده و اتصال به یکدیگر و یا به بدنه ندارند (شکل ۱۳-۶).

- به کمک اتوتر انسفورماتور به سیم پیچ ها ولتاژ کم اعمال کنید و با قطب نما وجود میدان دوار را بررسی کنید.

- پس از اطمینان از صحت سیم پیچی، موتور را کاملاً با دقت لازم جمع کنید.

- با اتصال موتور به شبکه (شکل ۱۴) جریان و دور آن را اندازه بگیرید و با توجه به صدای آن از صحت سیم پیچی اطمینان حاصل کنید.

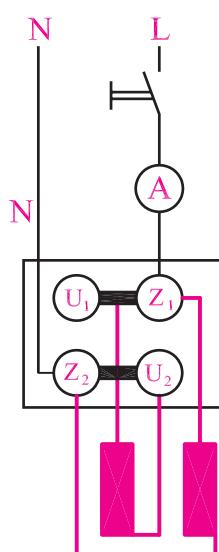

شکل ۱۴-۶- اتصال موتور تک فاز به شبکه


## آزمون پایانی (۶-الف)

- ۱- چرا قاب هادی الکتریکی یا قطب‌نما در درون استاتور سه فاز با سربندی سالم به گردش درمی‌آید؟
- ۲- چرا در اندازه‌گیری جریان یک الکتروموتور بازیچی شده، جریان‌هایی که آمپر مترها نشان می‌دهند، در صورت سالم بودن سیم‌پیچی، باید کمتر از جریان نامی باشند؟
- ۳- در اندازه‌گیری دور یک الکتروموتور بازیچی شده، چرا دوری که دورسنج نشان می‌دهد، در صورت سالم بودن سیم‌پیچی، باید کمی بیشتر از دور نامی باشد؟
- ۴- روش تشخیص سربندی سالم یک استاتور بازیچی شده را با قطب‌نما و قاب هادی توضیح دهید.
- ۵- چگونه با استفاده از اهم‌متر و آزمایش می‌توان سر و ته فازهای یک الکتروموتور سه فاز را تعیین نمود؟
- ۶- در آزمایش مشخص نمودن تشکیل حوزه‌ی دور چرا از اوترانسفور ماتور استفاده می‌شود؟
- ۷- اگر در آزمایش یک الکتروموتور جریان‌هایی که آمپرها نشان می‌دهند با هم برابر نباشد چه مواردی در سیم‌پیچی استاتور رعایت نشده است؟
- ۸- در آزمایش صحت سیم‌بندی الکتروموتورها با عقرهای مغناطیسی با افزایش ولتاژ سرعت گردش عقربه ..... می‌شود و در ولتاژ نامی موتور به ..... صدمه می‌رسد.


- الف) زیادتر - عقربهای مغناطیسی  
ب) کمتر - سیم‌پیچ‌ها  
ج) زیادتر - سیم‌پیچ‌ها  
د) کمتر - عقربهای مغناطیسی

## ب—توانایی راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز یک طبقه‌ی یک سرعته توسط کلیدهای دستی

### ۶-۳ مقدمه

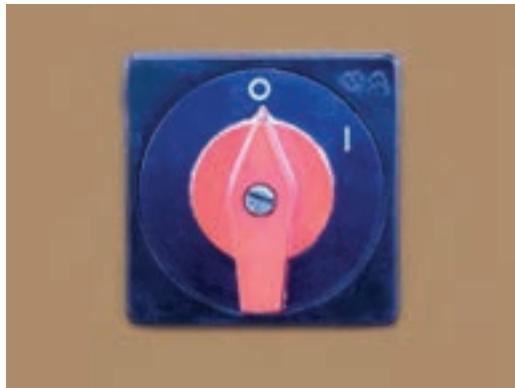


شکل ۱۵-۶—کلید گردان

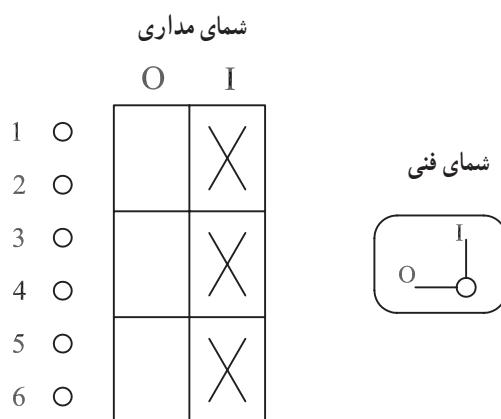


شکل ۱۶-۶—کلید سه فاز ساده‌ی دستی

### ۶-۴ کلیدهای ساده‌ی دستی


**۱**—کلیدهای ساده‌ی دستی سه فاز: کلید سه فاز ساده دارای ۶ کنタکت است که سه تای آن به سه فاز شبکه و سه کنタکت دیگر به سه سریم پیچ‌های موتور وصل می‌شوند (شکل ۱۶-۶). برای نمایش مداری کلیدها از استاندارد<sup>۱</sup> IEC استفاده خواهیم کرد. به کلید ساده، کلید صفر (O) یک (I) نیز گفته می‌شود. شماي فني و شماي مداری این کلید در شکل ۱۶-۶ نشان داده شده است. علامت X در حالت I نشان می‌دهد که کنタکت‌های ۱ به ۲ و ۴ به ۵ و ۶ به ۳ اتصال الکتریکی پیدا می‌کنند. گاهی به جای صفر و یک کلمات OFF و ON نیز روی کلید درج می‌شود.

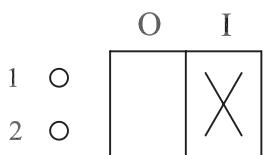


الف - کلید یک طبقه برای قطع و وصل فاز

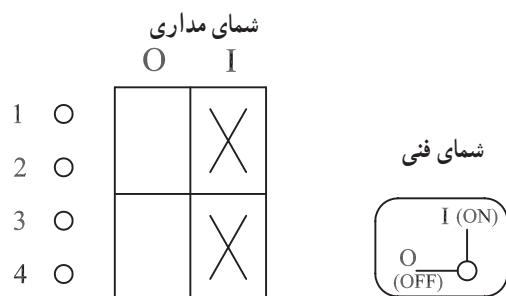

ب - کلید دو طبقه برای قطع و وصل فاز و نول

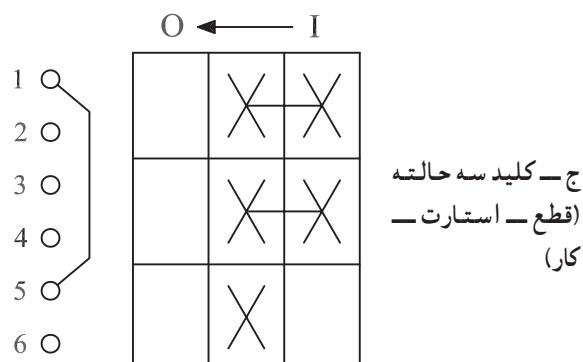


شکل ۱۷-۶ - انواع کلیدهای دستی تک فاز

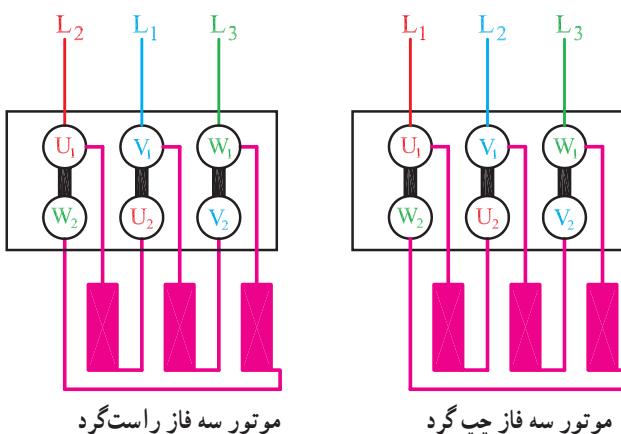

شکل ۱۸-۶


**۴-۶-۲ - کلیدهای ساده‌ی دستی تک فاز:** این کلیدها از نظر ظاهری شبیه کلیدهای سه فاز هستند. ولی تفاوت آن‌ها در تعداد طبقات و کن tact‌های آن‌ها می‌باشد. از کلیدهای یک طبقه (شکل ۱۷-۶-الف) برای قطع و وصل فاز و از کلیدهای دو طبقه (شکل ۱۷-۶-ب) برای قطع و وصل فاز و نول استفاده می‌شود. در موتورهای تک فازی که فاقد کلید گریز از مرکز یارله برای خارج کردن سیم پیچ راه‌انداز از مدار می‌باشند از کلیدهای تک فاز دو مرحله‌ای (شکل ۱۷-۶-ج) استفاده می‌شود که در مرحله‌ی اول (استارت) هر دو سیم پیچ موتور در مدار قرار می‌گیرند و در مرحله‌ی دوم (کار) فقط سیم پیچ اصلی در مدار می‌ماند.

**۵-۶-۱ - کلیدهای چپ‌گرد - راست‌گرد دستی**  
سه فاز: برای تغییر جهت گردش موتورهای سه فاز کافی است تا اتصال دو فاز شبکه را روی ترمینال‌های ورودی موتور ( $U_1$ ,  $V_1$  یا  $W_1$ ) با هم عوض کنیم (شکل ۱۸-۶). بدین منظور کلیدهایی ساخته شده‌اند که به کلید چپ‌گرد - راست‌گرد معروف‌اند. توسط این کلید در حالت راست‌گرد سه فاز  $L_2$ ,  $L_1$  و  $L_3$  شبکه به ترتیب به ترمینال‌های  $U_1$ ,  $V_1$  و  $W_1$  موتور

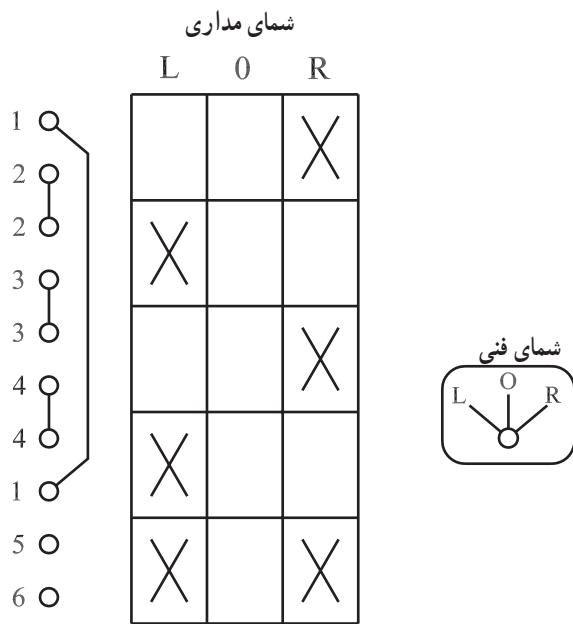

وصل می‌شوند ولی در حالت چپ‌گرد فاز  $L_1$  به  $V_1$  و فاز  $L_2$  به  $U_1$  وصل می‌شود. شکل ۱۹-۶ شماتیک مدار وصل این کلید را نشان می‌دهد.


شکل ۱۹-۶- کلید چپ‌گرد—راست‌گرد سه فاز

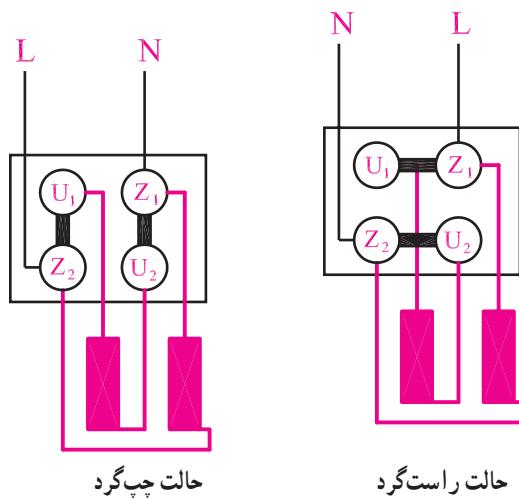


شکل ۲۰-۶- اتصال سیم‌پیچ‌های موتور تک فاز

## ۲-۵-۶- کلیدهای چپ‌گرد—راست‌گرد دستی

تک فاز: در موتورهای تک فاز برای تغییر جهت گردش فقط بایستی اتصال دو سر یکی از سیم‌پیچ‌های اصلی و یا استارت به شبکه جا به جا شود (شکل ۲۰-۶). برای رسیدن به این هدف از کلیدهای تک فاز چپ‌گرد—راست‌گرد استفاده می‌شود. معمولاً این کلیدها برای هر حالت چپ‌گرد یا راست‌گرد دو مرحله‌ی کاری دارند یکی مرحله‌ی استارت که هر دو سیم‌پیچ در مدارند و دوم حالت دائم کار که سیم‌پیچ استارت از مدار خارج است.

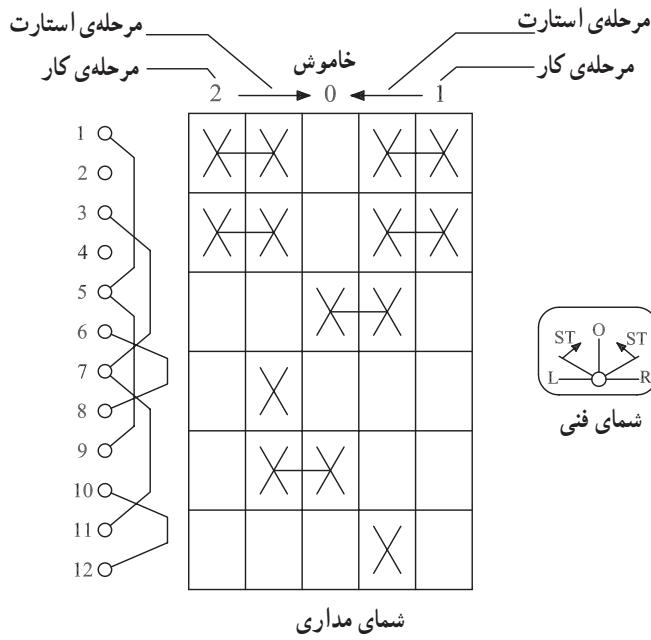

شکل ۲۱-۶- کلید چپ گرد—راست گرد تک فاز

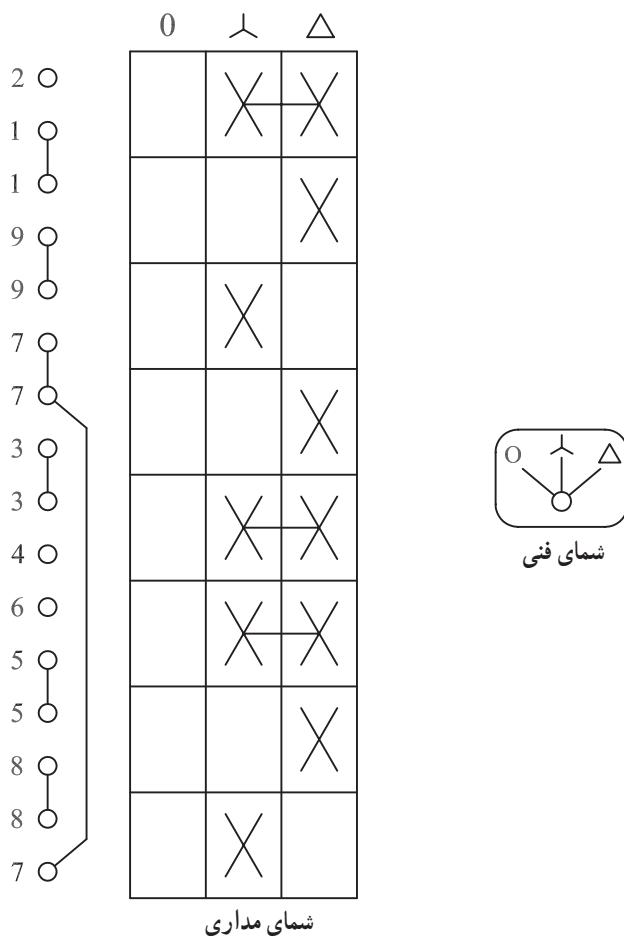


شکل ۲۲-۶- کلید ستاره مثلث دستی

شکل ۲۱-۶ شمای فنی و مداری کلید چپ گرد—راست گرد تک فاز را نشان می‌دهد. توسط این کلید محل اتصال دو سر سیم پیچ استارت در زمان شروع به کار به صورت چپ گرد، نسبت به حالت راست گرد عوض می‌شود.

## ۶-۶- کلید ستاره مثلث ( $\Delta$ - $\Delta$ ) دستی

موتورهای توان بالا که در شبکه‌ی سه فاز به صورت مثلث کار می‌کنند به هنگام راهاندازی جریان خیلی زیادی از شبکه دریافت می‌کنند و این جریان که از داخل سیم پیچ‌ها عبور می‌کند به سیم‌ها صدمه می‌رساند. از طرف دیگر وسائل حفاظتی از قبیل فیوزها و رله‌ها در اثر جریان راهاندازی خسارت دیده و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، حتی احتمال دارد بسوزند و از بین بروند. برای جلوگیری از خدمات جریان راهاندازی، ابتدا موتور را با اتصال ستاره راهاندازی می‌کنند. جریان راهاندازی در حالت ستاره، یک سوم جریان راهاندازی اتصال مثلث می‌باشد، سپس اتصال سیم پیچ‌های موتور را به مثلث تبدیل می‌کنند. راهاندازی موتورها به صورت ستاره مثلث توسط کلید انجام می‌شود. شکل ۲۲-۶ شمای فنی و مداری کلید ستاره مثلث را نشان می‌دهد. ارتباط کنکات‌ها در هر حالت اتصال مورد نظر را فراهم می‌کند.

3~ / N - 50Hz 380/220V

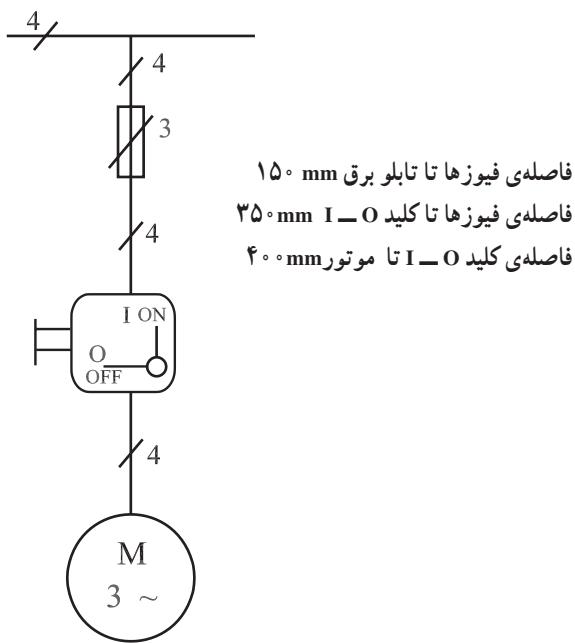

شکل ۶-۲۳

(زمان: ۴ ساعت)

## ۶-۷-۶\_کار عملی شماره‌ی ۱

۶-۷-۶\_هدف: راهاندازی موتور سه فاز با کلید دستی

I—O

۶-۷-۶\_نکات ایمنی: لباس کار مناسب، کفش ایمنی و دستکش محافظ بپوشید. فیوز‌های تابلوی کارتان را قطع کنید. با فاز یا وسایل اندازه‌گیری از نبودن برق پس از فیوز‌ها اطمینان حاصل کنید.

## ۶-۷-۶\_وسایل و ابزار مورد نیاز

- موتور سه فاز یک دستگاه
- کلید O—I یک عدد
- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موتور سه عدد
- تابلوی کار
- اهم‌متر یک دستگاه
- فازمتر
- آچار تخت
- سیم چین
- انبردست
- سیم لخت کن

— پیچ گوشتی دو سو و چهار سو

— سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در چهار رنگ به مقدار کافی

## ۶-۷-۶\_مراحل کار


— شما فنی شکل ۶-۲۳ را در نظر بگیرید.

— با توجه به مقادیر داده شده محل فیوز‌ها و کلید را مشخص کرده و آن‌ها را نصب کنید.

— اتصالات مربوطه را با توجه به شکل ۶-۲۴ با توجه به رنگ سیم‌ها برقرار کنید.


— اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل بررسی مجدد کنید و پس از اطمینان از صحت مدار، فیوز‌ها را وصل کنید.

— با اتصال کلید موتور را راهاندازی کنید.

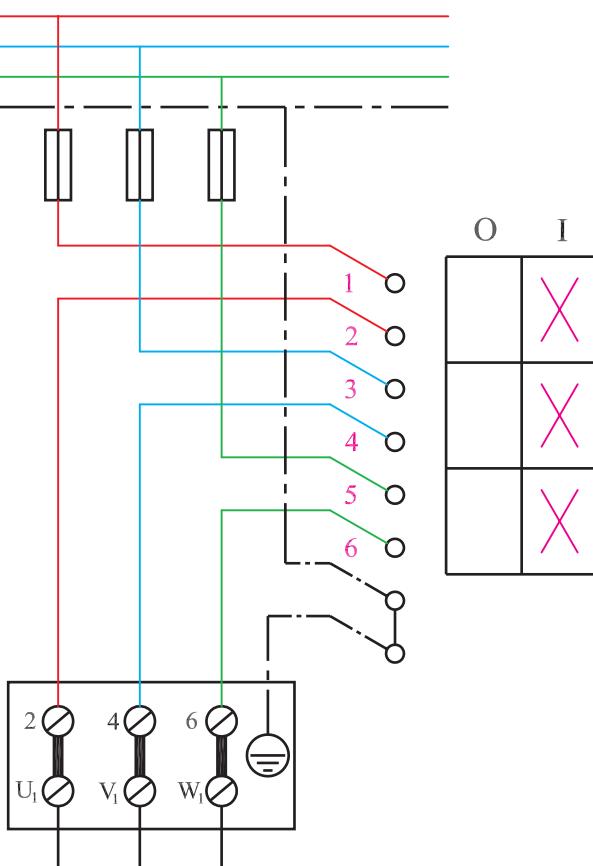

شکل ۶-۲۴

3~/N-50Hz 380/220V

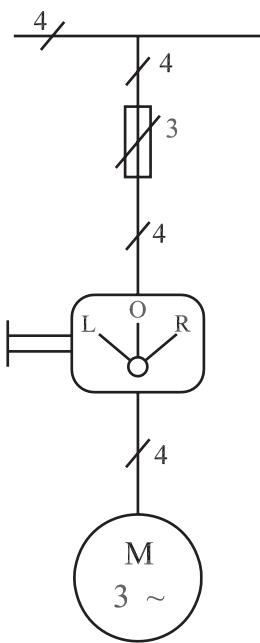

شکل ۶-۲۵

(زمان: ۴ ساعت)

## ۶-۸ کار عملی شماره‌ی ۲

۱-۸-۶ هدف: موتور سه فاز با کلید دستی چپ‌گرد و راست‌گرد

### ۶-۸-۶ وسایل و ابزار موردنیاز

- موتور سه فاز یک دستگاه

- کلید چپ‌گرد و راست‌گرد از هر کدام یک عدد

- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موتور، سه عدد

- تابلوی کار

- اهم‌متر یک دستگاه

- فاز متر

- آچار تخت

- سیم‌چین

- انبردست

- سیم لخت کن

- پیچ گوشتی دو سو و چهار سو

- سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در چهار رنگ به مقدار کافی

### ۶-۸-۳ مراحل کار


- شمای فنی شکل ۶-۲۵ را در نظر بگیرید.

- محل فیوزها و کلید را مشخص کرده و آن‌ها را نصب کنید.


- اتصالات مربوط را با توجه به شکل ۶-۲۶ و رنگ سیم‌ها برقرار کنید.

- اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل سیم‌کشی بررسی مجدد کنید و پس از اطمینان از صحت مدار فیوزها را وصل کنید.


- با اتصال کلید موتور را راه‌اندازی کنید.

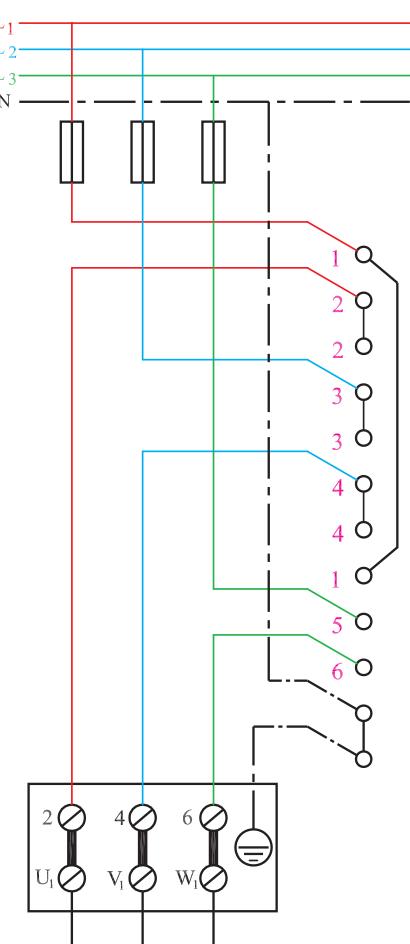

شکل ۶-۲۶

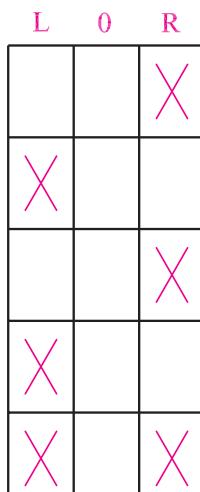

1~/N-50Hz 220V

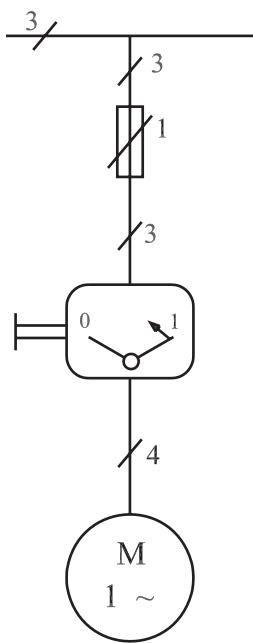

شکل ۶-۲۷

(زمان: ۳ ساعت)

**۱-۶-۹**-هدف: راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی

زبانه ای

**۲-۶-۹**-وسایل و ابزار مورد نیاز

- موتور یک فاز یک دستگاه
- کلید تک فاز یک عدد
- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موتور، یک عدد
- تابلوی کار
- اهم متر یک دستگاه
- فاز متر
- آچار تخت
- سیم چین
- انبردست
- سیم لخت کن
- پیچ گوشتی دو سو و چهارسو

- سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در دو رنگ به مقدار کافی

**۳-۶-۹**-مراحل کار


- شمای فنی شکل ۶-۲۷ را در نظر بگیرید.

- محل فیوزها و کلید را مشخص کرده و آنها را نصب کنید.

- اتصالات مربوط را با توجه به شکل ۶-۲۸ و رنگ سیمها برقرار کنید.

- اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل سیم کشی بررسی مجدد کنید. پس از اطمینان از صحت مدار فیوز را وصل کنید.

- با اتصال کلید موتور را راه اندازی کنید.

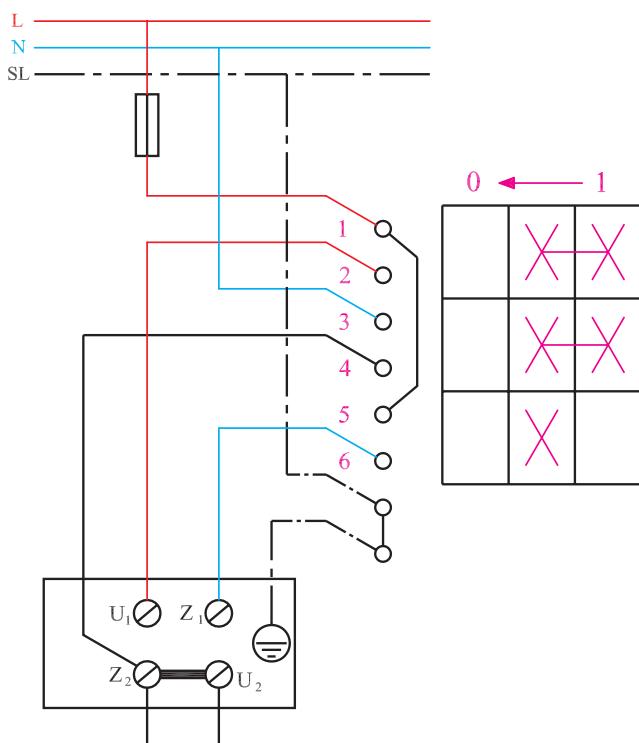

شکل ۶-۲۸

**۴-۶-۹**-کار عملی شماره ۳

**۱-۶-۹**-هدف: راه اندازی موتور تک فاز با کلید دستی

زبانه ای

**۲-۶-۹**-وسایل و ابزار مورد نیاز

- کلید تک فاز یک عدد

- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موتور، یک عدد

- تابلوی کار

- اهم متر یک دستگاه

- فاز متر

- آچار تخت

- سیم چین

- انبردست

- سیم لخت کن

- پیچ گوشتی دو سو و چهارسو

- سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در دو رنگ به مقدار کافی

**۳-۶-۹**-مراحل کار

- شمای فنی شکل ۶-۲۷ را در نظر بگیرید.

- محل فیوزها و کلید را مشخص کرده و آنها را نصب کنید.


- اتصالات مربوط را با توجه به شکل ۶-۲۸ و رنگ

سیمها برقرار کنید.


- اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل سیم کشی بررسی

مجدد کنید. پس از اطمینان از صحت مدار فیوز را وصل کنید.

- با اتصال کلید موتور را راه اندازی کنید.

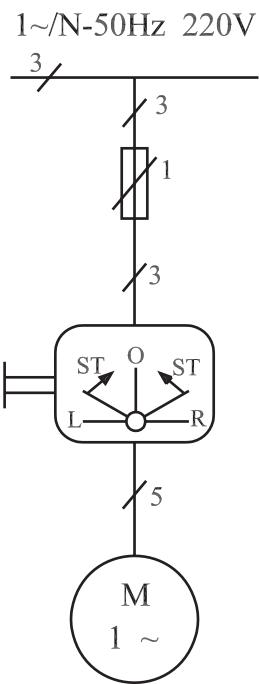

شکل ۶-۲۹

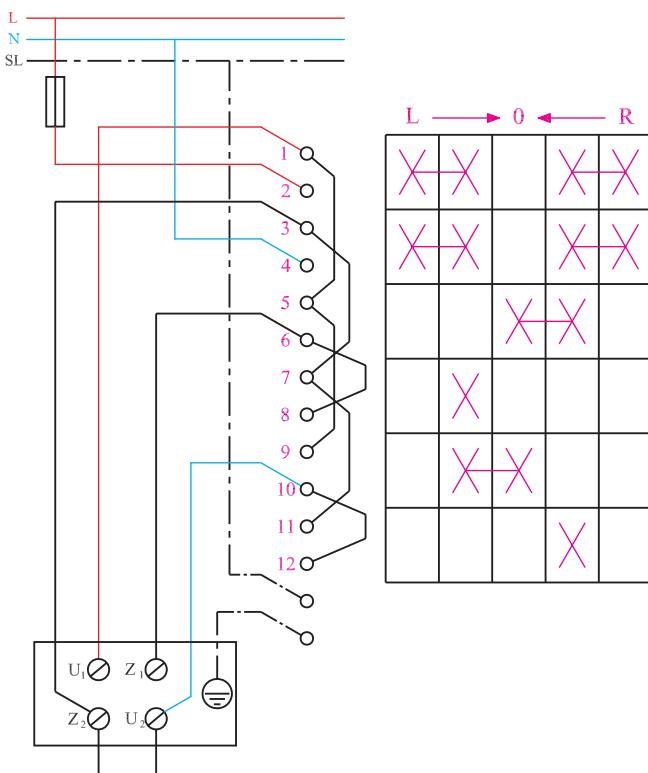

شکل ۶-۳۰

## ۱۰-۶- کار عملی شماره ۴

(زمان: ۶ ساعت)

۱-۱۰- هدف: راه اندازی چپ گرد و راست گرد

موتور تک فاز با کلید دستی زبانه ای

۲-۱۰- وسایل و ابزار مورد نیاز

- موتور یک فاز یک دستگاه

- کلید چپ گرد و راست گرد تک فاز یک عدد

- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موtor، یک عدد

- تابلو کار

- اهم متر یک دستگاه

- فاز متر

- آچار تخت

- سیم چین

- انبردست

- سیم لخت کن

- پیچ گوشتی دو سو و چهار سو

- سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در دو رنگ به مقدار کافی

## ۳-۱۰-۶- مراحل کار

- شماتی فنی شکل ۶-۲۹ را در نظر بگیرید.


- محل فیوزها و کلید را مشخص کرده و آنها را نصب کنید.

- اتصالات مربوط را با توجه به شکل ۶-۳۰ و رنگ سیم ها برقرار کنید.

- اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل سیم کشی بررسی مجدد کنید و پس از اطمینان از صحبت مدار فیوز را وصل کنید.

- با اتصال کلید موtor را راه اندازی کنید.

3~/N-50Hz 380/220V

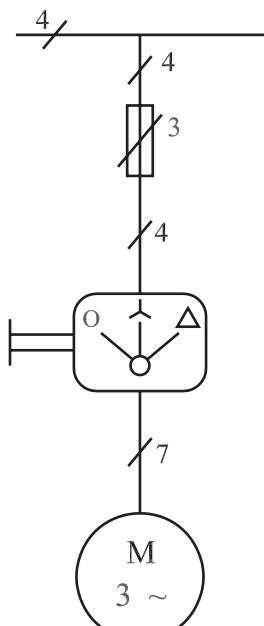

شکل ۶-۳۱

(زمان: ۶ ساعت)

## ۱۱-۶ کار عملی شماره ۵

۱-۱۱-۶ هدف: راه اندازی ستاره مثبت موتور سه فاز

با کلید دستی

۲-۱۱-۶ وسایل و ابزار مورد نیاز

- موتور سه فاز یک دستگاه

- کلید ستاره مثبت یک عدد

- فیوز با ۲/۵ برابر جریان نامی موتور، سه عدد

- تابلو کار

- اهم متر یک دستگاه

- فاز متر

- آچار تخت

- سیم چین

- انبردست

- سیم لخت کن

- پیچ گوشتی دو سو و چهار سو

- سیم نمره ۱/۵ یا ۲/۵ در چهار رنگ به مقدار کافی

## ۳-۱۱-۶ مراحل کار

- شماتی فنی شکل ۶-۳۱ را در نظر بگیرید.


- محل فیوزها و کلید را مشخص کرده و آنها را نصب کنید.

- اتصالات مربوط را با توجه به شکل ۶-۳۲ و رنگ

سیم‌ها برقرار کنید.

- اتصالات را یک بار دیگر پس از تکمیل سیم‌کشی بررسی مجدد کنید و پس از اطمینان از صحت مدار فیوزها را وصل کنید.

- با اتصال کلید موتور را راه اندازی کنید.

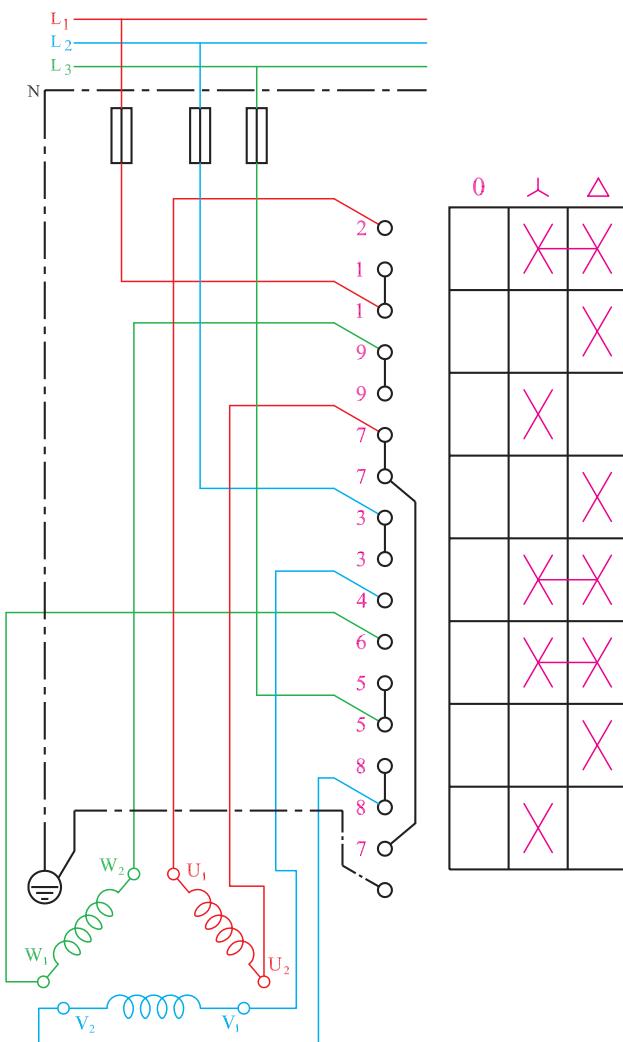


شکل ۶-۳۲


## آزمون پایانی (۶-ب)

۱- انواع کلیدهای دستی را نام ببرید.


۲- ارتباط سیم‌ها را برای اهداف خواسته شده در شکل‌های ۶-۳۳ و ۶-۳۴ برقرار کنید.

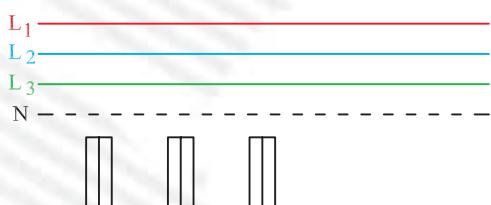

	L	0	R
1	<input type="radio"/>		
2	<input type="radio"/>		
3	<input type="radio"/>		
3	<input type="radio"/>		
4	<input type="radio"/>		
4	<input type="radio"/>		
1	<input type="radio"/>		
5	<input type="radio"/>		
6	<input type="radio"/>		
	<input type="radio"/>		
	<input type="radio"/>		

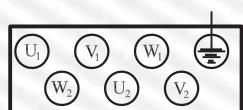

شکل ۶-۳۳- راه اندازی چپگرد و راستگرد موتورهای سه فاز

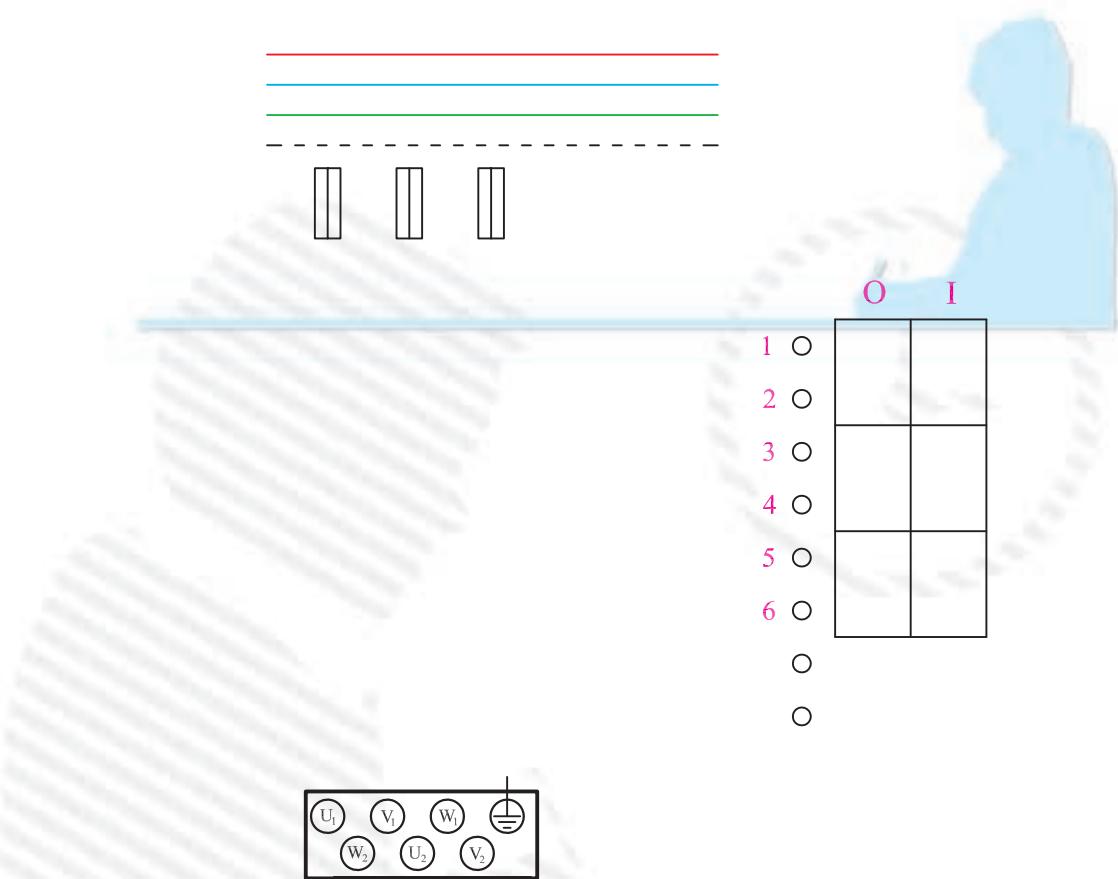


شکل ۳۴-۶- کلید دستی O-I


۳- چرا موتورهای سه فاز را ستاره و مثلث راه اندازی می‌کنند؟

۴- تحقیق کنید که اگر جای دو فاز را در اتصال یک موتور سه فاز به شبکه، با هم عوض کنیم جهت گردش موتور عوض می‌شود. نتیجه‌ی تحقیق را در دفتر گزارش کار بنویسید.

۵- در شکل های ۳۵ و ۳۶، برای اهداف خواسته شده ارتباط سیم ها را برقرار کنید.

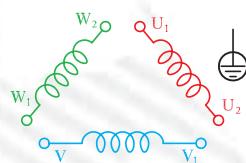

شکل ۳۵-۶- راه اندازی ستاره مثلث موتور سه فاز

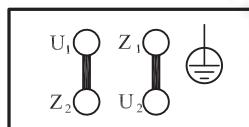

شکل ۳۶-۶- راه اندازی موتور تک فاز به صورت چپگرد و راستگرد

## پاسخ پیش آزمون ها

پیش آزمون (۲)	
گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست
۱	۱
۳	۲
۲	۳
۲	۴
۴	۵
۱	۶
۲	۷
۳	۸
۱	۹
۳	۱۰
۲	۱۱
۱	۱۲
۲	۱۳
۴	۱۴
۲	۱۵
۳	۱۶

پیش آزمون (۱)	
گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست
۳	۱
۲	۲
۳	۳
۳	۴
۳	۵
۴	۶
۱	۷
۲	۸
۴	۹
۳	۱۰
۱	۱۱
۲	۱۲
۱	۱۳
۴	۱۴
۱	۱۵
۴	۱۶
۳	۱۷
۱	۱۸

پیش آزمون (۴)

شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح
۴	۵	۲	۱
	۶	۱	۲
	۷	۳	۳
	۸	۱	۴

پیش آزمون (۳)

شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح
۴	۳	۴	۱
	۴	۲	۲

پیش آزمون (۶)

شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح
۴	۵	۴	۱
۲	۶	۱	۲
	۷	۲	۳
	۸	۴	۴

پیش آزمون (۵)

شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح	شماره‌ی تست	گزینه‌ی صحیح
۱	۳	۲	۱
۴	۴	۳	۲

## منابع و مأخذ

- ۱- محاسبه و طراحی موتورهای الکتریکی سه فاز؛ انتشارات سیم لاکی فارس مؤلفان علی عراقی - مرحوم علی رحیمیان پرور - محمد حیدری - احمد معیری
- ۲- تکنولوژی و برق صنعتی؛ از انتشارات آموزش و پژوهش مؤلفین محمود اعتضادی - ناصر ساعتچی - عباس یوسفی
- ۳- محاسبه و سیم پیچی موتورهای الکتریکی؛ از انتشارات نیلوفر مؤلف دکتر حسین رحمتیزاده
- ۴- از مجموعه کاتولوگ‌های DELORENZO

